


Konferens 21/9 1972

A:FA M523/3.2: /72

STRV 103

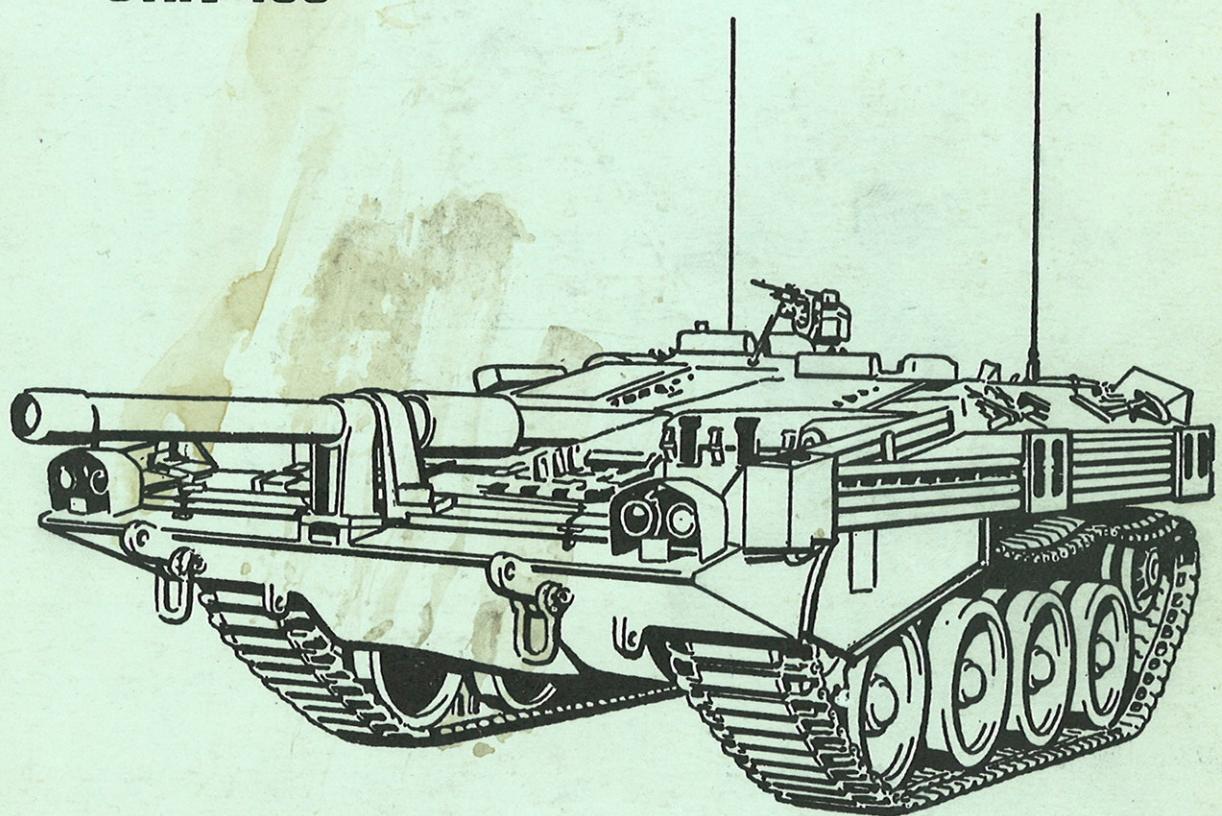

FBTV UTREDNING Delrapport 1

1-1
Dok 1

Stry 103. Haveriutredning FBTW. Delrapport nr 1

	<u>Innehållsförteckning</u>	<u>Blad nr</u>
1.	Inledning	1
2.	Resultat från statistisk bearbetning av felrapporter och reservdelsförbrukning	2
2.1	Kedelkörsträckor och fördelningsdiagram	2
2.2	Statistisk beräkning av sambandet mellan olika fel	3
2.2.1	Hydraulläckage hos kylfläktssystemet	3
2.2.2	Fel på växelblockeringsenheten	3
2.2.3	Fel på pumpgruppen	4
2.3	Statistik över förbrukade reservdelar	4
3.	Haveriförsök	4
3.1	Allmänt	4
3.2	Prov med vagn nr 2143	5
3.3	Prov med vagn nr 2157	5
4.	Teknisk felenalys av havererade FWTW	6
4.1	Allmänt	6
4.2	MA nr 251 s k ombyggnadsaggregat	6
4.3	MA nr 513, reklamationsaggregat	7
4.4	MA nr 515, .."	7
4.5	MA nr 514, .."	7
4.6	MA nr 483, .."	8
4.7	MA nr 267 inspektion efter haveriförsök	8
4.8	MA nr 274 inspektion efter haveriförsök	9
4.9	Allmänna synpunkter med anledning av inspektion av 7 st MA	10
5.	Laboratorieprov	11
6.	Sammanfattning och förslag	12

FORSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för
armémateriel
Fordonskontrollen
Stridsfordonsmateriel
Bofors

Utdragsdatablad
Karlskoga
1972.09.11

A:Q H523/3 (F)

Blad 1 (12)

Fbing E Palmquist

Stryv 103. Haveriutredning FBTW. Delrapport nr 1

1. Inledning

Fram till den 1 juli 1972 har ca 120 FBTW-haverier inträffat vid förband. Dessutom har ett tjugotal växellådor helrenoverats p g a skador uppkomna vid provning och kontroll eller upptäckta i samband med andra fel på motoraggregatet. Denna höga siffra är ej acceptabel ned hänsyn till att kravet enl. Tekniska Bestämmelsen (TB:n) är att vagnarna skall kunna köras 400 mil mellan större översyner. I princip borde inga haverier inträffa mellan översynsperioderna. Endast ett fåtal vagnar har nu körts över 200 mil. Genomsnittliga körsträckan för samtliga motoraggregat (MÅ) är 100 mil.

Med anledning av ovanstående har FMV-A hävdat att TB:ns krav icke har uppfyllts. FBTW:ns låga tillförlitlighet har därför på nytt tagits upp som typiakttagelse i lista nr 9 med nr 9-970/20. Leverantören har dock hävdat att den höga haverifrekvensen är en följd av felaktigt handhavande eller av andra fel utanför FBTW:n men att TB:ns krav bör kunna uppnås om ytterligare ett antal ändringar införes. Ett stort antal ändringar som bekostats av FMV-A har redan införts i serien. I det närmaste samtliga haverier har hitintills reparerats på FMV-A bekostnad.

Vid sammanträde i Bofors ang. typiakttagelselistan nr 9 den 27 april 1972 bestämdes att alla havererade FBTW med garanti skulle rektimeras. I samband med undersökningen av dessa skulle felorsaken - handhavandefel, tillverkningsfel, konstruktionsfel eller följdskador, om möjligt utredas. Undersökningen har sedan succesivt utökats till en omfattande utredning som huvudsakligen har bedrivits enl. följande fyra linjer:

- Statistisk bearbetning av felrapporter och reservdelsförbrukning
- Haveriförsök där förutbestämda handhavandefel m m gjorts, vilka antagits leda till haveri
- Teknisk felanalys av havererade FBTW:n
- Laboratorieundersökningar av olika prover från havererade FBTW:n

Följande företag förutom FMV-A har medverkat vid utredningen:

AB Bofors

AB Volvo

AB Volvo Flygmotor

FFV-CVII

MV Sde

AB System Paulin

Enär utredningen ännu ej är avslutad har denna rapport kallats "delrapport nr 1". Den upptar resultat erhållna t o m den första september 1972.

2. Resultat från statistisk bearbetning av felrapporter och reservdelsförbrukning

2.1 Medelkörsträckor och fördelningsdiagram

Samtliga haverier har listats upp dels i vagnsnrföljd och dels i aggregatnrföljd. "Förstagångshaverier" har skiljts från 2:a och 3:e -gångshaverier. Aggregaten har delats upp i 6 grupper enl. nedan, vilket överensstämmer med AB Volvos brev 1972.01.21. Endast de FBTV som har havererat vid förband och där fullständiga felrapporter eller reklamationer föreligger har medtagits i denna bearbetning.

Grupp I = MA t o m nr 268, grundutförande

" II = Dräneringshål i lamelltrumman f o m 269

" III = Ökat splinesspel i lameller f o m 294

" IV = Växelblockering införd f o m 317

" V = Tre direktlameller inf f o m 344

" VI = Temp- och tryckvakt f o m 449

Körsträckan fram till haveri har angivits och medelkörsträckorna har framräknats. Resultatet framgår av bilaga 1, dels i diagramform och dels i tabellform.

Av bilagan blad 1 framgår att ökningen i medelkörsträckan räknat på endast havererade FBTV är mycket obetydlig från grupp 1 till 6. Haveriprocenten är ganska konstant 30 med undantag för grupp 1 och grupp 6 som har 41 resp 18 %. Att grupp 6 har så lågt värde beror på att dessa vagnar har körts mindre.

Med hjälp av fördelningsdiagrammen och summadiagrammet blad 2 och 3 i bilaga 1 kan man med stor sannolikhet anta att samtliga FBTV kommer att haverera före körsträckan 400 mil.

Vidare framgår av bilaga 1 blad 4 att reparerade FBTV har mindre än hälften så lång körsträcka jämfört med nya, 43 resp 90 mil, samt att "Volvoreparerade" FBTV har något lägre medelkörsträcka än "Skövdereparerade", 38 resp 53 mil. Detta förhållande är anmärkningsvärt då Volvo i stor utsträckning har infört modifieringar i samband med reparationerna vilket Skövde ej har gjort. Detta borde medföra längre körsträcka för Volvoreparerade FBTV:n.

Av ovanstående statistik framgår klart:

- att motoraggregaten icke till närmelsetvis uppfyller ställda fordringar på tillförlitlighet
- att införda modifieringar knappast medfört någon förbättring av tillförlitligheten
- att samtliga växellådor sannolikt kommer att haverera före körsträckan 400 mil
- att reparerade aggregat har avsevärt kortare livslängd än nya

2.2 Statistisk beräkning av samband mellan olika fel

För att om möjligt fastställa om FBTV-haverierna är följdskador, förorsakade av andra fel i vagnen, har en jämförande studie gjorts beträffande nedanstående fel.

- Hydrauliläckage hos kylfläktssystemet
- Fel på växelblockeringsenheten
- Fel på pumpgruppen

Resultatet av ovanstående studie framgår av bilaga 2 och nedan-

./.

2.2.1 Hydrauliläckage hos kylfläktssystemet

Av 24 läckage i kylfläktssystemet har 18 inträffat på aggregat som ej haft FBTV-haverier, vilket gör att 9 % av dessa MA har haft läckage utan att haverera. 6 aggregat med läckage har haft FBTV-haveri vid senare tidpunkt (dock upp till 1 år därefter), vilket gör att endast 5 % av de MA som haft FBTV-haveri tidigare har haft hydrauliläckage. Något samband kan som synes ej påvisas då läckageprocenten är större hos de ej havererade motoraggregaten än hos de havererade 9 resp 5 %.

2.2.2 Fel på växelblockeringsenheten

Av totalt 54 haverier på blockeringsenheten har 41 inträffat på aggregat som ej haft FBTV-haveri. Detta gör att 45 % av samtliga ej havererade aggregat (försedda med blockeringsenhet) har haft fel på blockeringsenheten utan att haverera.

13 blockeringsenheter har havererat på aggregat där FBTV:n senare har havererat. Detta gör endast 23 % av samtliga haverier på aggregat försedda med blockeringsanordning. Något samband kan som synes ej påvisas då felprocenten är större hos de ej havererade motoraggregaten än hos de havererade 45 resp 23 %.

2.2.3 Fel på pumpgruppen

Av totalt 25 st pumpgrupphaverier har 11 st inträffat på motoraggregat som ej haft FBTV-haverier. Detta gör att 5 % av samtliga ej havererade aggregat har haft pumpgruppshaverier.

14 pumpgruppshaverier har inträffat på aggregat där FBTV:n senare har havererat. Detta gör 12 % av samtliga FBTV-haverier.

Ett samband synes därför troligt, speciellt som FBTV-haverierna i många fall har inträffat samtidigt eller mycket kort tid efter pumpgruppshaveriet.

2.3 Statistik över förbrukade reservdelar

Bilaga 3 upptar en förteckning över förbrukningen av reservdelar i samband med ombyggnaden av A-serieaggregat till B-serieutförande. Samtliga aggregat är därför av grupp I och II. Sammanställningen är baserad på 26 st aggregat, vilket är samtliga hitintills rapporterade med undantag för några få i början av serien där reservdelsförbrukningen ej redovisades.

Förteckningen upptar dels rena utbyten av delar och dels sådana delar där någon form av justering utförts.

3. Haveriförsök

3.1 Allmänt

Haveriförsök har utförts på tre vagnar som haft motoraggregat av A-serieutförande (grupp I och II) och därför skall byggas om vid VFM. Endast två av proven är från fullföljda varför endast dessa två redovisas i denna rapport.

Följande vagnar och aggregat har använts för dessa prov:

Vagn nr	2143	2157	2123
MA nr	267	274	206
FBTV nr	1091		
Körsträcka före prov	1309 km	2166 km	1120 km x)
Gångtid K60 före prov	667 tim		415 tim
Leveransdato	1968.05.09	1968.06.12	1968.01.09
Provningsdato	1972.04.27	1972.05.30	72.08.28
Inspekitionsdato vid VFM	1972.06.19	1972.06.28	72.09.12

x) kört i 3 olika vagnar: 239 km i obekant vagn, 602 km i vagn nr 2107 och 279 km i vagn nr 2123.

Inget av aggregaten har tidigare haft något haveri på FBTV:n.

Avsikten med försöken har varit att klargöra huruvida vissa felaktigheter i händelhavandet eller fel på andra system i vagnen kan medföra FBTV-haveri.

Detaljerade uppgifter ang. proven framgår av bilaga 4 och 5.

3.2 Prov med vagn nr 2143 (se bilaga 4)

Med vagn nr 2143 gjordes följande prov:

- 3.2.1 Vid separatkörning med GT arrangerades glappkontakt i den elkrets som manövrerar magnetventilen till GT:ns hydraulpump så att FBTV:ns oljetryck pendlade mellan 0- och max varvid FBTV:n drog ryckvis. (Detta fel har inträffat även vid förband och vid leveransprovkörning i Bofors utan att leda till haveri).
- 3.2.2 Vid separatstart med GT gavs fullgas innan tidreläet som manövrerar ovanstående magnetventil hade slagit till så att inkoppling av ventilen och därmed tryck på FBTV:n erhölls vid max-varv på GT:n, vilket medförde att vagnen startade med ett ryck.
- 3.2.3 Vid separatdrift GT har växeln lagts in i läge FT vid fullgas på GT:n så att vagnen startade med ett ryck.

- 3.2.4 Oljenivån i kylfläktsystemet sänktes tills instabila tryck erhölls, 11,5 liter (motsvarande 75 mm under min på mätstickan) tappades av. Med denna nivå utfördes separatkörning GT, växelläge BT under 2 à 3 min (vid mätarsättning 465 km inträffade på denna vagn ett läckage i kylfläktsystemet vilket ledde till att FBTV:n slirade så att den ej drog).
- 3.2.5 Efter uppfyllning av kylfläktsystemet sänktes oljenivån i FBTV:n tills instabila tryck erhölls, 14,5 liter avtappades. Därefter kördes separat GT u.a. Ytterligare 5 liter avtappades vilket medförde att inget smörjoljetryck erhölls och att varningslampan lyste. Samkörning K60+GT skedde därefter på FD i löst markunderlag. Efter en kortare sträcka slutade FBTV:n att dra, fullgas hölls dock ca 15 sek efter det att vagnen stannat. Rök trängde upp från FBTV:n. Efter påfyllning av olja provkördes vagnen på samtliga växellägen u.a.

Uppgifter ang iakttagelser vid demontering efter provet, redovisas under kapitel 4 "Teknisk felenalyse".

3.3 Prov med vagn 2157 (se bilaga 5)

Med denna vagn har följande prov utförts:

- 3.3.1 Iläggning av växelläge BT vid samkörning K60+GT vid ett varvtal av 2000 rpm, 5 ggr.
- 3.3.2 Samma prov som ovan men med K60-varv 3000 rpm och växelläge FT.
- 3.3.3 Samma prov som ovan men med K60-varv 3500 rpm och växelläge FD.
- 3.3.4 Samma prov som ovan men med max K60-varv.

Mellan varje prov har kontroll av samtliga växellägen skett. Totalt gör detta 20 prov och 60 växlingskontroller d v s sammanlagt 80 växlingar. Proven utfördes i snabb följd, totaltiden för provet var ca 30 min. Efter näst sista delprovet vid maxvarv på K60 erhölls ej funktion på övriga växellägen. Av planerade 20 prov kunde dock 19 fullföljas, vilket innebar att 76 växlingar utförts.

Resultat från demontering redovisas under kapitel 4 "Teknisk felenalys".

Av ovanstående prov framgår att FBTW:n är förvånansvärt tålig mot felmanövrar av olika slag.

4. Teknisk felenalys av havererade FBTW

4.1 Allmänt

Avisikten ned denna verksamhet här i första hand varit att klarlägga orsakerna till haverierna genom en noggrann undersökning före och under demontering av växellådorna. Garantifrågan beträffande aggregat som ligger inom garantin har även varit väsentlig.

Följande sju FBTW:n har hitintills undersökts:

Vagn nr	2112	2381	2384	2365	2359	2143	2157
MA nr	231	513	515	514	483	267	274
FBTW nr		1337	1339				
Körstr. tot km	92	774	301	920	806	1309	2166
" efter lev.	23	605	118	734		-	1967
Gångtid K60	466	152	89	295	193		
leveransdato	71.12.09	71.05.19	71.06.13	71.05.26	71.03.05		
Haveridato	72.02.22	72.03.10	72.03.04	72.04.10	72.02.16	72.05.05	
Förband	P4/TySS	P 7	P 7	P 7	P 2	P 2	P 7
Garanti	ja x)	ja	ja	ja	ja	nej	nej
Undersökn. dato	72.04.18	72.06.27	72.05.27	72.08.29	72.08.29	72.06.19	72.05.28
Undersökn. plats	VFM	Volvo Stensjöv.	Volvo Stensjöv.	Volvo Stensjöv.	Volvo Stensjöv.	VFM	VFM
x) Avser s k ombyggnadsgaranti							

Detaljerade uppgifter ang resultaten framgår av bilagorna 6 - 12.

En sammanfattning lämnas dock här nedan:

4.2 MA nr 231 s k ombyggnadsaggregat (se bilaga 6)

Aggregatet reklamerat efter endast 23 km:s körning efter leverans.

Följande iakttagelser gjordes:

att trycken successivt sjönk under tillåtna värden vid provkörning av hydraulsystemet före demontering

att backlamellerna var kraftigt värmeskadade till följd av slirning

att oljetryckvalvens bryttryck låg på $5,4 \text{ kp/cm}^2$ vilket är $0,45 \text{ kp/cm}^2$ under min

att oljefilter, oljesil och magnetplugg var kraftigt försmutsade samt att oljan var oren. Proven sända till CVM för analys. Resultatet av dessa frågor av kapitel 5 Laboratorieprov.

att hydraulpumpen för GT, som provades hos System Paulin, saknade gängor för den ena av de två fästsksruvarna för anslutning av sugledningen

Slutsats

Orsaken till lamellskadorna är slirning som uppstått vid det stallprov på knappt 2 min som utfördes i samband med 50 timsöversyn på GT:n på växelläge BT. Slirningen har med all sannolikhet skett p g a för låga tryck. Någon indikering av för låga tryck erhålls ej vid separatkörning GT på vagnar av sista utförandet.

Orsaken till för låga tryck kan vara, antingen för stort tryckfall i den smutsbemängda silen placerad efter oljekylaren eller sugläcka på GT:ns hydraulpump, förorsakad av att ena skruvhålet saknade gängor. Se i övrigt kapitel 4 Laboratorieprov.

4.3 MA nr 513, reklamationsaggregat (se bilaga 7)

Följande iakttagelser gjordes vid demonteringen (inga prov kunde göras före demonteringen p g a brist på resurser):

att direktlamellerna var kraftigt värmeskadade

att silar och filter föreföll vara ovanligt rena. Vissa prov har dock tagits för laboratorieundersökning

Slutsats

Inga direktorsaker till haveriet har kunnat konstateras.

4.4 MA nr 515, reklamationsaggregat (se bilaga 8)

Följande iakttagelser gjordes:

att framlamellerna var kraftigt värmeskadade

att läsringen för lamellpaketets returfjäder ej låg i spåret i trumman

att filter och silar var kraftigt försmutsade

Slutsats

Överhettningen av lamellerna är en följd av att läsringen ej var rätt monterad.

4.5 MA nr 514, reklamationsaggregat (se bilaga 9)

Följande iakttagelser gjordes:

att framlamellerna var synnerligen kraftigt värmeskadade

att läsringen enl ovan (MA 515) ej låg i sitt spår

att oljefiltret var obetydligt förorenat (tidigare utbytt vid förbandet)

- att stora mängder förureningar fanns i filterburken på båda sidor om filtret
- att överströmningsventilen i filterburken stod delvis öppen, samt att den vid prov ej fungerade
- att oljesilen efter filtret var kraftigt försmutsad
- att pumpgruppens axel ej gick att vrida runt

Slutsats

Överhetningen av lamellerna och övriga skador, med undantag av överströmningsventilens funktion är en följd av att låsringen ej var rätt monterad.

4.6 NA nr 483, reklamationsaggregat (se bilaga 10)

Följande iakttagelser gjordes:

- att samtliga lameller med undantag för backlamellerna var kraftigt värmeskadade
- att filtret var rel. kraftigt förorenat
- att överströmningsventilen stod delvis öppen, samt hade bristande funktion
- att oljesilen efter filtret var kraftigt förorenad
- att mycket stor mängd förureningar förekom i oljesumpen
- att repor förekom i pumpgruppens gavel (pumpgruppen tidigare utbytt vid förbandet)

Slutsats

Hågon bestämd orsak till havariet har ej undersökningen givit. Man kan dock förmoda att filtreringen av oljan är otillfredsställande p g a överströmningsventilens bristande funktion. Om förureningar kommer förbi filtret kan i första hand pumpgruppens funktion tillfälligt störas vilket kan ge upphov till slirning. De större partiklarna samlas sedan upp i silen efter oljekylaren och kan ge upphov till så högt tryckfall över silen att slirning uppstår. De mindre partiklarna kan förorsaka slitage, skärning, igensättning och fastläsning av de flesta detaljer i växöllådan.

4.7 NA nr 267 Inspektion efter haveriförsök (se bilaga 11)

Följande iakttagelser gjordes:

- att direkt- och framlamellerna var värmeskadade och kärvade på ringhjulen
- att terräng och backlamellerna var helt oskadade
- att förslitningar och mindre skärningar förekom på flera tryckbrickor
- att oljefiltret hade en mängd slitpartiklar såväl på filterduken som i filterburken
- att silen efter filtret hade ett antal större slitpartiklar

Slutsats

Trots att FBTW:n fungerade normalt efter de många haveriförsöken tyder lamellskadorna på att en längre körning med full hastighet sannolikt skulle ha lett till totalhaveri d v s fastlåsning p g a överhettning.

Att inga skador förekom på terräng och backservona, vilka varit i arbete vid fem olika prov med separatkörning GT tyder på att

- glappkontakt i ventilmagnetens elkrets,
- fullgas innan ventilmagnetens tidrelä sluter strömmen
- iläggning av växel vid fullgas på GT samt
- körning med så låg oljenivå i kylfläktsystemet att instabila tryck erhålls, icke medföra skador på lamellerna.

Vidare kan antas att skadorna på fram- och backlamellerna (under förutsättning att de var hela före provet) uppstod vid sista provet då vagnen kördes i terräng ned K60 + GT och med så låg oljenivå i FBTW:n (20 liter avtappat) att smörjoljettrycket var 0 och systemtrycket instabilt.

4.8 MA nr 274 Inspektion efter haveriförsök (se bilaga 12)

Följande iaktagelser gjordes:

- att direktlamellerna var kraftigt värmeskadade
- att framlamellerna icke hade några värmeskador men att vissa hade otillåten kupighet, som dock troligen ej påverkar funktionen.
Samtliga lameller gick lätt att demontera.
- att terräng och backlamellerna var oskadade
- att oljefiltret icke hade någon synlig försmutning (filtret byttes före haveriförsöket i Bofors). I filterburken förekom mycket obetydliga mängder av små slitpartiklar från lamellerna
- att samtliga dränöringscilar och även silen efter kylaren var helt rena (rengjorda före haveriförsöket i Bofors)
- att det i oljesumpen förekom stora mängder hårdare partiklar av varierande storlek (sumpen var ej rengjord före provet)
- att inga följdskador hade uppstått på bussningar och tryckbrickor. Inte ens någon märkbar förlitning eller tendens till skärning kunde observeras trots att denna FBTW har kört 2166 km på trupp före haveriförsöket i Bofors.

Slutsats

Provets slutsats är att överhettning och fastlåsning av direktlamellerna, (Obs! Endast en stål och två brons i denne FBTW, grupp II) kan åstadkommas genom felaktigt handhavande (iläggning av växeln upprepade gånger vid maxvarv på båda motorerna). Denne synnerligen grova hanteringen av växellådan förekommer dock ej vid normalt bruk. Skadorna inskränkte sig enbart till direktlamellerna, ingen igensättning av filter och cilar har skett, några följdskador har ej heller uppstått.

Provret har visat att iläggning av växel BT, 5 ggr vid semkörning och med 2000 rpm på K60, samt iläggning av FT vid 3000 rpm likaledes 5 ggr i snabb följd icke har lett till några skador på dessa lameller. Iläggning av FD 4 ggr med max varv på båda motorerna har endast givit obetydliga skador på framlamellerna.

4.9 Allmänna synpunkter med anledning av inspektion av 7 st MA

Samtliga haverier är förorsakade av värmeskador i lamellpaketet.

I två fall gäller detta framlamellerna (MA nr 514 och 515) förorsakat av felmonterad läsring.

I ett fall gäller det backlamellerna (MA nr 231) förorsakat av antingen sugläcka på GT hydraulpump eller igensatt oljesil.

I ett fall var direkt- och framlamellerna värmeskadade (MA nr 267) efter haveriförsök med 20 liter olja avtappad.

I två fall var direktlamellerna värmeskadade (MA nr 274 och 513). Orsak till skaden på MA 274 var haveriförsök genom iläggning av växeln vid maxvarv på motorerna. Orsaken till skadan på MA 513 har ej kunnat fastställas.

I ett fall (MA nr 483) har samtliga lameller utom backlamellerna varit värmeskadade, någon bestämd orsak har ej kunnar påvisas.

Orsakerna till haverierna har alltså kunnat fastställas i 5 av 7 fall. I de återstående två fallen MA nr 483 och 513 är det sannolikt att bristande filtrering av oljan är orsaken.

Vid vissa inspektioner har uppmätning av lamellerna skett (se mätprotokoll bifogade inspektrionsrapporterna) även lameller från icke havererade FBTV har mätts upp vid VEM. Dessa mätningar visar att den rena förslitningen av lamellerna är obetydlig. De lameller som ej var värmeskadade i MA nr 274 låg exempelvis inom tillverknings-toleranserna trots att detta MA har gått över 200 mil och däröfter utsatts för haveriförsök. Man kan med ledning härav dra den slutsatsen att skadorna på lamellerna icke uppstår successivt utan sker plötsligt som följd av överhettning i samband med slirning.

Inspektionerna har även visat att inga bräckage har inträffat på axlar, kugghjul eller andra väsentliga detaljer till följd av överbelastning, men däremot att kraftig förslitning och skärningstendenser är vanligt förekommande i buschingar, axialbrickor, kolvringar, pumpar och nöllager. Även reservdelssstatistiken från 26 ombyggnadsaggregat bekräftar detta. Orsakerna till dessa rena förslitningsskador kan mycket väl vara bristande filtrering av oljan och för låga smörjoljettryck.

Man har även funnit att ett haveri genom iläggning av växeln vid för höga varv ej medför igensättning av silar och filter (se MA 274). På havererade MAs som har reparerats vid HV Sde har i de flesta fall oljesilen efter kylaren varit kraftigt försurad, vilket antagits vara en följd av haveriet. Det torde vara mera sannolikt att oljesilen successivt sätts igen av förslitningspartiklar från lamellerna, vilka passerar förbi filtret, genom överström-

ningsventilen. När denna igensättning fått tillräckligt långt blir tryckfallet för stort och slirning uppstår.

Den korta livslängden hos reparerade FBTW kan bero på att rengöringen av FBTW oljekylare icke har skett med tillräcklig omsorg efter föregående havari. Enligt uppgift från NV Bd har i vagn 314 med MA 444 erhållits slirning i FBTW:n till följd av för stort tryckfall över kylaren. Uppmätt tryck före kylaren var 21 kp/cm^2 och efter kylaren 6 kp/cm^2 . Samtliga oljekylare till de MA som ingår i undersökningen har med anledning härav sänts till CVM för undersökning. Resultaten av dessa undersökningar framgår av laboratorierapporten.

5 Laboratorieprov

Nedanstälnde prov har sänts till CVM för undersökning och analys.

Sammanställning över olika prov som sätts till CVM

Nr	Art av prov som insätts till CVM	Motoraggregat nr						S:a
		231	257	274	444	513	515	
1	Oljeprov (1-litersburk) från PG oljesystem (J53)	X						1
2	Oljeprov från FBTW oljesyst (olja UF 200)	X	X	X				3
3	Filterinsats oljefilter FBTW (sugfilter)	X	X	XX		X	X	6
4	Sil i FBTW oljesystem	X						2
5	Förureningar från magnetplugg i FBTW:n	X						1
6	Förureningar filtrerade ur FBTW olja	X						1
7	Slitpartiklar tagna ur filterburken	X						1
8	Slitpartiklar löst liggande på kontrollsystemet	X						1
9	Oljekylare till FBTW	X	X	X	X	X	X	6
10	Förureningar tagna ur spår för läsring i lamelltrumma							1
11	Kompl.filterburk med överströmningsventil			X	X			1
12	Förureningar från oljesumpen i FBTW:n				X			1
		9	4	6	1	2	4	26

Följande undersökningar har beställts vid CVM:

Tryckfallsmätning på tilterinsatser, oljesilar och kylarinsatser, funktionsprov på överströmningsventilen samt kvantitativ och kvalitativ analys av föroringar i oljer, filter, silar m.m.

Resultaten av nu avslutade undersökningar redovisas i separat rapport utfärdad av CVM.

6. Sammanfattning och förslag

Någon sluttgiltig sammanfattning kan ej göras förrän utredningen är avslutad. Hittills gjorda undersökningar tyder dock på att filtreringen av oljan är bristfällig. Ett bättre filtersystem bör därför snarast utprovas.

Utredningen är planerad att omfatta ytterligare två reklamerade aggregat nr 504 och 505 körda 40 resp 100 mil före haveri samt haveriförsök med ytterligare minst ett aggregat förutom de tre som nu har provats.

Enligt rapporter från P 2 och P 4 har för låga oljetryck och slirning på direktväxlarna iakttagits på två aggregat med nr 508 resp 359 (tidigare reparerat vid Volvo). Då ingen av växellådorna ännu har havererat vore det av stort värde om utredningen kompletterades med dessa två aggregat. Med anledning av ovanstående föreslår jag härmed


att den bristande funktionen hos motoraggregatets filtersystem tas upp som separat typiakttagelse

att utredningen utökas med ytterligare två aggregat med nr 503 och 359


att denna delrapport översändes A:FA 2 ex, A:UH 2 ex, MV Sde och MV Bd vardera 1 ex samt AB Bofors 3 ex.

Evert Palmquist


Medelkörsträcka inom resp grupp

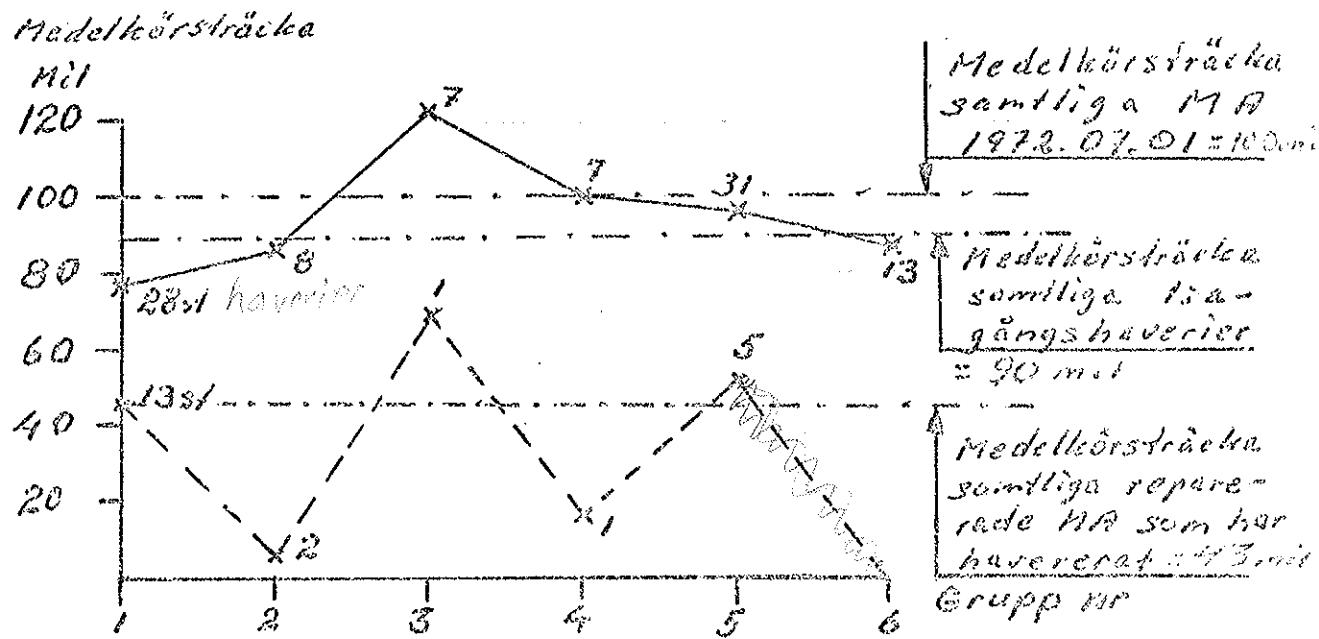

Antal haverier uttryckt i % inom resp grupp

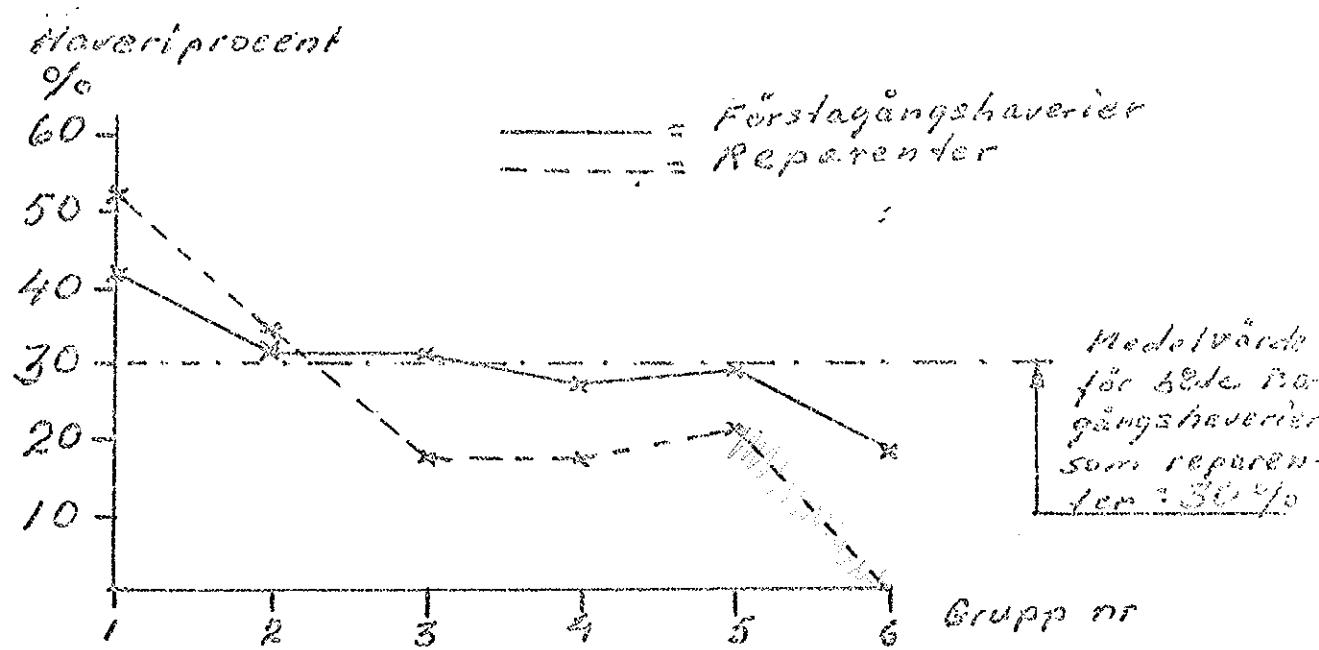

MCI Medelkörsträcka på ej havererade FBTV 1972.07.01

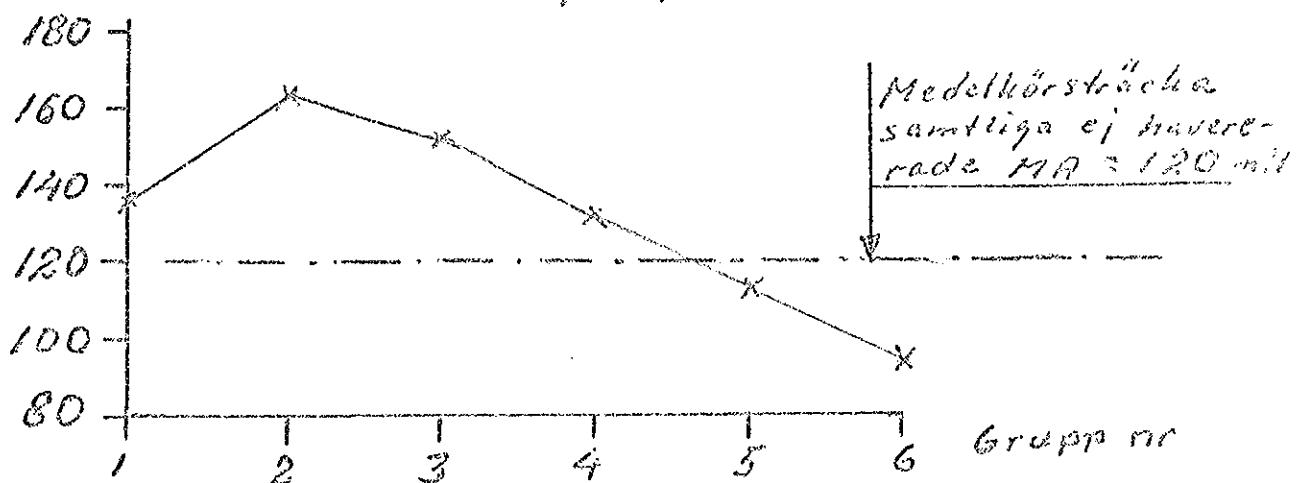


Fördelningssdiagram BST-bevarier Grupp I och II

"Förslag angångsbevarier"

Grupp I. Tot ant $\mu\theta = 105$ st. $31\text{st} = 29\%$ bevarade


Ant bevarier

Gedubbeltäckta bevarade $\mu\theta = 98$ mil

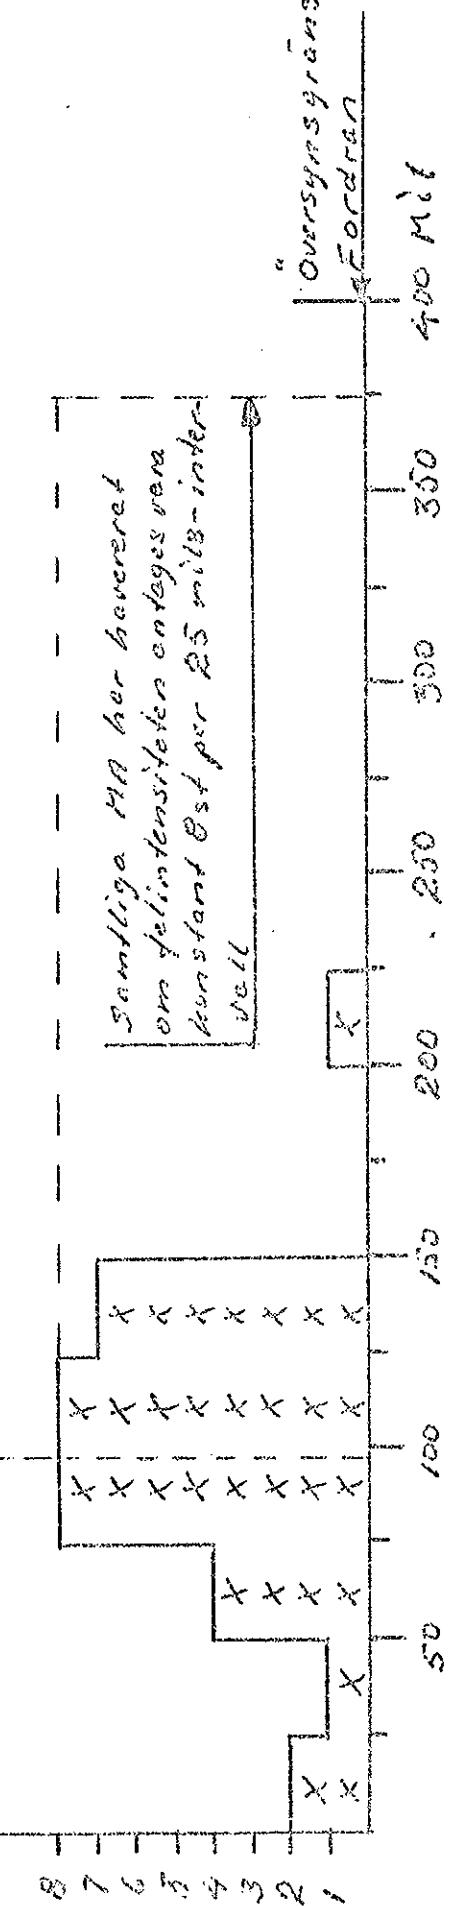

Antal bevarier


Grupp I. Tot ant $\mu\theta = 68$ st. $28\text{st} = 41\%$ bevarade

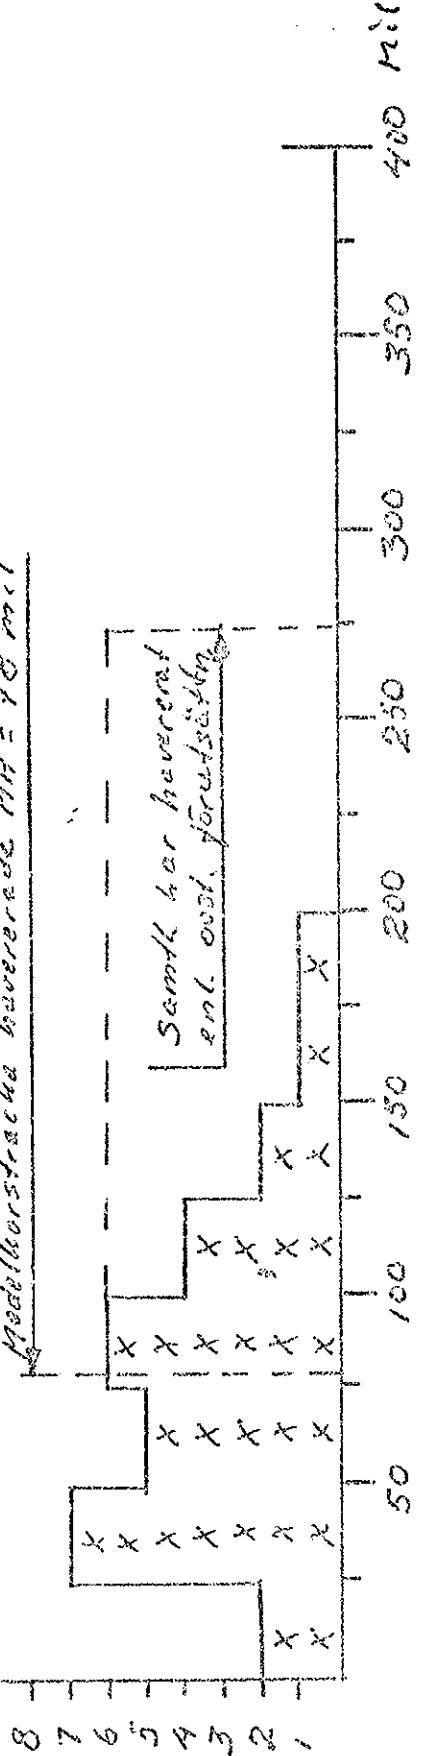

For dealing with a large amount of data, it is often necessary to summarize the information by grouping the data into categories.

för EBSU-baserier utgrupp II, längs kvarter


Both respo⁹s
Tol. and opp. = 10²

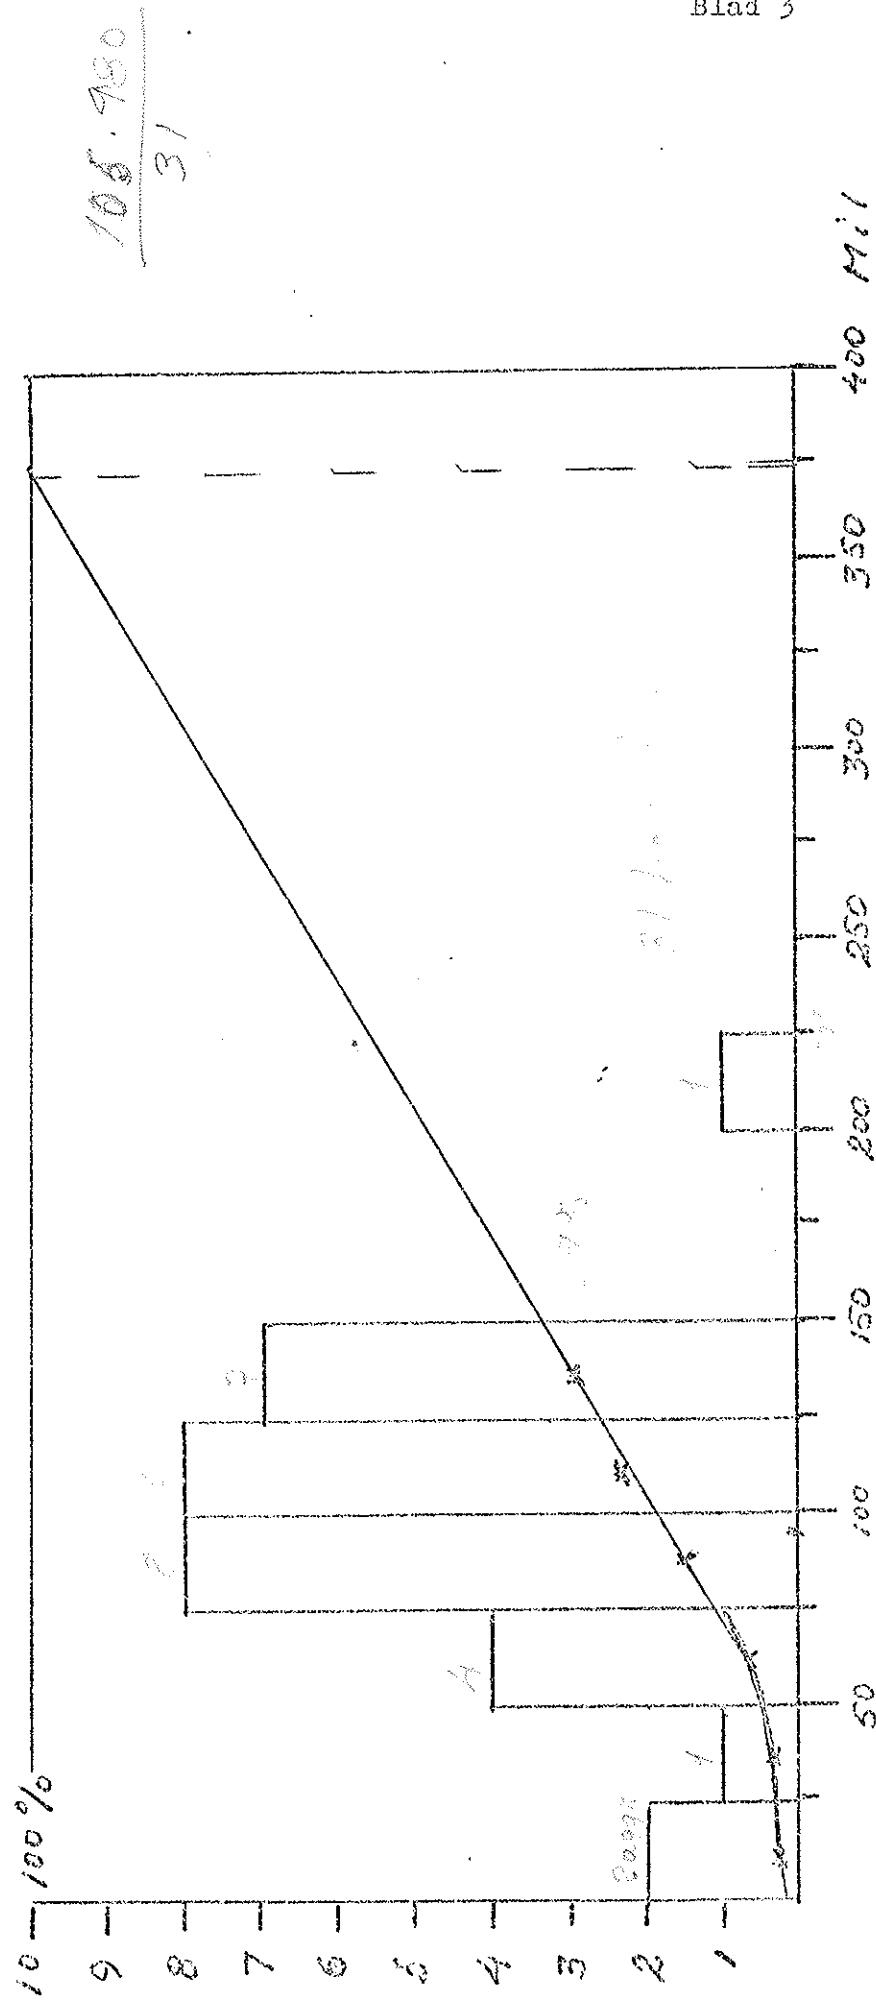

Fördelningsdiagramm FBTU-haverset, reparerade FBTU

Samtlig a grupper

Ant resp %

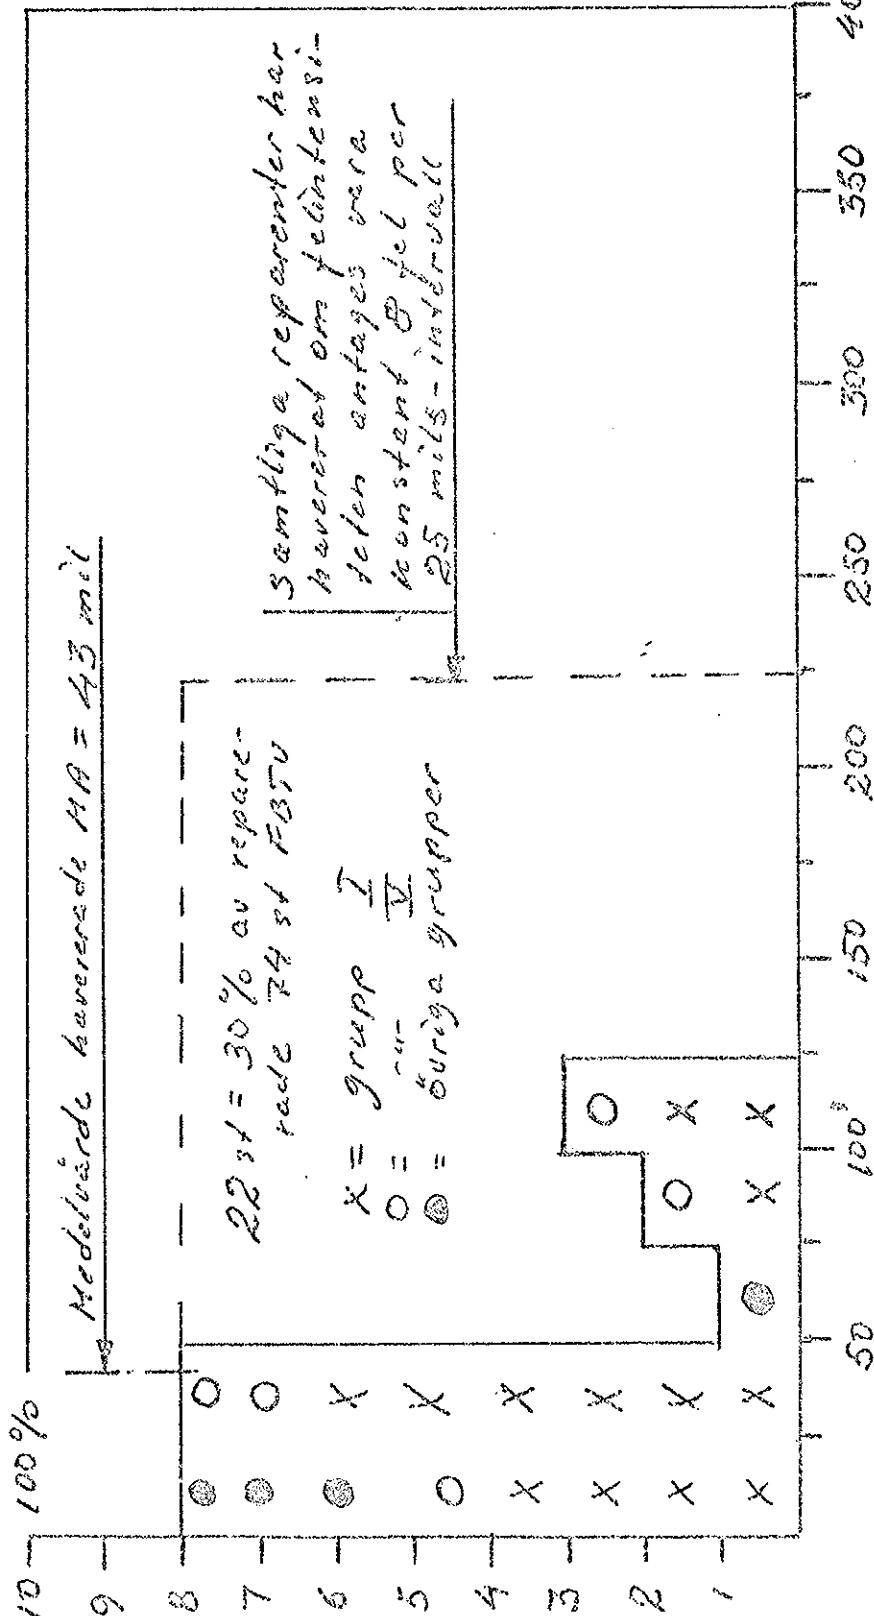

L-B Johnson

FBTV-haveri

Medelkörsträckor för FBTV uppdelade i grupper
1-6. Endast första haveriet per agg är medtaget.

Grupp 1 201-268		Grupp 2 269-293		Grupp 3 294-316	
MA nr	Körstr.km	MA nr	Körstr.km	MA nr	Körstr.km
204	1748	269	630	294	373
211	144	271	1733	295	1620
213	842	275	525	299	391
215	1316	276	431	302	2368
216	262	277	744	310	404
218	418	280	659	311	2251
220	612	286	1305	314	1162
222	1174	287	957	Ant. 7	Tot. 8569 km
223	338	Ant. 8	Tot. 6984 km	31 % av	Medelkörstr.
224	543	31 % av	Medelkörstr.	gruppen	1223 km
225	373	gruppen har	873 km	har	
226	1122	havererat		havererat	
229	797				
230	255				
231	411				
236	1069				
237	833				
239	796				
242	1264				
244	291				
246	648				
247	523				
255	945				
256	950				
258	1933				
263	683				
264	1174				
266	231				
Ant. havererade	Tot. 21695 km				
~ 26 st	Medelkörstr. 775 km				
Ant. tot. 68					
41 % av gruppen har havererat					
	28				
	28				

Grupp 4 317-343		Grupp 5 344-448		Grupp 6 449-520	
MA nr	Körstr.km	MA nr	Körstr.km	MA nr	Körstr.Km
320	1829	350	1125	449	765
322	1094	352	2092	451	254
323	1338	354	506	453	409
329	963	357	588	455	1497
332	912	358	250	457	1015
335	728	359	1239	471	1095
337	193	360	1371	483	806
Ant.7 st	Tot.7057 km	363	1205	487	722
26 % av	Medelkörstr.	366	1423	504	405
gruppen	1008 km	367	1110	505	1102
har		371	53	513	744
havererat		372	1401	514	1002
		376	1380	515	301
		378	1421	Ant.13	Tot.10117 km
		379	903	18 % av	Medelkörstr.
		386	547	gruppen	778 km
		387	1000	har	
		389	952	havererat	
		392	764		
		399	998		
		409	1094		
		410	1133		
		416	1312		
		417	558		
		424	1186		
		425	785		
		435	146		
		442	754		
		443	871		
		444	921		
		447	1311		
		Ant. 31	Tot.30399 km		
		29 % av			
		gruppen har	Medelkörstr.		
		havererat	980 km		

105 totalt

Medelkörsträckor för FBMV haverier andra och tredje gången på samma agg, uppdelade i grupper 1-6. Obs!
På grund av att modifieringar i vissa fall har införts i samband med reparationerna kan grupptillhörigheten vara felaktig för vissa aggregat.

Grupp 1 201-268		Grupp 2 269-292		Grupp 3 293-315	
MA nr	Körstr.km	MA nr	Körstr.Km	MA nr	Körstr.km
215 S	1004	277 S	85	299 V	698
224 V	9	280 S	34		
224 V	442	Ant. 2	Tot. 119	Ant. 1	Tot. 698
225 V	347	Medelkörsträcka: 59 km			
230 V	445				
231 V	26				
231 S	367				
231 S	1218				
237 V	398				
239 V	796				
266 V	104				
266 S	325				
266 S	231				
Ant. 13	Tot. 5712				
Medelkörsträcka: 459 km					

V = Renoverade vid Volvo Stensjövik


S = -"= MV Sde

Grupp 4 316-342		Grupp 5 344-348		Grupp 6 495-520	
MA nr	Körstr.km	MA nr	Körstr.km	MA nr	Körstr.km
322 V	157	363 V	382		
Ant. 1	Tot. 157	367 V	43		
		379 V	302		
		386 V	1176		
		389 S	952		
		Ant. 5	Tot. 2855		
		Medelkörsträcka: 571 km			


Antal haverier totalt 116

Medelkörsträcka totalt 80 mil


Medelkörsträcka av samtliga 94 st 1:agångshaverier = 90 mil
 -"-" av -"-" 22 st 2:a, 3:e -"-" = 43 mil
 -"-" av Volvoreparerade 14 st = 38 mil
 -"-" av MV Sde-reparerade 8 st = 53 mil
 -"-" för samtliga, ej havererade, MA = 120 mil

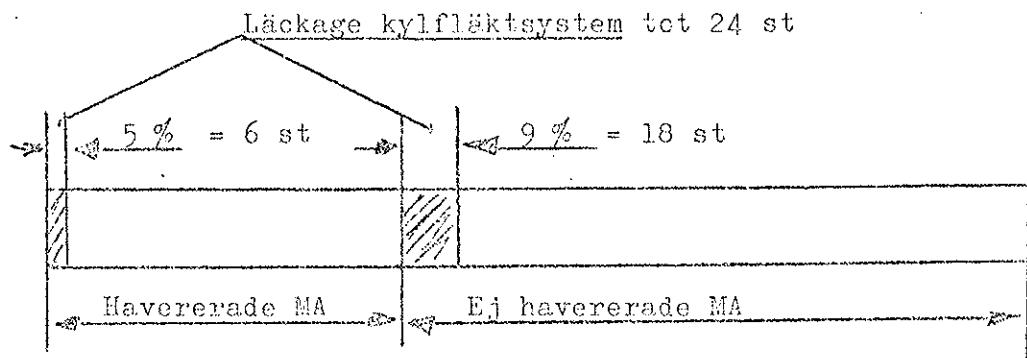

Yngre sätt tillgängl.

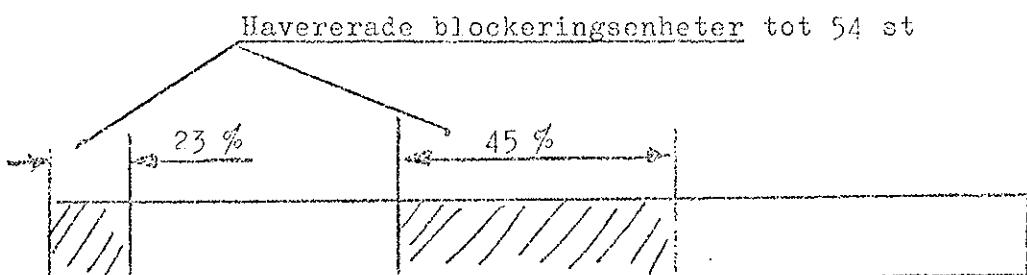

Yngre sätt tillgängl.

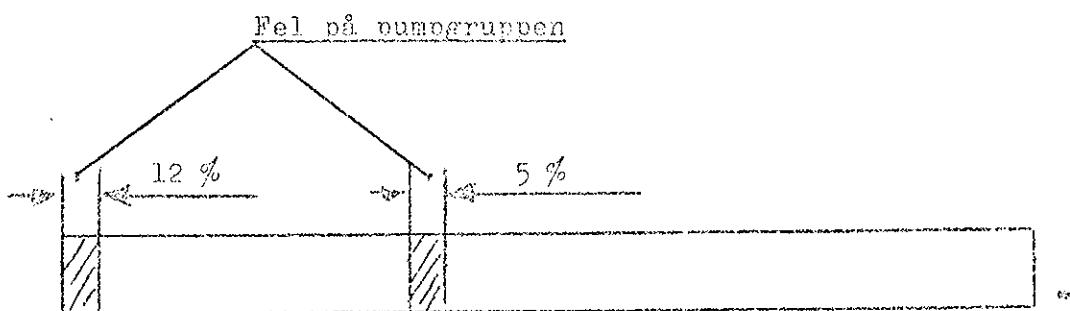

Yngre sätt tillgängl.

Sammansättning över läckage i F-tanksystemet
på aggregat där FBTV ej har havererat.

Vagn nr	Datum F-tank läck	
182	68.12.18	
216	68.07.28	
125	69.03.20	
189	69.07.29	
162	69.06.30	
197	69.07.11	
192	70.01.13	
203	70.02.19	
140	70.02.25	S:a 18 st = 9 % av samtliga MA som ej har haft FBTV-haveri
153	70.07.01	
248	71.06.22	
270	71.10.25	
371	71.11.18	
136	68.09.08	
135	68.12.06	
235	69.12.31	
195	69.09.03	
207	70.06.03	

Sammanställning över läckage i F-tanksystemet
där FBTV senare har havererat.

Vagn nr	Datum F-tank	Ma nr	Datum FBTV	Månader mellan haverierna	Ant.
101	72.03.16	204	72.03.16	0	
115	67.12.13	223	68.10.17	10	
141	69.09.30	264	70.09.28	12	
148	69.09.02	255	69.09.28	1	
156	69.10.13	258	71.04.05	18	
320	70.11.23	378	71.12.14	15	
S:a 6 st = 5 % av samtliga FBTV-haverier.					

Sammanställning över vagnar där blockeringsenheten
har havererat men ej FPTV senare. 41 st

Vagn nr	Datum för haveri b-enhet	Vagn nr	Datum för haveri b-enhet	
203	69.10.29	106	71.12.09	
226	70.01.20	267	71.10.20	
210	69.10.24	378	72.01.14	
262	70.05.06	246	72.01.28	
223	69.11.27	220	72.03.06	
271	70.05.04	227	72.03.15	
216	70.06.22	277	72.05.10	
273	70.06.16	375	72.05.05	
267	70.05.28			
225	70.07.07			
211	70.07.14			
308	70.07.14			Totalt 54 haverier varav
221	70.07.02			41 där FPTV ej har have-
269	70.07.02			rerat senare = 45 % av
198	70.05.29			samtliga ej havererade
302	70.10.23			FPTV försedda med blocke-
258	70.11.12			ringsanordning.
241	70.12.01			
305	71.01.14			
207	71.01.21			
275	71.01.28			
322	71.02.08			
350	71.06.20			
296	71.03.30			
224	71.07.15			
224	71.07.24			
336	71.06.24			
225	71.08.17			
288	71.07.08			
220	71.11.15			
322	71.10.21			
331	71.10.20			
286	71.11.03			

Sammanställning över vagnar med havererade blockeringsenheter där FRTV senare har havererat. 13 st

Vagn nr	Datum för haveri b-enhet	Datum för haveri FRTV	Antal mån ca mellan haverierna	
204 x	69.10.20	72.05.02	19	
238	69.12.10	70.04.09	4	
245	70.03.16	70.11.03	8	
204 x	70.05.27	72.05.02	24	
254	70.06.25	71.02.19	8	
172	70.06.22	72.04.17	22	
266	70.07.02	70.09.22	2	
190	70.09.02	71.02.23	5	
317	71.03.25	72.01.21	9	
247	71.07.16	71.12.07	5	
344 x	71.07.15	71.08.06	1	
204	71.12.08	72.05.02	5	
101	72.02.03	72.04.06	2	

Totalt 54 haverier varav 13 st där FRTV:n senare har havererat = 23 % av samtliga x haverier på aggregat försedda med blockeringsanordning.

Sammanställning över fel på pumpgrupper i
agg. där FPTV ej har havererat.

Vagn nr	Datum för PG-haveri	
202	72.03.20	
188	70.10.04	
347	70.03.05	
111	71.11.17	
245	72.05.21	
170	69.07.16	Summa 11 st = 5 % av samtliga MA som ej haft FPTV-haverier.
262	70.01.30	
285	70.03.31	
170	72.03.22	
385	72.04.10	
249	69.11.27	

Sammanställning över fel på pumpgrupp där
FBTV senare har havererat.

Vagn nr	Datum P-grupp	Ma nr	Datum FETV	Tid i mån mellan haverierna	
122	71.08.16	244	71.08.16	0	
148	69.12.10	266	70.09.22	9	
156	71.04.05	258	71.04.05	0	
160	69.04.19	277	69.06.25	2	
201	69.11.27	286	71.02.24	15	
270	71.08.03	399	71.09.21	1	
238	70.04.09	359	70.04.09	0	
136	70.09.25	266	70.09.25	0	
261	70.01.13	389	71.07.21	6	
303	71.01.14	294	71.01.20	0	S, a 14 st = 12 % av
359	71.01.12	463	72.02.16	13	samtliga FETV-haverier
156	71.03.30	263	71.04.05	0	
371	71.11.18	505	72.02.18	3	
254	68.08.07	387	71.02.19	19	

PRESIDENTIAL ELECTIONS IN VIDA COMMUNAL 26 SET 1911 MA 2/7

β = förfarande = utövta vid ombyggnaden p g a defekter
 γ = förfarande n s minn o s rörelse

J = Jus d'ordre et à minimo stragor

Bilag.nr.	Bemanning	För.akt. per 1/ade	Summa	Summa	Summa	Summa	Ant. FBIV del bytts	Ant. FBIV
			%	%	%	%	i %	i %
392025	Tennell	15	26	20	7	20	77	77
392027	Gästtjänell	8	122	17	59	16	62	62
392029	Cyclingring	3	48	1	4	1	4	4
392045	Kassekramen	1	0	0	0	0	0	0
392051	Svörring	1	23	4	4	1	1	1
392053	Gavel	1	2	0	0	1	1	1
392059	Vagnettprop	1	9	4	4	1	4	4
392057	Zing	1	0	0	0	0	0	0
392106	Kolvring	2	4	1	0	0	0	0
392107	Kolvring	3	23	4	11	0	45	45
392136	Solhjul	1	3	4	0	0	0	0
392145	Rings	1	3	3	0	0	0	0
392146	Mjöckbriöke	1	0	0	0	0	0	0
392148	Ringskjul	1	0	0	0	0	0	0
392150	Bussening	1	0	0	0	0	0	0
392153	Fryckbricka	2	2	2	0	0	0	0
392161	Prænethjul	6	24	0	0	0	0	0
392165	Bussening	1	0	0	0	0	0	0
392073	Bussening	1	0	0	0	0	0	0
395591	Kalihjulare	1	0	0	0	0	0	0
341158	Prop	7	17	9	6	6	45	45
353226	Pinnaschur	1	0	0	0	1	0	0
	Dubangskop							
	Hus							
324590	Rotorsats	1	72	0	0	0	0	0
324584	Rotorsats	3	30	0	0	0	0	0
324579	Rotorsats	3	16	0	0	0	0	0
324591	Hus	1	21	0	0	0	0	0
394587	Lock	1	45	0	0	0	0	0
394551	Hus	1	1	0	0	0	0	0
394581	Axel	1	1	0	0	0	0	0
372055	Hjulp	1	2	0	0	0	0	0
394585	Hus	1	0	0	0	0	0	0

Strv 103. Haveriförsök FBTV

Inledning

Provet genomfördes 1972.04.27 enl. bif.haveriplan bilaga 4:1.

Vagn 143 agg 267 FBTV 1091

Vägmätarställning= 1309 km

K 60 mätarställning 667 timmar

GT -" - 132,1 "

Vagnen har gått hela tiden från leverans den 9 maj 1968 med samma motoraggregat. Felaktigheter som sammanhänger med motoraggregatet har sammanstälts i bilaga 4:2.

Resultat (punkterna överensstämmer med punktnumreringen i bil.4:1)

1. Vagnen provkördes och samtliga oljenivåer kontrollerades. Manometrar monterades på FBTV för mätning av PG, smörjolje- och system-tryck.

Oljenivåer: K 60 5 mm u min F-tank + 25 mm GT \pm 0

DRH 2 mm u max FBTV 2 mm u max

Tryck: se bilaga 4:3.

2. FBTV filter byttes, någon försmutsning på filtret kunde ej märkas däremot fanns stålflisor i filterburken.
3. Trycken var sedan enligt pkt 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i bilaga 4:3. Alltså ingen skillnad på trycken efter filterbytet.
4. Prov fyra genomfördes på FT genom att skruva loss ansl till magnetventilen och sedan med ett snöre rycka loss kontakten. Tiden för tryckfallet ca: 0,5 sek, samtidigt slutade vagnen dra.

Alla växlar fungerade efteråt.


5. Glappkontakten ordnades vid sockeln för relä P 86. Vagnen kördes på FT ca 3 min varvid kraftiga ryck i vagnen hela tiden förekom.

Alla växlar fungerade efteråt.

6. Vagnen ryckte igång försiktigt på FD när tidrelät slog till.

Alla växlar fungerade efteråt.

7. Vagnen ryckte igång kraftigt.
Alla växlar fungerade efteråt.
8. Vagnen startade med ett ryck på FT.
Alla växlar fungerade efteråt.
9. Oljan i F-tanken sögs ur med K 60 på tomgång tills PG-trycket blev instabilt. Då var 11,5 l utsuget motsv 75 mm u min på mätstickan. Lägsta avlästa tryck vid körning GT, BT se pkt 8 i bil 4:3. Körningen pågick i 2 à 3 min. Ingen slirning kunde märkas.
Alla växlar fungerade efteråt. Ny olja påfylldes i F-tanken.
10. Olja avtappades ur FBTV tills oljetrycken blev instabila (14,5 liter avtappades). Vagnen kördes sep GT BT utan att slirning erhölls med undantag för ett tillfälle, då vagnen lutade bakåt varvid den slutade dra, vid start av K 60 drog den igen. Tryck se pkt 9.
11. Ytterligare 5 liter olja urtappades tills noll smörjoljetryck erhölls, se pkt 10. Vid körning med GT + K60 på FD drog vagnen till en början efter ca 25 m började FBTV slira, och efter ytterligare några meter total slirning.
Körtiden till att total slirning erhölls var 45 sek under ytterligare 15 sek kördes motorerna på fullgas utan att vagnen rörde sig. Rök syntes komma från FBTV:n.
Ny olja påfylldes i FBTV och vagnen provkördes, samtliga växlar drog, dock tycktes en liten slirning märkas på direktväxлarna. Tryck mätt vid tomgång K 60 se pkt 11, bilaga 4:3.
12. Vid okulärkontroll av FBTV filtret kunde en mängd smuts ses såväl på filtret som i filterburken. Prov från smörjolje FBTV är taget.

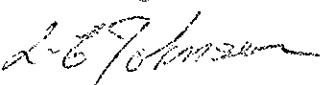

L-E Johnson

Fbing E Palmquist

FBTV haveriplan vagn 143

1. Kontrollera system - smörjolje och PG-tryck.
2. Kontrollera stora filtret, rengör burken och sätt i nytt filter.
3. Upprepa tryckkontrollen såväl vid separatkörning K60 som GT samt samkörning. Mät trycket vid tomgång och stall.
4. Kör vagnen med separat GT på den obelagda delen av planen utanför VB om möjligt på FD orkar han ej tag då FT. Kolla trycken samt bryt strömmen till magnetventilen. Kolla härunder hur snabbt tryckfallet sker. Kolla efter provet att alla växlar fungerar. Upprepa provet ett par gånger.
5. Samma prov som ovan men arrangera glappkontakt i kretsen till magnetventilen. Kör endast en kort sträcka samt kolla därefter alla växellägen.
6. Starta GT och lägg i FD omedelbart efter start samt öka gaspådraget till ca halvgas och vänta till tidrelät slår till. Kolla därefter alla växellägen.
7. Upprepa prov 6 men med fullgas på GT.
8. Starta GT och ställ växelspaken i ett mellanläge samt ge fullgas. För därefter växelspaken till FT.
9. Sänk oljenivån i F-tanken tills systemtrycket sjunker, kör därefter vagnen på BT en kort sträcka. Prova därefter alla växellägen. Minska oljenivån ytterligare tills slirning erhålls.
10. Fyll olja till rätt nivå i F-tank, sänk nivån i FBTV-sump tills trycksänkning erhålls på systemtrycket och genomför samma prov som i pkt 9 men på växelläge BD. Kolla därefter alla växellägen.
11. Upprepa prov 8 - 10 men med samkörning K60 + GT.

Stry 103 nr 143

Sammanställning över fel som inträffat efter leveransen och som berör motoraggregatet.

Datum	Vägmätarställning	Fel
1968.06.19	248	Gaswire felaktig.
1968.08.02	384	Mätstickerör, II kylfläktväxel av.
1968.09.18	465	Vagnen slutade dra och lampa "transmission" började lysa. Oljeläckage vid snabbkoppling på tryckledning i motorrum och i magasinsutrymme på höger sida Åtdragning av koppling.
1968.10.14	551	Spricka i GT avgasfoder.
1968.12.05	753	GT pumpar, utbytt.
1968.12.06	743	GT avgasfoder sprucket, utbytt.
1969.01.09	746	GT utbytt.
1970.06.12	1213	Förare ljuddämpare sprucken. Utbytt.
1970.08.12	1213	GT oljetemp för hög, kylare rengjord.

Resultat av tryckmätningsar

	<u>PG tryck</u>	<u>Smörjoljettryck</u>	<u>Systemtryck</u>	<u>Varytal</u>
1.	45 kp/cm ²	5,5 kp/cm ²	8,5 kp/cm ²	2 000 rpm K60
2.	43	5,3	8,4	750 " "
3.	50,5	6,0	9,0	max " "
4.	42,5	5,4	8,4	stall GT
5.	27	3,4	6,2	tong GT
6.	43	5,4	8,4	tong K60+GT
7.	43	5,5	8,4	stall "
8.	0,0-20	0-3,5	2,0-6,0	körning GT
9.	23	3,6	6,6	" "
10.	12	0	1,5	tong K60
11.	41	5,0	8,0	tong K60

Ang. Haveriförsök med FBTV vagn nr 157 MA nr 274.

1. Inledning

Provset genomfördes den 30 maj 1972 helt enligt bif bil 5:1 "Haveriplan nr 2" dock med undantag av sista delprovet beroende på att haveri erhölls i det näst sista.

2. Deltagare

Ing C Carr AB Bofors
Fbing E Palmquist FK/S-B
Fthv A Bryskhe "

3. Utförande

Helt enl bif plan. Samtliga körprov pkt 4-7 utfördes i snabb följd. Totaltid för varje provpunkt (= 5 delprov + 5 funktionsprov på övriga växlar) genomfördes på 5 min d v s en min per delprov eller totalt fyra växlingar per min. Mellan varje kontrollpunkt gjordes ett upphåll på 2 å 3 min för tryckavslänsning. Totalt utfördes 19 av planerat 20 prov eller 76 av planerat 80 växlingar på tot 30 min.

4. Resultat

4.1 Tryckkontroll före rengöring av filter och silar se bil 5:2. Samtliga tryck låg inom tillåtna värden.

4.2 Samtliga silar kontrollerade u.a. FBTW-filter utbyttes. Gamla filtret tillvarataget för lab-under sökning. Oljeprov tagna för labundersökning.

Utbyte av olja, som anges i programmet, har dock ej gjorts.

4.3 Tryckkontroll efter filterbyte se bil 5:2. Inga nämnvärda förändringar har uppstått. Möjligens kan en obetydlig tryckökning hos systemtrycket noteras.

- 4.4 Iläggning av växeln BT vid 2000 vpm K60+GT utfört 5 ggr med kontroll av övriga växellägen mellan varje prov u.a.

Trycken efter provet u.a., se bil 2.

- 4.5 D:o vid 3000 vpm och växelläge FT, u.a.

Trycken efter provet u.a., se bil 2.

- 4.6 D:o vid 3500 vpm och växelläge FD, samt asfaltsunderlag u.a.

Trycken efter provet u.a., se bil 2.

- 4.7 D:o vid max vary på K60 och GT.

Delprov 1 u.a.

" 2 Efter provet erhölls stallning på FT, efter körning BD och BT erhölls dock full funktion även på FT.

" 3 Samma observation som delprov 2.

" 4 Efter provet erhölls stallning på FT enl delprov 2 och 3 och även på BT. BD och FD dock funktion u.a. Ca 15 min tomgångskörning med K60 för avsvalning och där-efter förynat prov med FT och BT dock utan resultat.

Trycken efter delprov 4 och efter 15 min:s tomgång framgår av bil 5:2.

5. Sannolik haveriorsak

En succesiv uppvärming av lamellerna har skett under hela provet. Det sista provet nr 7 som utfördes på samma växelläge som föregående var svårast då maxvarv hölls på motorerna då växeln lades i. Upphettningen av direktlamellerna har medfört temporär fastläsning redan vid delprov nr 2 och 3 men efter prov av övriga växlarna har tillräcklig kylnings av lamellerna skett så att dessa har släppt sitt grepp. Efter delprov nr 4 har emellertid en plastisk deformation uppstått i direktlamellerna så att dessa ej släppte sitt grepp trots avsvalning.


Någon slimning har ej skett p g a för låga tryck. Upphettningen har endast förorsakats av friktionsvärmens vid iläggning av växlarna vid de höga varven.

Att direktlamellerna fastnade och inte framlamellerna trots att dessa har arbetat vid de tre sista proven under det att direktlamellerna endast arbetat under de två sista, torde bero på att denna FBTV är av första utförandeformen d v s försedd med endast två direktlameller. Det ökade splinesspelet mellan lameller och ringhjul är ej heller infört. Denna ändring bör i viss mån eliminera fel av denna typ.

6. Sammanfattning

Provets beteckning är mycket lyckat då det eftersträvade haveriet erhölls i 19:e försöket av planerat 20 trots den oerhört stora påfrestning som FBTV:n utsatts för. Haveriförloppet har kunnat klarläggas helt och torde med all sannolikhet vara det ovan beskrivna.

Erfarenheterna av provet har givit till resultat att illäggning av en växel vid höga varv ej leder till omedelbart haveri. Det är knappast troligt att enstaka sådana felmanövrer med tid för nedkyllning av lamellerna mellan varje, över huvud taget kan medföra haveri. Ytterligare prov för att klarlägga detta bör göras, varvid 5 min körning mellan varje prov bör ske. Provets bör genomföras minst 10 ggr. Erhålls ej haveri härvid kan deina felorsak (illäggning av växel vid höga varv) helt uteslutas i de fortsatta resonemangen, om handhavandefel. Efter detta prov bör försök göras med växling under gång under vissa bestämda betingelser.

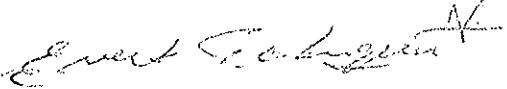
Evert Palmquist

Fbing E Palmquist

FBTV haveriplan nr 2 vagn 157

Vagn 157 med MA nr 274 har körts tot 2166 km utan MA-byte. Vagnen har deltagit i 30-milamarschen 1968. Inget fel som har med FBTV:s funktion att göra har inträffat under denna tid.

1. Kontrollera system - smörjolje och PG-tryck.
2. Byt filterinsats, rengör samtliga silar (4 st) samt byt olja tag ut $\frac{1}{2}$ liter för prov ur båda systemen (PG och FBTV).
3. Upprepa tryckkontrollen såväl vid separatkörning K60 som GT samt samkörning. Mät trycket vid tomgång och stall.
4. Samkörning, K60-varv = 2000 rpm. Växelpak i mellanläge mellan N och BT, vagnen obromsad uppställd på grusplan, kolla fritt bakom vagnen, släpp upp gaspedalen och peta in växeln i BT samt öka gaspådraget på nytt, samt kör några meter bakåt. Kolla tryck och funktion på alla växellägen.
Upprepa provet 4 ggr.
5. Samma prov som ovan men med K60-varv = 3000 rpm samt växelläge FT. Upprepas tot 5 ggr.
6. Samma prov som ovan men med K60-varv = 3500 rpm och växelläge FD. Vagnen uppställd på belagd plan. Provet utföres 5 ggr.
7. Samma prov som ovan men med max K60-varv. Efter samtliga prov görs kontroll av tryck och funktion på samtliga växlar.
8. Inspektion av FBTV oljefilter.

Resultat från tryckavläsningar på vagn nr 157 MA nr 274Prov nr 1

"Gas"	K60-varv	K60	GT	Växel	PG	Syst	Smoil	Kylv. temp.
tomg	750	X		N	43	8,0	4,5	60
stall	1750	X		FT	50	8,5	4,9	
tomg			X	N	30	7,0	3,5	
stall			X	FT	45	8,5	4,9	
tomg	1000	X	X	N	50	8,5	4,9	
stall	1750	X	X	FT	50	8,5	4,9	60

Prov nr 3

"Gas"	K60-varv	K60	GT	Växel	PG	Syst	Smoil	Kylv. temp.
tomg	850	X	X	N	43	8,4	4,4	60
stall	1600	X	X	FT	46	8,8	4,9	
tomg			X	N	28	6,9	3,1	
tomg	750	X		N	40	8,1	4,2	80

Prov nr 4

"Gas"	K60-varv	K60	GT	Växel	PG	Syst	Smoil	Kylv. temp.
tomg	850	X	X	N	40	8,1	4,4	
tomg	850	X	X	N	40	8,1	4,4	
tomg	850	X	X	N	40	8,1	4,4	
tomg	850	X	X	N	38	8,0	4,2	85
tomg	850	X	X	N	37	8,0	4,1	85
		X	X	N	23	6,2	2,5	

Prov nr 5

"Gas"	K60-varv	K60	GT	Växel	PG	Syst	Smoil	Kylv. temp.
tomg		X	X	N	36	8,0	4,0	
tomg		X	X	N	36	8,0	4,0	
tomg		X	X	N	35	8,0	4,0	
tomg		X	X	N	35	8,0	4,0	
tomg		X	X	N	35	8,0	4,0	
			X	N	22	6,1	2,5	

Prov nr 6


"Gas"	K60-varv	K60	GT	Växel	PG	Syst	Smoil	Kylv. temp.
tomg	845	X	X	N	34	7,9	3,9	90
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	
			X	N	22	6,0	2,4	
stall			X	FT	42	8,5	4,5	
stall	1650	X	X	FT	47	9,0	4,9	

Prov nr 7

"Gas"	K60-varv	K60	GT	Växel	PG	Syst	Smoil	Kylv. temp.
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	
tomg		X	X	N	34	7,9	3,9	

Prov nr 8 avser värden efter 15 min tomgångskörning

"Gas"	K60-varv	K60	GT	Växel	PG	Syst	Smoil	Kylv. temp.
tomg	850	X	X	N	35	8,0	4,0	90
stall		X	X	FT	46	9,0	5,0	

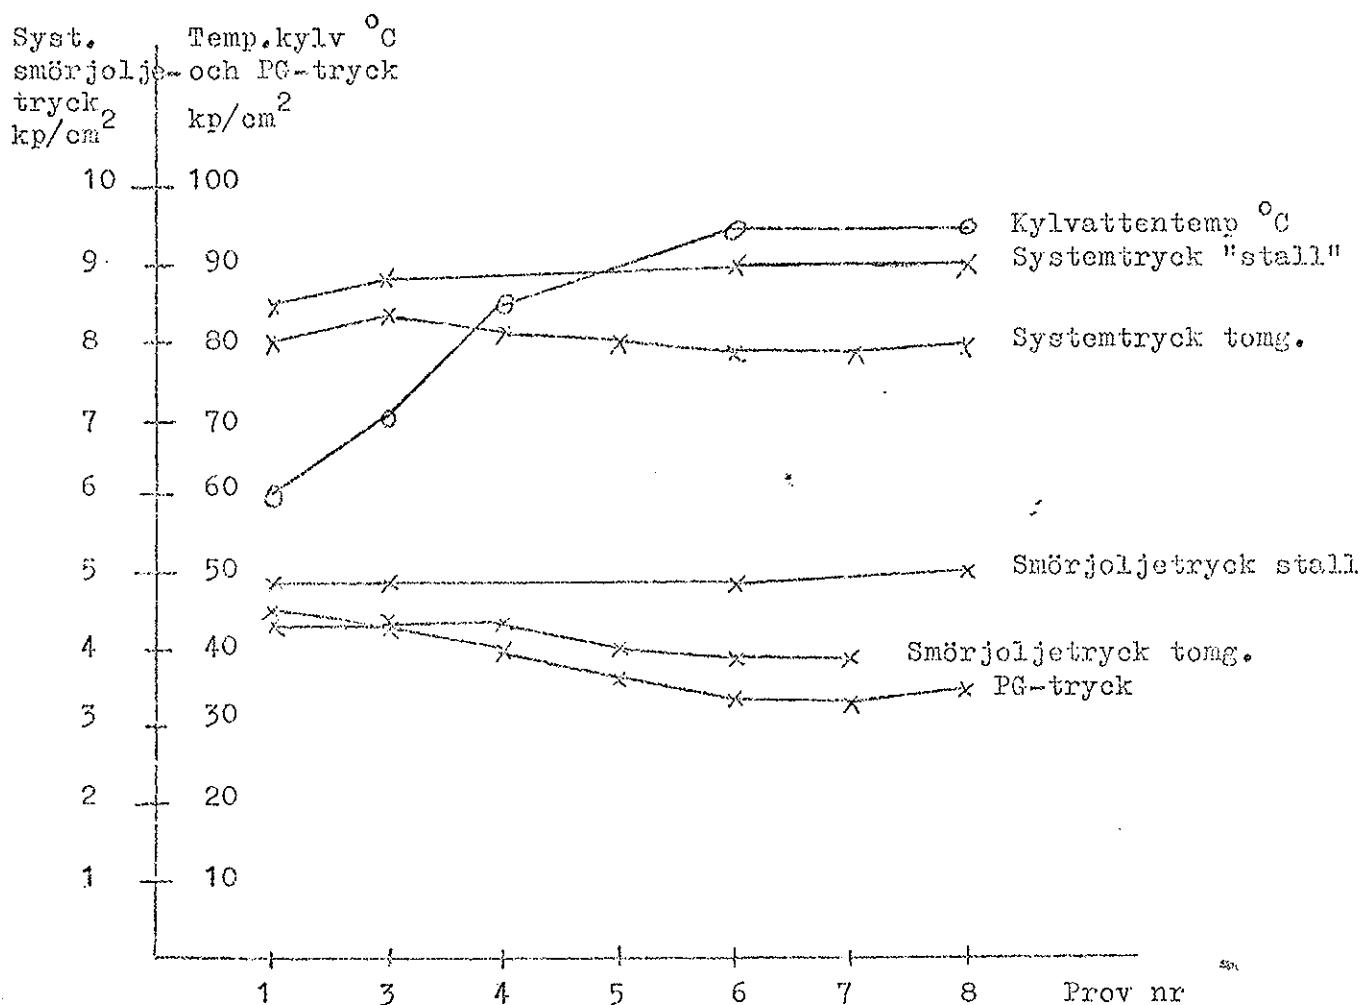Kurvor över tryck och temperaturer

Anm: Prov nr 8 avser värden efter 15 min tomgångskörning.

Fbing E Palmquist

Rapport över undersökning av FBTv-haveri på vagn 112

1. Uppgifter angående vagnen och motoraggregatet

Vagnen har varit i Bofors för ombyggnad, ändring och reparation samt levererades den 16 dec 1971 till TygS för att användas vid en kurs för tygK-personal och verkstadspersonal. Mätarställning vid leverans = 1 003 km.

Motoraggregatet nr 231 har varit vid VFM för ommbyggnad till MA 2/7 utförande. Leveransprov i rigg kört den 16 sept 1971 enligt kopia av leveranshandling, bifogas bilaga 1.

Aggregatet uppfyllde härvid fordringarna enligt programmet för leveransprovet.

Efter montering i vagn har normal leveranskörning på alla växellägen genomförts dels av Bofors och dels av FMV-A:s kontroll. Total körsträcka vid detta prov = 69 km.

2. Uppgifter angående vagnens handhavande efter leverans och vid haveriet

Vagnen lossades vid Stockholm N den 20 dec 1971 och kördes till TygS av FtvM L Knutsson.

I samband med kursverksamheten lyftes aggregatet ur vagnen men demonterades ej. I slutet av kursen monterades aggregatet tillbaka i vagnen och provkördes u. a. Därefter utfördes 50-timmars Översyn på GT:n, vilket ingick i kursplanen. Enligt telefonuppgift från thv Karlsson P 4 utb vst kördes vagnen ut på K 60 varvid motorluckorna stod öppna. Motorluckorna stängdes och GT startades. Därefter gjordes kontroll av att alla lampor var släckta, då så var fallet ökades gaspådraget så att stallning av GT:n erhölls, varvid växelläge BT användes. Handbromsen var härvid åtdragen. Enligt instruktionen för 50-timmars Översyn skall stallning ske minst två minuter, för att stabil avgastemp skall erhållas. Stabil avgastemp på $1 000^{\circ}\text{F}$ erhölls dock ovanligt snabbt (under två minuter) varför stallningen avbröts något tidigare än normalt (Vid förnyad kontroll av avgastemperaturen i Skövde efter att vagnen hade arlånt dit erhölls betydligt högre avgastemp = $1 165^{\circ}\text{F}$ vilket medförde tändning av varningslampan för hög avgastemp).

Efter avslutad 50-timmars översyn skulle vagnen köras in i kurslokalen igen på K 60 och växelläge FT. Härvid kunde vagnen ej

bringas i rörelse. Vid ökande gaspådrag erhölls endast stallning i DRH:n. Vid prov att köra på bakåtväxlarna visade det sig att detta fungerade u.a. Vagnen kördes därefter in på PT. Efter kurssens slut kördes vagnen tillbaka till Stockholm N upplastad på släpa.

Lossningen i Skövde, och körning till garageplan, som utfördes av fäste S Johansson, utfördes på PT.

Av ovanstående kan följande sammanfattning göras:

att vagnen efter leveransen har körts i mycket liten omfattning
att körningen har skett uteslutande av teknisk personal
att alla instruktioner har följts mycket noggrant enär vagnen används vid mekanikerutbildning
att handhavande fel därför helt kan uteslutas
att felet, överhettning p g a slirning i backlamellerna, har uppstått vid den 2-minuters stallning som ingår i 50-timmars översynen.
att orsaken till slirningen ej kunnat förklaras

3. Åtgärder i samband med felsökning i Skövde

Innan aggregatet demonterades ur vagnen kontrollerades PG-tryck, systemtryck och smörjoljetryck såväl med K 60 som GT varvid följande resultat erhölls:

Tryck	K 60	GT
	Tomgång	Tomgång
Systemtryck	8,5	7,5
Smörjoljetryck	5,0	5,0

De erhållna värdena ansågs ej onormala. Då "användaren" ej kunde anses ansvarig för skadan reklamerades aggregatet till Bofors med åberopande av den garanti på utfört arbete som ingår i ombyggnadsavtalet. Beslutet angående reklamation fattades i samråd med kontroll och sak-avdelning.

Kopia av reklamationssedel bifogas, bilaga 6:1. Aggregatet demonterades ur vagnen och försändes till VFM.

4. Resultat av undersökning vid VFM

4.1 Inledning

Undersökningen utfördes den 17 - 18 april 1972 varvid deltog från AB Bofors Ing C Carr

VFM Ing L Sandelin m fl

FMV-A Fbing E Palmquist

MV Sde Fthy M Jönsson

På begäran från FMV-A hade ett undersökningsprogram, uppgjorts av VFM. Detta program bedömdes dock vara alltför magert för att leda

till något säkert resultat beträffande felorsaken. Ett blockschema enl bil 6:2 uppgjordes därför, vilket förutsättningslöst tog upp alla de tänkbara felorsaker som kunde leda till haveri. Det bestämdes att detta schema skulle användas i den mån provningsresurserna tillät. Som komplement till blockschemat hade de punkter som skulle kontrolleras ställts upp i en med hänsyn till demontaget lämplig kronologisk ordning, bilaga 6:3

.//.

.//.

4.2 Resultat av undersökningen

Punkterna nedan hänför sig till bilaga 6:3, nummer inom parentes hänför sig till blockschemat bilaga 6:2

1 Ankomstkontroll Utfört av VFM enligt särskilt protokoll, bil 6:4

.//.

2 Momentmätning på kopplingarna

11 kp uppmätt vid kopplingarna periferi i båda riktningar-
na. Ok

3 Starttryck på PG (20)

24 - 26 kp/cm². PG stannar vid 22 kp/cm² vid tryckminskning.
Krav på starttryck är max = 28 kp/cm². Ok.

4 Moment på PG (20)

4,4 kp/cm² vilket är Ok. Ingen kärvning eller ojämнn gång kun-
de märkas.

5 Mät oljetryck på backservo vid framväxel ilagd (8)

Provet kunde ej genomföras då manometrar med anslutningar sak-
nades.

6 Mät systemtryck och smörjoljetryck

Pumpgruppen kördes med ett separat pumpaggregat

Följande resultat erhölls:

Växelläge	PG-tryck	Systemtryck	Smörjoljetryck
N	50	9,5	6,0
BT	50	9,0	5,6
BD	50	8,9	5,1
FT	50	8,6	5,0
FD	50	8,4	4,6
N	50	8,6	5,0
N	33 ¹⁾	5,0	1,8 ²⁾
N	50	6,5	3,3
Fordran		min 7,0 max 12,0	

- 1) Vickersventilen nedställd till 33 kp/cm^2 vilket motsvarar uppmätt tryck i vagn vid separatkörning GT.
- 2) Värdet ligger under smörjoljeventilens öppningstryck som är 2 kp/cm^2 .

Efter en stunds körning upptäcktes att trycken hade sjunkit avsevärt (med ca 50 %) på både system- och smörjolja. Efter stopp och förnyad start erhölls ånyo högre tryck, som emellertid ganska snabbt sjönk till ungefär samma låga nivå som tidigare. Orsaken till detta fenomen antogs vara igensättning av oljesilen (spänfiltret) mellan kylare och FBTV. Att högre tryck erhölls efter ett kortvarigt stopp kunde förklaras av att smutspartiklarna vid avbrott i oljeströmmen "faller" ur oljesilen men att de efter start ånyo succesivt virvlar upp och täpper till maskorna i silen.

7 Mät oljeförbrukning, smörjolja och servoolja

Provets kunde ej genomföras då utrustning härför saknades.

8 Kontrollera oljetryckvaktens funktion

Tryckvaktens bryttryck har kontrollerats i Sofors avd KA 64 och befunnits vara $5,4 \text{ kp/cm}^2$. Kravet är $6 \pm 0,15$. Bryttrycket är alltså $0,45 \text{ kp/cm}^2$ för lågt.

9 Kontrollera stabiliteten hos oljetrycken vid iläggning av olika växlar (11)

Provets kunde ej genomföras på separat servo p g a brist på manometrar. Prov dock utfört u.a. genom kontroll av systemtrycken (resultat av två servo samtidigt)

10 Kontroll att växling ej kan ske vid otillåtna varvtal (12)

Provat i olika etapper. Spärrlådan på FBTV provad med separat provutrustning, som emmelertid var felaktig. Efter reparation erhölls godkänt resultat.

Blockeringsenheten även provad med speciell provutrustning. Även denna var dock felaktig vilket upptäcktes genom motprov av en ny blockeringsenhet. Efter utbyte av felaktig komponent erhölls godkänt resultat.

Kontroll av elsystemet vid P 4 och befunnits u.a.

Impulsgivaren har ännu ej kontrollerats men detta kommer att ske vid provkörning av aggregatet efter reparation. Utfört u.a.

11 Kontrollera fyllnings- och tömningshastigheterna hos servona (13)

Ej utfört på separat servo p g a brist på utrustning, u.a. enligt avläsning på systemtrycket.

12 Dräneringspumparnas funktion (24)

U.a.

13 Silar för sv och vv (24)

Obetydliga föroreningar.

14 Oljesil och filter i oljesystem FBTV (25)

Filter avsevärt försmtsats, i filterburken stora mängder slit-

partiklar (prov för analys tagna) Oljesil (spånfilter) kraftigt försmtsad av slitpartiklar. I botten av silmuttern låg stora mängder slitpartiklar (hela silen tagen för prov).

- 15 Tappa ur FBTV oljesump och sila oljan genom silduk
Magnetplugg förorenad med stålpartiklar (prov taget)
Oljan silad inga större partiklar. Bottenslammet filtrerades partiklar tillvaratagna för analys. Oljeprov tagna.
- 16 Tappa ur F-tankens olja och sila oljan genom silduk
Oljan u.a. inga större partiklar. Oljeprov taget.
- 17 Kontrollera filter i F-tank (29)
Filter u.a. Mindre mängder slam på magnetstamplarna.
18. Demontera PG och provköra denna separat (20)
Provkörd av VFM efter besöket. Godkänt resultat erhölls, uppmätta värden dock något lägre än vid leveransen.
- 19 Tag isär PG och inspektera med avseende på skärningar och föroreningar
Utfört av VFM efter besöket.
- 20 Kontrollera överströmningsventil (vickersventilen) (33)
Kontrollerad av VFM u.a. efter besöket.
- 21 Kontrollera backventilen (34)
Kontrollerad av VFM u.a. efter besöket.
- 22 Kontrollera magnetventilens funktion (36)
Provad u.a.
- 23 Kontrollera elsystemet (39, 40 och 41)
Provat u.a.
- 24 Provköra hydraulpump GT (37)
Provkörd hos leverantören AB System Paulin enl bil 6:5. Gängorna för ena fästskruven för anslutning av sugledningen var skakdad (helt borta)
- 25 Hydraulpumpens drivning (38)
Provad u.a.
- 26 Säkerhetsventilens stängnings- och öppningstryck i FBTV-gavel (23)
Kunde ej provas p g a att utrustning saknas. Fjäder och ventilsäte skall dock provas av VFM. Utfört u.a.

- 27 Kontrollera kontrollsystemet med avseende på kärving eller föroringar

Funktion u.a. Stora mängder spän av både stål och broms låg dock kring kolvarna i systemet.

- 28 Kontrollera dräneringsventilerna med avseende på funktion, samt att kanalerna är rena (55 och 56)

Ventilerna provade u.a. av VFM efter besöket.

Ventil fram läckage 1,4 liter/minut

"- bak " 0,9 "-

Toleransgräns "-" max 1,6 liter/minut

- 29 Inspektera övriga delar i FBTV efterhand som den demonteras

Vid demontaget upptäcktes att backlamellerna hade varit mycket kraftigt överhettade. Bromslamellerna hade flutit ut och bildat kuggar även på utsidan. Detta måste ha skett i delvis smält tillstånd då de nybildade kuggarna var liksom "hopvälda" med lamellen i övrigt. Lamellernas diametrar hade även ökat kraftigt vilket bidragit till att de utvändiga kuggarna på navet delvis hade "klättrat upp" på motsvarande invändiga kuggar i lamellerna. Att så hade skett torde bero på hög temperatur i kombination med högt moment.

Resultat av laboratorieproven redovisas under kapitel 5.

	Reklamationsblankett <input type="checkbox"/> Felrapport <input type="checkbox"/>	STRIDSFÖRDON/PJÄS			Order nr 0151-1000 210	5
Avsändare (Förbund eller motsv.) Handläggare SAV LÖVBERG			tel 0500 / 65000 / 530		Uppbördsmyndighet LA	
Fordon/Pjäs	Typ STRV 105 A	nr 112	Mil reg nr 202112	Vägmotorställning vid 15700 km		
Huvudgrupp	Benämning Vapellådor	Tillverknr 1055	Milr eller miln nr	Leverans 1026 km		
Komponent	Benämning 04 112V	Tillverknr 1055	Milr eller miln nr	Haveri 1026 km		
Datum för haveri 11/12-72	Garantitid utgår den 9/12-72	Tidigare utbytt enhet Datum för utbyta		Övriga upplysningar		
Fordon/Pjäs	9/12-72			Bränsletyp Mötärställn K60 varv 466		
Huvudgrupp	2/11-72			Gånglid GT tim Antal GT startar		
Komponent	"			Högeffekt GT tim Antal skjutna skott		

Felybring och driftförhållande vid haveritillfället

KA 251

SAV Grav i ej på frossatväxterna. I samband med 50-timme av (GT) (kuruverkanhet Typ C) klarade sig bilen baktill upp GT, därmed sedan växlade för frossatkörning drog ej SAV på frossatväxterna.

Felkl 3

K60 i drift FT FD N höjdriktning landsväg terräng spakstyrning
 GT i drift BT BD sidriktning grusväg asfalt snö is

Fellets art och omfattning

Vidtagna åtgärder

... gotschjyck och vallbjörtycke, K60 touring och esp GT touring
 8,5 kg/cm², 5,0 kg/cm², 7,5 kg/cm², 5,0 kg/cm²
 + 251 unikt av Åke och slutt Volvo illygator A 3, trollhättan

Ort Åkleva	Datum 10/3 72	Underskrift Jens Öhrsson	Adress G-hall 105 p 4
----------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Yttersta av kundens kontrollorgan

VAK-Car 21K668/1400
bevisades att motoren

var i god skick 19/12-72-10

100% fungerar

Bofors noteringar

Reklamationen godkänd ej godkänd

Reklamationen översänd till underleverantör den


Materiellet översänd till underleverantör den


Svar från underleverantör den

Ersättning erhållen den

Skadan reparerad den

Ersättning levererad till förbund den

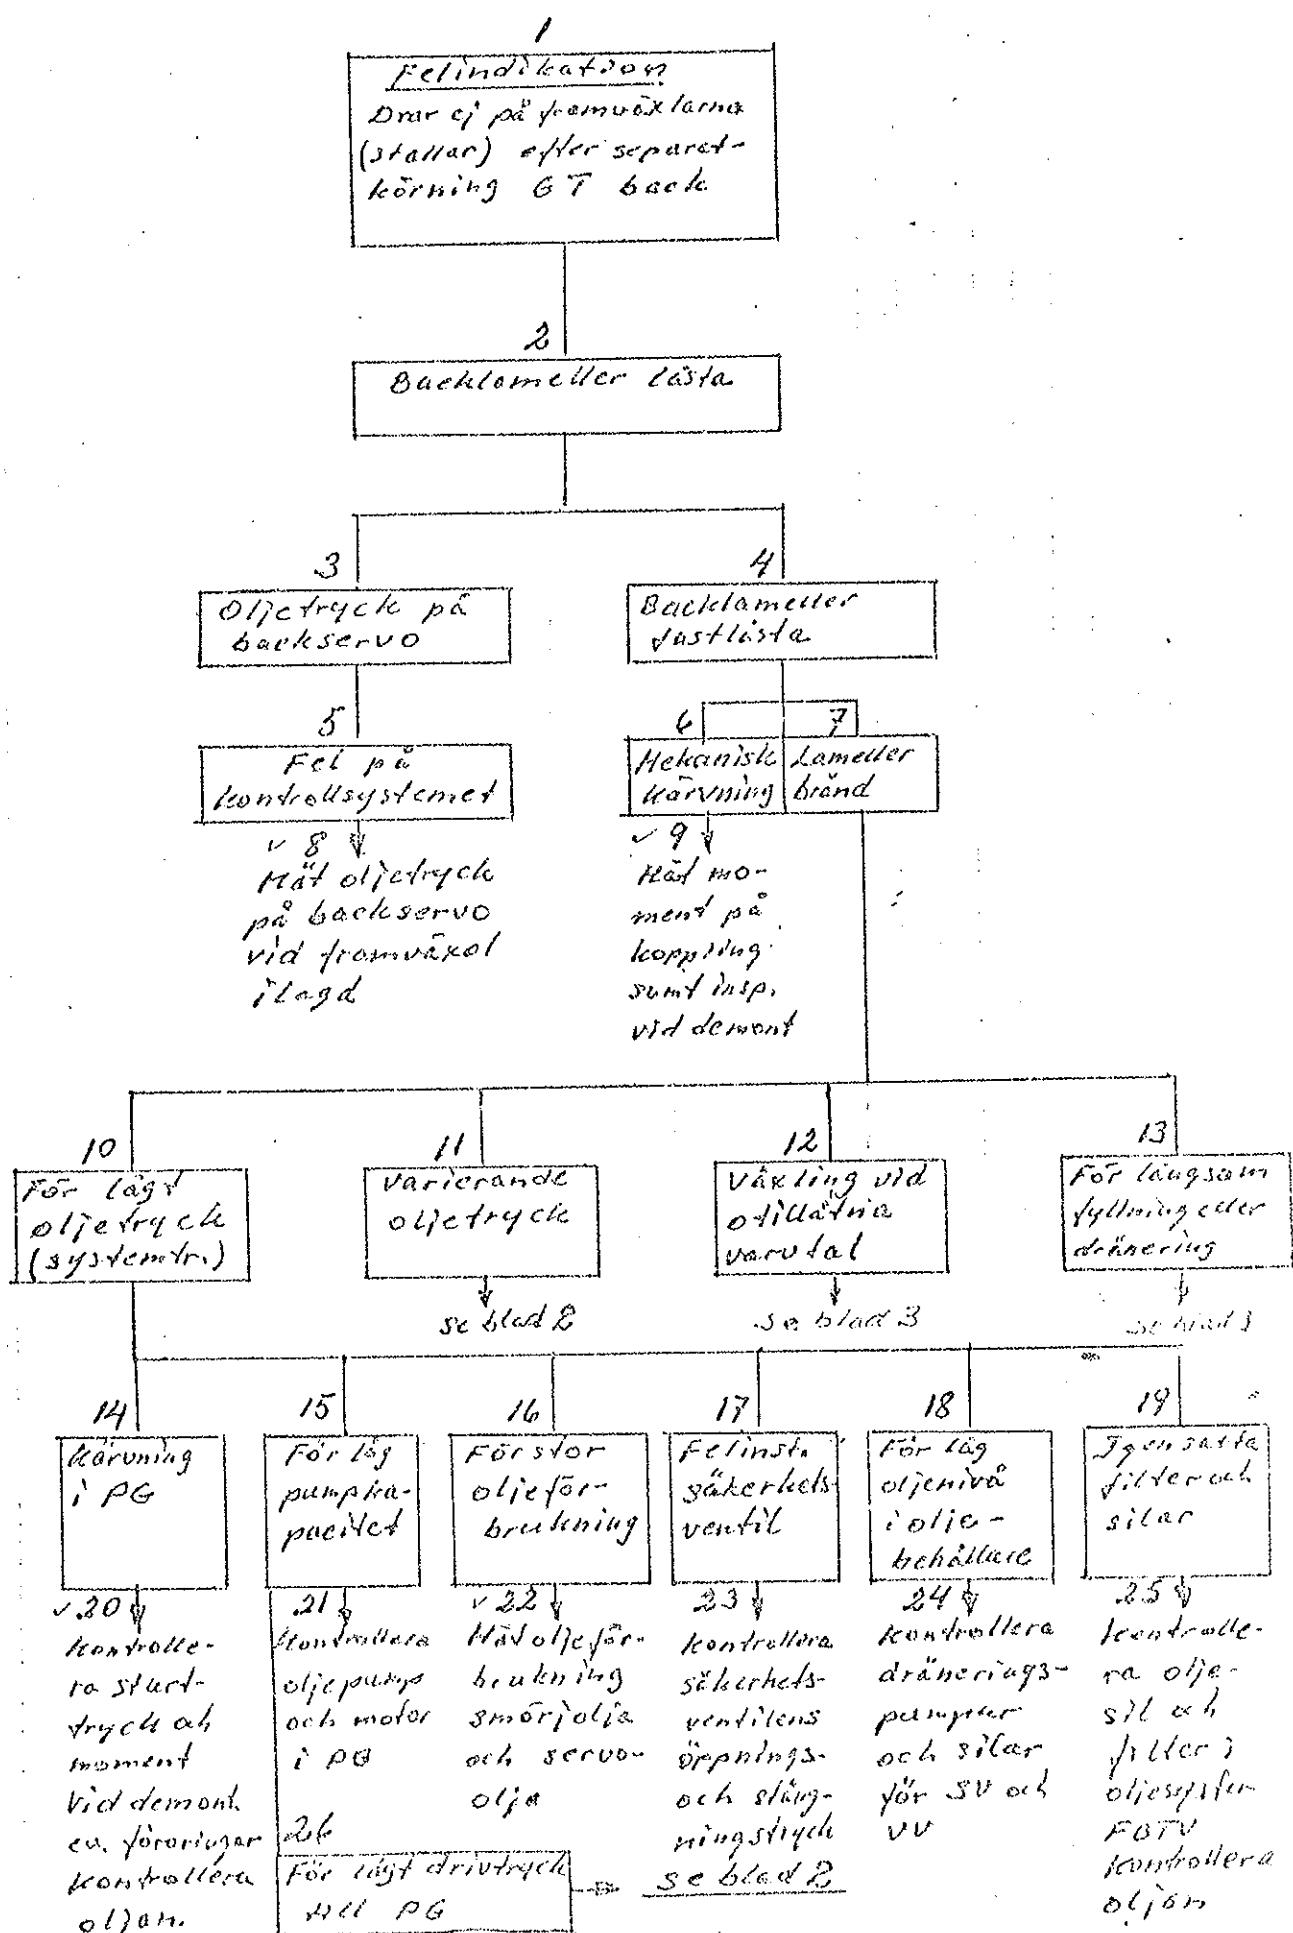Felsökningsschema (blockschema) MA nr 231

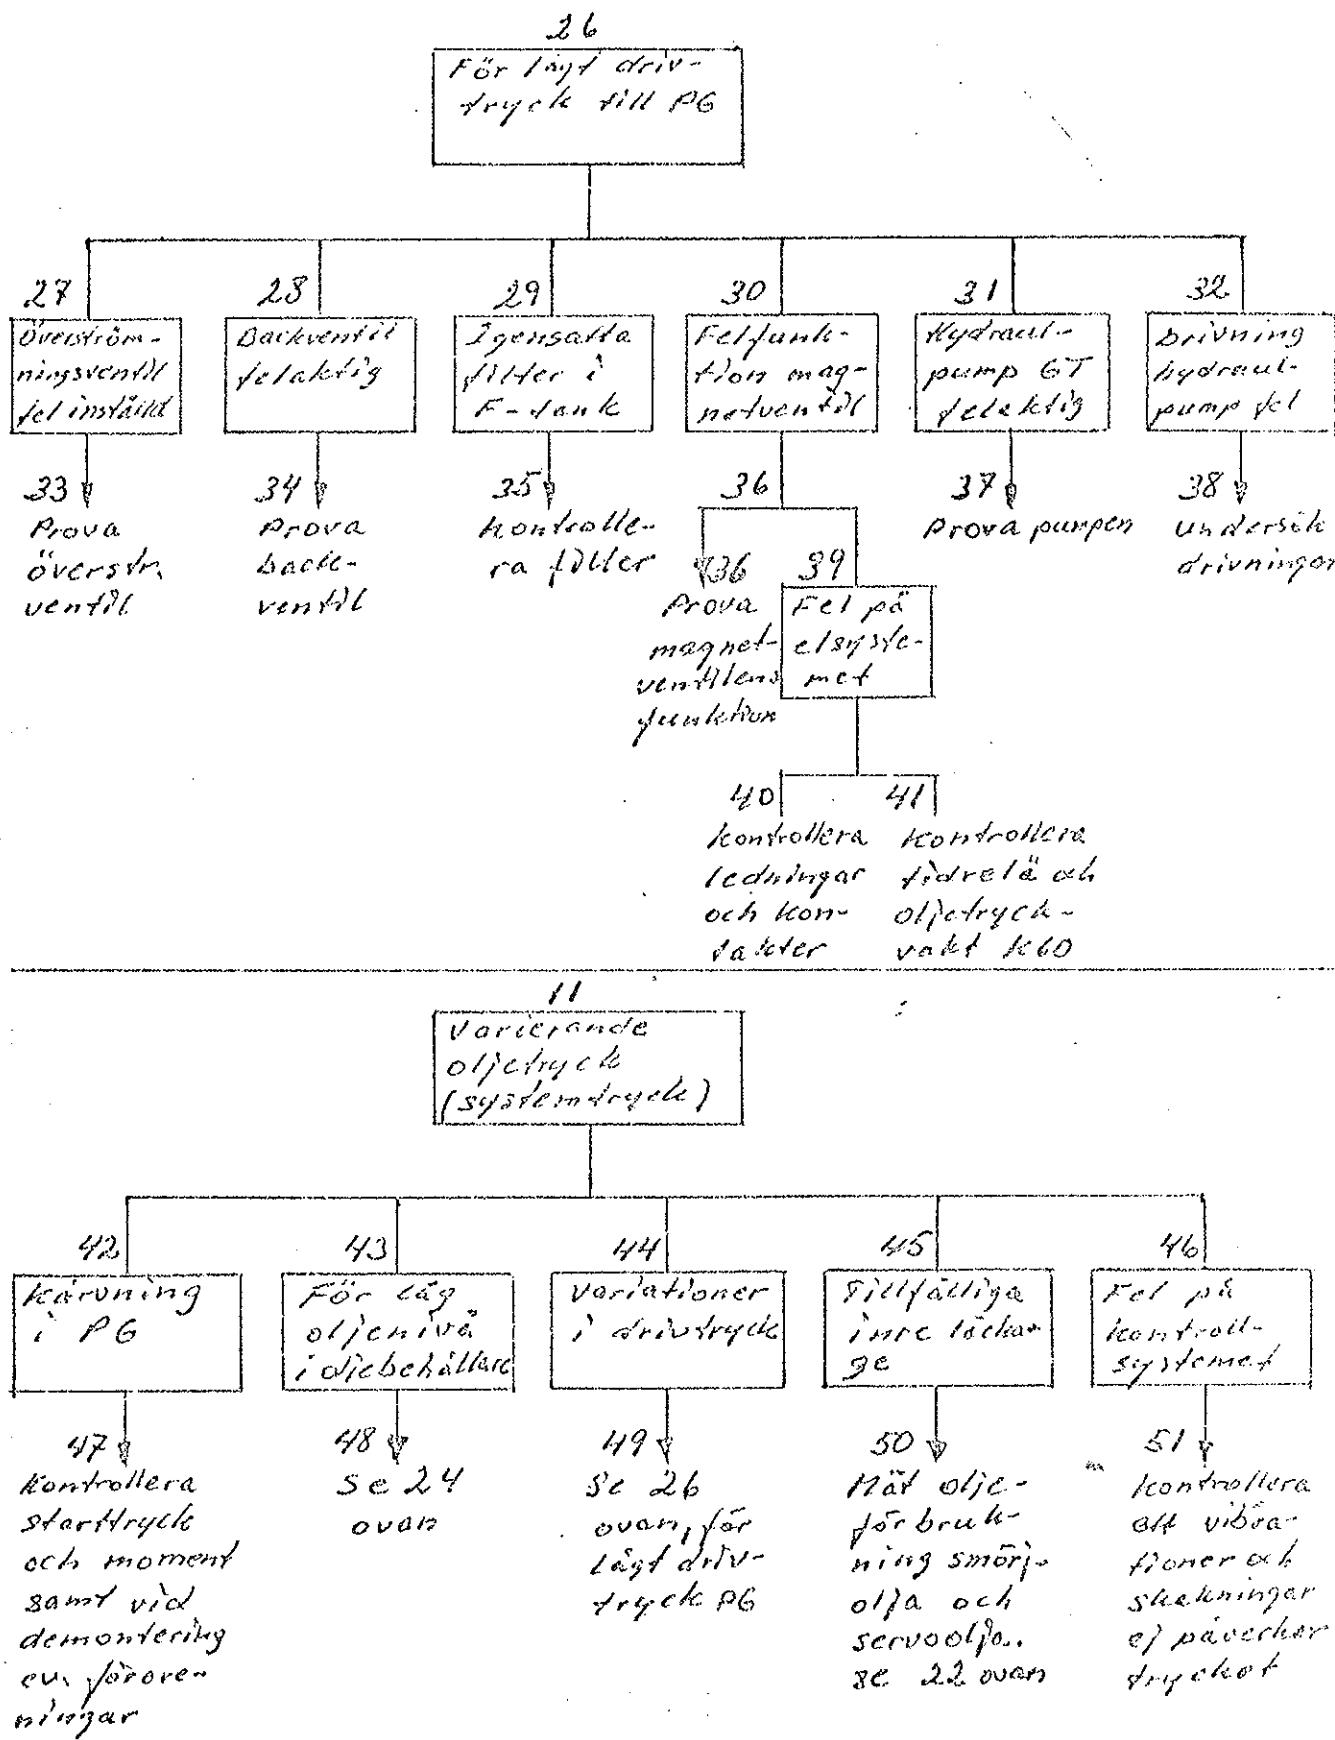

v 12

Växling vid
oflättade varu-
tal

52
kontrollera
spärrmekha-
nismens
funktion

53
kontrollera
blockerings-
enhetsens
funktion

54
kontrollera
el-system, ledningar
och kontaktater samt
impulsgivare

v 13

För långsam fyll-
ning eller drä-
nering av servo

55
kontrollera att
dräneringsventi-
lerna fungerar
och att dränerings-
kanalerna ej är
igensatta.

56
kontrollera att
kanalerna för
fyllning ej är
igensatta.

Felsökningsschema för MA nr 231

1. Ankomstkontroll
2. Moment på kopplingarna (enl. pkt 9)
3. Mät starttryck på PG (20)
4. Mät moment på PG (20)
5. Mät oljetryck på backservo vid framväxel ilagd (8)
6. Mät systemtryck och smörjoljetryck
7. Mät oljeförbrukning smörjolja och servoolja (22)
8. Kontrollera oljetryckvaktens funktion
9. Kontrollera stabiliteten hos oljetrycken vid tilläggning av olika växlar (11)
10. Kontrollera att växling ej kan ske vid otillåtna varvtal (12)
11. Kontrollera fyllnings- och tömningshastighet hos servona (13)
12. Kontrollera dräneringspumparnas funktion (24)
13. Demontera silar för SV och VV (24)
14. Kontrollera oljesil och filter i oljesystem FBTY (25)
15. Tappa ur FBTY - oljepump och sila oljan genom silduk (tag ev. ut oljeprov före silning)
16. Tappa ur F - tankens olja (tag ev. oljeprov) och sila oljan genom silduk
17. Kontrollera filter i F tank (29)
18. Demontera PG och provkör denna separat (20)
19. Tag isär PG och inspektera med avseende på skärningar och föroreningar (20,21)
20. Kontrollera överströmningsventil, vickerventilen (33)
21. " backventil (34)
22. " magnetventilens funktion (36)
23. " elsystemet (39) (40 och 41)
24. Provkör hydraulpump GT (37)
25. Kontrollera hydraulpumpens drivning (38)
26. Vid demontering av FBTY kontrollera säkerhetsventilens öppnings- och stängningstryck (25)
27. Kontrollera kontrollsystemet med avseende på kärvning och föreningar

28. Kontrollera dräneringsventilerna med avseende på funktion, samt att kanalerna är rena (55) (56)
29. Inspektera övriga delar i FBTV efterhand som den demonteras
30. Utbyte av skadade delar
31. Återmontering av transmissionsgrupp
32. TG separatprovas enl. instruktion
33. Aggregatet monteras komplett
34. Aggregatet riggprovas i begränsad omfattning
35. Montering av styrkopplingar
36. Leverans till P 4 (S-Hall 103) Skövde
37. Rapport

VOLVO
KILVERKSKODER

Monteringskontrollen

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Motortyp	Benämning	Ritningsnr	Satsnr	Aparatnr	Motor/ekb nr	Bleddnr
1102-S	Agge				231	
Gängtid i tim						

Besiktningsorsak

Orsak	<input checked="" type="checkbox"/> Rutin- besiktning	<input type="checkbox"/> Rekla- mation	<input type="checkbox"/> Skada	<input type="checkbox"/> Annan orsak
Beskrivning	Agg. besikt.			

Signaturer

Besiktning	Datum 14/4 - 72	Sign <i>R</i>
Godkänd för åtgärd	Datum	Sign
Åtgärd utförd		
Åtgärd godkänd		
Tagit del	21/4/72	<i>R</i>

Sammanfattning

Agge lätt förorenad
k-60 mätarställn = 0468
GT - r - n - = 97/01

Detaljbesiktning

Detaljnr	Ant	Detaljbenämning/Felskrivning	Beslut Byte	Just	Koss	Åtgärd	Godk Sign
		Pumr. Nr: 1055					
		k-60 Nr: 31528					
		DRH Nr: 272					
		SV Nr: 1055					
		V.V. Nr: 1516					
		FBTK Nr: 1055					
		GT Nr: 5216					
		Styrkoppl.					
		Höjer Nr: 833					
		Känster Nr: 823					

Detaljbesiktning

Detalj	Ant	Data/beskrivning / Hållskrivning	Beslut		Åtgärd	GÖRK Sign
			Beslut Byte	Just		
6255 346	1/1	Styrkoppl H & V Saknas				
6259 282	1/1	Hastor Saknas				
6259 298	1/1	Hylsa Saknas				
791731	1	Rör var mont. på agg.				
371510	1	Konsol (GT) var avbrenten			Ny mont. 2	
396941	2	Laffel (voltage) Saknas				
371738	2	Låsbult Ept. Saknas				
		skytt saknades på k-60				

System Paulin Aktiebolag

KONTOR OCH VERKSTAD:
ALSTRÖMERGATAN 39
STOCKHOLM K



TELEFON VÄXEL 08/235535
POSTGIROFONTO 156876
TELEGRAMADRESS PAULINUS
TELEX 10462

Försvarets Materielverk - A

691 01 Karlskoga 1

FÖRSVARETS MATERIELVERK
ARMÉNÄTTELÖFÖRVALTNINGEN

Ink d 32.05.80.

Nr

Slutb d

EDER HER

VÄR HER

R. Lindahl/AB

STOCKHOLM 49
BOX 49023

29 maj 1972

Attention: Fbing E. Palmqvist

Provörning av hydraulikpump C25-09365 nr. 50786

Vid besiktning av rubricerade pump konstaterades att gängan i pumphuset för en av inloppsanslutningskruvarna var skadad, övriga detaljer utan anmärkning. Någon anmärkningavärd förslitning kunde ej konstateras. Det skadade pumphuset har utbytts.

Olja SAE10 40°C

varv/min	Ankomstprovning		Leveransprovning	
	30 kp/cm²	70 kp/cm²	30 kp/cm²	70 kp/cm²
1500	16,9	16,6	17	16,9
2000	22,5	22,1	22,7	22,6
2500	28,0	27,7	28,4	28,3
3000	32,0	31,6	33,0	32,7
3250	34,1	33,5	34,8	34,3

Pumpen displacement = 11,3 cm³/varv.

Pumpen returneras till Eder under en av de närmaste dagarna.

Högaktningsfullt
SYSTEM PAULIN AKTIEBOLAG

R. Lindahl

Handläges av	
Deliveras:	Eftt del:
<i>E.P.</i>	
Till handlingsarna:	

J22

Strv 103. Rapport från inspektion av reklamerad FBTV nr 1337 från MA nr 513 i vagn nr 381 från P7.

1 Inledning

Detta aggregat har körts totalt 774 km varav 169 i leveransprov och 605 km vid förband.

Felyttring enl förbandets reklamationsblankett: bil 7:1 "FBTV går ej att köra på FT och BT". Alla oljetryck var dock normala.

FBTV:n demonterades och inspekterades vid Volvo Stensjövik den 27 juni 1972 i närvaro av undertecknad.

2 Inspektionsresultat

2.1 Direktlameller

Bronslamellerna kärvade kraftigt på ringhjulet samt var kraftigt värmeskadade. Stor kupighet och andra måttförändringar konstaterades (se mätprotokoll bil 72).

Stållamellerna kraftigt värmeskadade, stor kupighet och skevhet (se bil 7:1) samt delvis belagda med brons.

2.2 Framlamellerna

Inga märkbara skador. Lamellerna ligger i stort inom ritningstoleranserna (se bil 7:1). Samtliga lameller gick lätt att demontera.

2.3 Terräng+backlameller

Samma iakttagelse som på framlamellerna ovan.

2.4 Övriga iakttagelser

Samtliga dräneringssilar samt filtret var u.a.

Silen (spänfiltret) efter kylaren hade ett antal större partiklar av brons, dock ej så stor omfattning att silens genomströmning motstånd kunde påverkas.

Oljesumpen hade relativt små mängder förureningar i form av stora partiklar.

Inga följdskador på bussningar och tryckbrickor hade uppstått. Pumpgruppen provkördes dagen efter vid VFM i speciell provrigg. Inga fel kunde konstateras.

2.5 Laboratorieprov

Oljefilterinsatsen och kylarinsatsen skall sändas till CVM för undersökning av genomströmning motstånd och förureningsgrad.

2.6 Återstående provningar

Då gjorda undersökningar ej givit klarhet i orsaken till havariet skall följande kompletterande provningar utföras av Volvo Stensjövik.

3.6.1	Oljetryckvaktens funktion (slutnings- och brytningstryck)	Provad u.a.
3.6.2	Kontroll av att växling ej kan ske vid otillåtna varvtal (avser kontroll av hela spärrsystemet inklusive blockeringsenhet i samband med provkörning av aggregatet efter hopmontering.)	Utfört u.a.
3.6.3	Kontroll av vickersventilen	Utfört u.a.
3.6.4	" backventilen	Ej provad pga att GT saknas
3.6.5	" magnetventilen	"
3.6.6	" säkerhetsventilen	Utfört u.a.
3.6.7	" dräneringsventillerna i trumman	Utfört u.a.
3.6.8	samt Kontroll av K60 hydraulpump för PG-drivning.	Utfört u.a.
3.6.9	GT hydraulpump skall provas vid P7 som behöll gas- turbinen för montering i annan vagn.	Utfört u.a.

3 Sammanfattnings

Vid inspektionen har konstaterats att direktlamellerna har skadats genom överhettning dock ej så allvarligt att några följdskador har uppstått. Orsaken till skadan har ej kunnat fastställas, varför resultatet av de kompletterande proven bör avvaktas.

Evert Palmquist

Evert Palmquist

	<input checked="" type="checkbox"/> Reklamationsblankett <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Felrapport	STRIDSFORDON/PJÄS			Order nr 5709-0970 1 350
Avsändare (Förband eller motsv.) Tygavdelningen P 7 Handläggare Ethy B Bengtsson				tel. 046 61300 / 47	Uppbördsmyndighet P 7
Fordon/Pjäs	Typ Stry 103	nr	Mfl reg nr 2381	Vägmästarställning vid	
Huvudgrupp	Benämning Motoraggregat		Tillverknr Ma2S-513	Leverans 169 km	
Komponent	Benämning FBTV växellåda		Tillverknr	Mfl eller ritn nr Hdveri 744 km	
Datum för haveri 720310	Gorontid utgör den	Tidigare utbytt enhet Datum för utbyte		Drifttid tim eller km	Övriga upplysningar
Fordon/Pjäs	730519				
Huvudgrupp	720519				Bränsletyp Mätarställn K60 värv 152 Gängtid GT tim Antal GT startar Högeffekt GT tim Antal skjutna skott
Folytning och driftförhållande vid havertillfället					

FBTV går ej att köra på PT och BT

K60 i drift FT FD N höjdriktning landsväg terräng spakstyrning
 GT i drift BT BD sidriktning grusväg asfalt snö is

Fellets art och omfattning

Fel FBTV. drivtryck, systemtryck och smörjtryck normala.

Vidlogna åtgärder

Byte av motoraggregat. I väntan på order, att aggregatet skall försändas till rep, är aggregatet kvar i vagnen.

Arbetet utföres av MVR

Ort	Datum	Underskrift	Adress
Revingehed	720313	Börje Bengtsson	P 7
Yttronde av kundens kontrollorgan VK/A dnr 226 641/5557 Översändes AB Bofors med hänvisning till typikattagelse nr 9-951/14 och sammanträde hos Edser 1972.04.27 Besked ang försändningssinstuktion för reklamationsgods (motoraggregat komplett emotses). Karlskoga 1972.05.05 Evert Polmquist		Bofors noteringar Reklamationen godkänd <input type="checkbox"/> ej godkänd <input type="checkbox"/> Reklamationen översänd till underleverantör den Materiellet översänd till underleverantör den Fvar från underleverantör den Ersättning erhållen den Skadan reparerad den Ersättning levererad till förband den	

Mätprotokoll lameller

		Lamell	Tjocklek m m	Kupighet m m	Diam m m		Ant.
					utv.	inv.	
Direkt	Bronz	Nockring	-	0,03	-	-	
		Stoppring	-	0,48	-	-	
		Ritningsmått	3,5 ^{+0,0} _{-0,1}	-	312 ⁺⁰ _{-0,3}	251,95	
		Lamell nr 1	3,43	1,50	310,5	250,7	
		2	3,42	1,30	311,1	251,0	
		3	3,51	0,33	311,0	251,2	värmeskadade
		Medelv.	3,45	1,04	310,8	250,9	
		Diff	-0,05	-	-1,2	-1,05	
		Ritningsmått	2,5 ^{+0,05}	0,15	321,83	259 ^{+0,5} _{-0,0}	
Från	Stål	Lamell nr 1	2,49	3,70	319,1	256,8	
		2	2,49	0,87	321,0	258,6	skevhet=20 nm Delvis belägd med Bronz
		Medelv.	2,49	2,28	320,0	257,7	
		Diff	-0,01	-	-1,83	-1,3	
		Nockring	-	0,09	-	-	
		Stoppring	-	0,12	-	-	
		Lamell nr 1	3,57	0,15	311,7	251,9	
		2	3,51	0,07	311,7	252,0	
		3	3,57	0,00	311,6	251,9	
Terräng	Bronz	4	3,55	0,03	311,7	252,0	
		Medelv.	3,55	0,07	311,7	251,9	
		Diff	+0,05	-	-0,3	-0,05	
		Stål nr 1	2,50	0,09	321,7	259,2	
		2	2,50	0,09	321,5	259,8	
		3	2,48	0,00	321,7	259,5	
		Medelv.	2,49	0,06	321,5	259,4	
		Diff	-0,01	-	-0,33	+0,4	
		Nockring	-	0,07	-	-	
Bæk	Bronz	Lamell nr 1	3,55	0,04	312,0	252,0	
		2	3,56	0,0	311,6	252,0	
		3	3,50	0,10	311,8	251,7	
		4	3,56	0,0	311,9	251,9	
		Medelv.	3,55	0,03	311,8	251,9	
		Diff	+0,05	-	-0,2	-0,05	
		Lamell nr 1	2,48	0,05	321,4	259,2	
		2	2,49	0,02	321,7	259,2	
		3	2,49	0,35	322,0	259,8	
		Medelv.	2,49	0,14	321,7	259,4	
		Diff	-0,01	-	-0,13	-0,4	
Stål	Bronz	Nockring	-	-	-	-	
		Lamell nr 1	3,58	0,0	-	-	
		2	3,58	0,05	-	-	
		3	3,56	0,06	-	-	
		4	3,51	0,00	-	-	
		Medelv.	3,54	0,02	-	-	
		Diff	-0,04	-	-	-	
		Lamell nr 1	2,49	0,00	321,7	259,5	
		2	2,50	0,06	321,2	259,0	
		3	2,49	0,0	321,7	259,6	
		Medelv.	2,49	0,02	321,5	259,3	
		Diff	-0,01	-	-0,22	-0,4	

Strv 103. Rapport från inspektion av reklamerad FBTW nr 1339 från MA nr 515 i vagn nr 384 från P7.

1 Inledning

Detta aggregat har körts tot 301 km varav 183 i leveransprov och 118 km vid förband.

Felyttring enl förbandets reklamationsblankett bil 8:1 "FBTW drar tidvis inte på fram-direkt-växeln". Alla oljetryck var dock normala.

FBTW:n demonterades och inspekterades vid Volvo Stensjövik den 27 juni 1972 i närvaro av under-tecknad.

2 Inspektrionsresultat

2.1 Direktlameller

Inga märkbara skador. Lamellerna ligger i stort inom ritningstoleranserna, se bil 8:2 Samtliga lameller gick lätt att demontera.

2.2 Framlameller

Bronslamellerna kärvade på ringhjulet samt var kraftigt värmeskadade. En lamell saknade nästan helt bronsbeläggning. Måtten ligger långt utanför toleransen (se bil).

Stållamellerna kraftigt värmeskadade, stor kupighet och skevhet samt kraftigt belagda med brons. Måtten långt utanför toleranserna (se bil 8:2). Lamellernas diameter hade minskat så mycket att de hade skuret spår i spinstopparna på ringhjulet.

Efter borttagning av lameller och nockring upptäcktes att läsring 372734 ej låg i sitt spår i trumman utan en bit ifrån spåret på spinstopparna. Låsklippset hittades i oljesumpen varav en bit satt fast på magnetpluggen.

Såväl splinesen som själva spåret för låsringen var belagd med ett lager av en tjock grötliknande massa av vilken prov för analys togs. Troligen är det rester av överhettad olja, vilket dock bör bekräftas genom analysen. Lamelltrumman var något blåanlöpt men torde vara fullt användbar.

Genom att låsringen ej låg i sitt spår har tallriksfjädern ritn 391534 ej kunnat fungera så att servokolven vid urläggning av växeln har återgått till sitt bottenläge. Resultatet av detta har blivit en viss friktion i lamellpaketet vilket givit upphov till värmeskadorna.

2.3 Terräng+backlaneller

Inga märkbara skador mätten ligger i stort inom toleransen (se bilaga).

2.4 Övriga iakttagelser

Dräneringssil för sv på K60-sidan hade ett antal större slitpartiklar från lamellerna, övriga dräneringssilar var u.a. Sil (spänfilter efter oljekylaren) hade relativt stora mängder föroreningar bestående av större partiklar. Silen medtagen för laboratorieprov.

Magnetplugg i sump var kraftigt förorenad bl a satt en bit av ett låsklipps på magneten.

Oljesumpen var kraftigt förorenad av stora mängder slitpartiklar samt resten av låsklippset.

Diverse följdskador hade uppstått på bussningar och tryckbrickor dock var inga väsentliga detaljer skadade.

2.5 Laboratorieprov

Följande materiel skall sändas till CMV för laboratorieprov.

Filterinsats för kontroll av strömningsmotstånd samt analys av slitpartiklar.

Föroreningar tagna ur spår för låsring i lamelltrumma för analys.

Kylarinsats för uppmätning av tryckfall samt bestämning av försmutningsgrad samt analys av ev. föroreningar för avgörande om dessa har passerat genom filtret eller genom överströmningsventilen.

Sil kompl med hus (spänfilter) efter kylare, för bestämning av genomströmningsmotstånd samt för analys av föroreningarna.

3 Sammanfattnings

Vid inspektionen har konstaterats att framlamellerna var kraftigt värmeskadade vilket lett till diverse följdskador på bussningar och tryckbrickor. Primärorsaken till varvgången är med stor sannolikhet att låsringen för servokolvens returfjäder ej har legat i sitt spår i lamelltrumman.

Felet bör betraktas som ett klart garantifall då handhavandefel ej kan ha förorsakat skadan.

Evert Palmquist

Evert Palmquist

B	<input checked="" type="checkbox"/> Reklamationsblankett <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fehrapport <input type="checkbox"/>	STRIDSFORDON/PJÄS			Order nr 5709-09701 351
Avsändare (Förband eller motsv.) Tygavdelningen P 7 Handläggare Fthy B Bengtsson				Uppbördsmyndighet P 7	
Fordon/Pjäs	Typ nr Strv 103		Mtr reg nr 2384	Vägmätarställning vid	
Huvudgrupp	Benämning Motoraggregat		Tillverknr Ma2S-515	Leverans 183 km	
Komponent	Benämning FBTV växellåda		Tillverknr	Mtrl eller ritn nr Höveri	301 km
Datum för haveri 720304	Gerontid utgår den 730618	Tidigare utbytt enhet Datum för utbytde		Övriga upplysningar	
Fordon/Pjäs			Drifttid tim eller km	Brönsletyp Mätarställn K60 varv 89	
Huvudgrupp				Gångtid GT tim	
Komponent				Antal GT startar	
Feluttryck och driftförhållande vid haveritillfället					
FBTV drar tidvis inte på fram direkt-växel					
<input type="checkbox"/> K60 i drift <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FD <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> höjdriktning <input type="checkbox"/> landsväg <input checked="" type="checkbox"/> terräng <input type="checkbox"/> spakstyrning <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GT i drift <input type="checkbox"/> BT <input type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> sidriktning <input type="checkbox"/> grusväg <input type="checkbox"/> asfalt <input type="checkbox"/> snö <input type="checkbox"/> is <input type="checkbox"/>					
Fellets art och omfattning					
Fel FBTV, drivtryck, systemtryck och smörjtryck normala.					
Vidtagna åtgärder					
Byte av motoraggregat. I väntan på order, att aggregatet skall fränsandas till rep, är aggregatet kvar i vagnen.					
Arbetet utföres av MVR					
Ort	Datum	Underskrift		Adress	
Revingehed	720313	Börje Bengtsson		P 7	
Yttrande av kundens kontrollorgan			Bofors noteringar		
VK/A dnr 226 641/5555			Reklamationen godkänd <input type="checkbox"/> ej godkänd <input type="checkbox"/>		
Översändes AB Bofors med hänvisning till typikttagelse nr 9-951/14 och sammanträde hos Eder 1972.04.27.			Reklamationen översänd till underleverantör den		
Besked ang försändningsinstruktion för reklamationsgodset (motoraggregat komplett) emotses.			Materielen översänd till underleverantör den		
Karlskoga 1972.05.05 <i>Evert Palmquist</i>			Svar från underleverantör den		
			Ersättning erhållen den		
			Skadan reparerad den		
			Ersättning levererad till förband den		

Mätprotokoll lameller

		Lamell	Tjocklek m m	Kupighet m m	Diam m m		Ant.
					utv.	inv.	
Direkt	Bronz	Nockring	-	0,06	-	-	
		Stoppring	-	0,12	-	-	
		Ritningsmått	3,5 ^{+0,0} _{-0,1}	-	312 ⁺⁰ _{-0,3}	251,95	
		Lamell nr 1	3,51	0,30	311,7	252,0	
		2	3,55	0,16	311,8	252,2	
		3	3,53	0,08	311,6	251,9	
		Medelv.	3,53	0,18	311,7	252,0	
		Diff					
		Ritningsmått	2,5 ^{+0,05}	0,15	321,83	259 ^{+0,5} _{-0,0}	
Fran	Stål	Lamell nr 1	2,52	0,05	321,4	259,2	obetydlig be- läggning med brons på vissa fläckar
		2	2,50	0,15	321,4	259,2	
		Medelv.	2,51	0,10	321,4	259,2	
		Diff					
		Nockring	-	0,03	-	-	
		Stoppring	-	0,40	-	-	
		Lamell nr 1	3,53	1,40	310,5	251,0	värmeskadade saknar beläg- båda sidor
		2	3,46	1,70	310,6	250,8	
		3	3,03	0,90	311,0	250,9	
		4	3,22	1,35	310,5	251,0	
Terräng	Bronz	Medelv.	3,31	1,33	310,6	250,9	
		Diff					
		Stål nr 1	2,43	1,32	319,0	256,4	skew 8 mm
		2	2,48	0,80	318,3	255,9	
		3	2,49	2,60	318,6	256,6	
		Medelv.	2,48	1,57	318,6	256,3	
		Diff					
		Nockring	-	0,04	-	-	
		Lamell nr 1	3,54	0,03	312,0	252,0	
Back	Stål	2	3,59	0,00	311,8	252,0	
		3	3,55	0,00	311,9	252,1	
		4	3,57	0,00	311,9	252,0	
		Medelv.	3,55	0,00	311,8	252,0	
		Diff					
		Lamell nr 1	2,51	0,07	321,5	259,3	skew 15 mm
		2	2,50	0,22	321,0	258,9	
		3	2,50	0,10	321,5	259,1	
		Medelv.	2,50	0,13	321,5	259,1	
		Diff					
Bronz	Stål	Nockring	-	0,03	-	-	
		Lamell nr 1	3,59	0,05	311,8	252,0	
		2	3,60	0,09	311,8	252,0	
		3	3,57	0,13	312,0	252,4	
		4	3,57	0,04	311,7	252,0	
		Medelv.	3,58	0,07	311,8	252,1	
		Diff					
		Lamell nr 1	2,50	0,04	322,0	259,6	skew 15 mm
		2	2,52	0,00	321,7	259,1	
		3	2,50	0,00	321,4	259,3	
		Medelv.	2,50	0,01	321,7	259,3	

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för
armémateriel
Fordonskontrollen
Stridsfordonsmateriel
Bofors

RAPPORT
Karlskoga
1972.09.06

Bilaga 9
A:Q 5525/3 (F)
Blad 1 (4)

Fbing Evert Palmaquist

Stryv 103, Rapport från inspektion av reklamerad FBTV
från FA nr 514 i veen nr 385 från F7.

1 Inledning

Detta aggregat har körts totalt 920 km varav 186 km
i leveransprov och 734 vid förband.

Feluttring enl förbandets felrapport VK/A nr 5639: bil. 9:1
"Pumpenheten slutade att fungera, vagnen stannade
FBTV drog ej" Med anledning härav byttes pumpen-
heten ut samtidigt som silar rengjordes och filter-
insats och olja byttes. Pumpenheten visade sig vara
skuren p g a att partiklar från FBTV:n kommit in i
pumparna och stoppat dessa. Efter ovanstående åt-
gärder konstaterades att FBTV:n var skadad varvid
denna reklamerades enl reklamation nr 5640, bil 9:2.
FBTV:n demonterades och inspekterades vid Volvo
Stensjövik den 29 - 30 aug 1972 i närvaro av
undertecknad.

2 Inspektionsresultat

2.1 Främlamellerna

Hela lamellpaket mycket kraftigt överhettat så att
lamellerna hade "svetsats" ihop. Demontering av
lamellerna kunde därför ej ske på normalt sätt var-
för detta fick anstå till senare tidpunkt. Genom
den kraftiga upphettningen av lamelltrumman hade
även växellådshuset uppvärmts så att målarfärgen
delvis var brunbränd och hade flagnat. Efter be-
söket demonterades lamellpaketet varvid upptäcktes
att låsringen 372734 ej låg i sitt spår i trumman
och att delar av låsklipset återfanns inuti lamell-
trumman. På grund av att låsringen ej har tjänst-
gjort på avsett sätt har erforderlig returrörelse på
servokolven ej erhållits vid urläggning av växeln,
vilket medfört upphettning av lamellpaketet. Fel-
orsaken är alltså densamma som upptäcktes på FA
nr 515 (se rapport FK/S-3 1972.06.30).

2.2 Backlamellerna

Inget lamellspel förekom p g a att stora bitar från de skadade framlamellerna hade pressats in mellan lamellerna. Ställlamellerna var delvis blåanlöpta.

2.3 Övriga lameller

Inga nämnvärda skador kunde demonteras u.a.

2.4 Silar och filter

Oljefiltret obetydligt försmutsat (tidigare utbytt vid förband). Stora mängder förureningar i filterburken, på båda sidor om filtret. Filterburkens överströmningsventil stod delvis öppen så att oljan utan hinder kunde strömma från ofiltrerat utrymme till filtrerat.

Oljesilen (spänfiltret) efter oljekylaren var kraftigt försmutsad. Vid påfyllning av olja i silen var det knappt att oljan rann igenom. Tryckfalllet över silen torde ha varit betydande. Det bör observeras att silen tidigare har rengjorts vid förbandet.

Dräneringssillarna för samlingsväxeln och vinkelväxeln hade obetydlig försmutsning.

2.5 Oljesump

Oljesumpen hade mycket kraftig försmutsning. Ett tjockt lager smuts förekom på botten och på plåtarna under kontrollenheten. Enstaka mycket stora bitar från lamellerna förekom även.

2.6 Pumpgrupp

Pumpgruppens axel gick ej att vrida runt. Vid demontering upptäcktes stålpartiklar, inklamda i lättmetallgaveln i pumpen, vilka klämde fast rotorn då pumpen var monterad. Det bör observeras att pumpgruppen tidigare har bytts ut vid förbandet.

2.7 Prov med överströmningsventil i filterburk

Då man kunde befara att öppningstrycket hos ventilen var för lågt gjordes diverse försök att mäta detta. Filterutloppet i burken pluggades och kristallolja pumpades in i filterburken efter det att ventilen först hade tvättats ren. Omedelbart då tryckökning uppstod i burken läckte en viss mängd olja förbi ventilen. En markant skillnad i oljeströmmen uppå näddes dock vid ett övertryck av $0,30\text{--}0,35 \text{ kp/cm}^2$. Beräknat öppningstryck är $0,35 \text{ kp/cm}^2$. Efter det att ventilen hade öppnat kunde dock ingen "stängningspunkt" upptäckas. Det föreföll som om ventilen stannade kvar i delvis öppet läge. Samma prov gjordes

med ventilen från MA 483 varvid samma resultat erhölls. Även vid prov utförda vid NV Sde och CVM har samma resultat uppnåtts.

Försök gjordes även med en fjäder som var flera gånger starkare än ordinarie ventilfjäder för att se om fullgod tätnings i ventilen kunde uppnås. Detta lyckades dock ej beroende på de grova tätningsytorna som dessutom var skadade av metallpartiklar. Orsaken till att ventilen ej stänger efter en öppning vilket den ej gjorde ens med den starkare fjädern torde bero på att små partiklar spolas in i spalten mellan ventilspindeln och ventiltallriken s styrning och på så sätt läser fast tallriken på spindeln. Spindeln och hålet i tallriken hade en stor mängd längsgående repor som kunde tyda på detta. Ytfinheten hos spindeln var dessutom relativt grov, tydliga svarvränder kunde iakttas. Sammanfattningsvis kan sägas att överströmningsventilen ej fungerar på avsett sätt, saut att den är placerad på fel ställe i filterburken. Dessutom är filterburken så konstruerad att byte av filterinsats alltid medför risk att förureningar spolas ned i det filtrerade utrymmet i burken.

2.8 Diskussion ang. borttagning (pluggning) av överströmningsventilen

Vid dessa diskussioner framkom att överströmningsventilen ej förekom i den ursprungliga konstruktionen då filtret var placerat i oljesumpen (O-serieutförande). Klara besked varför ventilen infördes kunde ej erhållas då den personal som var med då detta skedde ej längre var kvar vid Stensjövik. Man kunde dock ange tre tänkbara skäl; dels för att skydda oljeumpen mot kavitationsskador vid extremt låga temperaturer, dels för att snabbare få upp oljetrycket på FBTV vid låga temperaturer och dels för att undvika filterhaveri (hopsugning av filtret) vid låga temperaturer. Enligt uppgift är den oljepump (rotorpump) som användes mycket okänslig för kavitations-skador d v s den tål ett högt undertryck på sugsidan. Något värde på max tillåtet undertryck kunde ej lämnas men man antog att det låg vid 0,5 à 0,6 atu. Enligt överenskommelse med CVM skall ett prov köras med en pumpgrupp som finnes vid CVM för att fastställa denna gräns. Då detta värde är känt och man vet tryckfallet över filterinsatserna kan besked om pluggning av ventilen fattas.

Att plugga ventilerna under den varma årstiden ansågs icke medföra någon som helst risk. Genom den nya placeringen av oljetryckvalten (på systemtrycket) har man automatiskt en indikering på ev försnötsat filter, vilket gör att risken för kavitationsskador hos pumpen är obefintlig.

3 Laboratorieprov

Kylarinsatsen för FBTW oljekylare skall sändas till CVM för undersökning av genomströmningsmotstånd och föroreningsgrad.

4 Sammanfattning

Vid inspektionen har konstaterats att framlamellerna var kraftigt värmeskadade vilket lett till diverse följdskador på busningar och tryckbrickor. Primärorsaken till varmångingen är med stor sannolikhet att låsringen för servokolvens returfjäder ej har legat i sitt spår i trumman.

Dessutom har framkommit att överströmningsventilen i filterburken ej fungerar på avsett sätt.

Haveriet bör betraktas som ett klart garantifall då handhavandefol ej kan ha förorsakat skadan.

Evert Palmquist

B	Reklamationsblankett <input checked="" type="checkbox"/>	STRIDSFORDON/PJÄS	Order nr.	
	Felrapport <input checked="" type="checkbox"/>		5709-0970 1 359	
Avsändare (Förband eller motsv.) Tygavdelningen P 7			Uppbördsmyndighet	
Handläggare Fthy B Bengtsson tel. 046 61300 47			P 7	
Fordon/Pjäs	Typ nr	Mfl reg nr	Vägmästarställning vid	
Strv 103		2385		
Huvudgrupp	Benämning	Tillverknr	Mfl eller rlin nr	
	Motoraggregatets hydraulsystem	574	Leverans	
Komponent	Benämning	Tillverknr	Mfl eller rlin nr	
	Pumpenhet	F7050-371954	Haveri	
Datum för haveri	Görontid utgår den	Tidigare utbytt enhet		Ovriga upplysningar
720410		Datum för utbytto	Drifttid tim eller km	
Fordon/Pjäs	730526			Bränsletyp
Huvudgrupp	720526			Mästarställn K60 varv
Komponent				Gångtid GT tim
				Antal GT startar
				Högeffekt GT tim
				Antal skjutna skott

Felsyftning och driftförhållande vid havertilfället

Pumpenheten slutade att fungera, vagnen stannade FBTV drog ej

K60 i drift FT FD N höjdriktning landsväg terräng spakstyrning
 GT i drift BT BD sidriktning grusväg asfalt snö is

Felets art och omfattning

Pumpenheten skuren på grund av partiklar från FBTV kommit in i pumparna och stoppat dessa

Vidtagna åtgärder

Pumpenheten bytad, senare konstaterades att FBTV var skadad.

Arbetet utfört vid MVR

Ort	Datum	Underskrift	Adress
Revingebed	720414	Börje Bengtsson	P 7
Yttrande av kundens kontrollorgan VK/A dnr 226 641/5639 Jmf typnamn Överländes AB Bofors med hänvisning till typiakttagelse nr 9-951/14 och sammanträde hos Eder 1972.04.27 Besked ang försändningsinstruktion för reklamationsgodset (motoraggregat komplett) emotses. Karlskoga 1972.05.05 <i>Evert Palmquist</i> Evert Palmquist		Bofors noteringar Reklamationen godkänd <input type="checkbox"/> ej godkänd <input type="checkbox"/> Reklamationen översänd till underleverantör den Materiellet översänd till underleverantör den Svar från underleverantör den Ersättning erhållen den Skadan reparerad den Ersättning levererad till förband den	

B	Reklamationsblankett	STRIDSFORDON/PJÄS	Order nr	
	Fehrapport		5709-0970	
			358	
Avsändare (Förband eller motsv.) Tygavdelningen P 7			Uppbördsmyndighet	
Handläggare	Ethv B Bengtsson	tel. 046/ 61300/ 47	P 7	
Fordon/Pjäs	Typ nr	Mif reg nr	Vägmästarställning vid	
	Stry 103	2385		
Huvudgrupp	Bemärkning	Tillverknr	Mifl eller röln nr Leverans	
	Motoraggregat	514	186 km	
Komponent	Bemärkning	Tillverknr	Mifl eller röln nr Haveri	
	FBTW		920 km	
Datum för haveri 720410	Garantitid utgår den	Tidigare utbytt enhet		Övriga upplysningar
		Datum för utbyta	Drifttid tim eller km	
Fordon/Pjäs	730526			Bränsletyp Mästarställn K60 varv 295
Huvudgrupp	720526			Gångtid GT tim
Komponent				Antal GT startar
				Högeffekt GT tim
				Antal skjutna skott

Felsättning och driftförfallande vid haveritillfället

Vagnen drar inte på någon växel

K60 i drift FT FD N höjdriktning landsväg terräng spakstyrning
 GT i drift BT BD sidriktning grusväg asfalt snö is

Fellets ort och omfattning

Tidigare har pumpenheten bytts på grund av att denna ej gick runt. Oljan starkt förorenad med partiklar, troligen från lamellerna, silt rengjord med filter oljan bytt, samma resultat,

Vidtagna åtgärder

Aggregatet kvarsitter i vagnen i väntan på rep.

Arbetet utfört av MVR

Ort	Datum	Underskrift	Adress
Revinghed	19720414	Börje Bengtsson	P 7

Yttrande av kundens kontrollorgan

VK/A dnr 226 641/5640

Jmf typnamn

Översändes AB Bofors med hänvisning till typikttagelse nr 9-951/14 och sammanträde hos Eder 1972.04.27

Besked ang försändningsinstruktion för reklamationsgods (motoraggregat komplett) emotses.

Karlskoga 1972.05.05

Evert Palmquist

Evert Palmquist

Bofors noteringar

Reklamationen godkänd ej godkänd

Reklamationen översänd till underleverantör den

Materiellet översänd till underleverantör den

Svar från underleverantör den

Ersättning erhållit den

Skadan reparerad den

Ersättning levererad till förband den

Strv 103. Rapport från inspektion av reklamerad FEMV från MA nr 483 i vagn nr 359 vid P2

1. Inledning

Detta aggregat har körts totalt 806 km varav i leveransprov 169 km och vid trupp 637 km.

Feluttring enl. förbandets felrapport VK/A nr 5639, (bilaga 10:1): "Vid körning i lätt terräng på direktväxeln började motoraggregatet dra sämre och sämre. Vagnen stannades och terrängväxeln lades i. MA drog fortfarande dåligt. Lampa oljetryck började lysa".

Snörjoljetryck saknades vid mätning. Pumpgruppen är tidigare bytt på grund av dåligt oljetryck, felrapport VK/A nr 5338 (bilaga 10:2). Pumpgruppen var då bemängd med smuts från lamellerna.

FEMV:n demonterades och inspekterades vid Volvo Stensjövik 27-30 aug 1972 i närvaro av undertecknad.

2. Inspektrionsresultat

2.1 Lameller

Samtliga lameller med undantag för backlamellerna var kraftigt värmeskadade.

2.2 Silar och filter

Filtret var kraftigt försmutsat. Överströmningsventilen stod delvis öppen samt hade bristande funktion, se rapport från MA nr 514. Oljesilen efter kylaren var kraftigt försmutsad.

2.3 Oljesump

Stora mängder föroreningar förekom i sumpen.

2.4 Tätningsringar mellan utgående axeln och lamelltrumman

Kolvringarna ritn 057602 för tillförseln av olja till fram servot var kraftigt förslitna såväl på ytterdiametern som på ena flanken. Ringarna satt dessutom fast i sina spår och har roterat med axeln i stället för med trumman. Denna iakttagelse har gjorts på de flesta havicerade FEMV vilket lett till att Volvo på försök har tagit fram ringar med oljespår på ena flanken. 60 st sådana ringar har levererats till HV Sde för montering i samband med reparationer. I de nu undersökta aggregaten 483 och 514 skall de modifierade ringarna monteras. Orsaken till förslitningen och fastläsningen kan mycket väl vara den bristande filtreringen av oljan.

2.5 Pumpgrupp

Pumpgruppen gick att dra runt. Repor efter partiklar förekom dock i gaveln.

2.6 Övriga iakttagelser

Omfattande följdskador hade uppstått på bussningar och tryckbrickor. Tryckbrickan mot bakre gaveln var helt söndertrasad. Lamelltrumman var kraftigt blåanlöpt.

2.7 K60, DRH och GT

Enligt uppgift från förbandet hade detta MA försetts med en felaktig K60, DRH och GT från annat MA. Felet på DRH visade sig vara en följdskada av lagerhaveri vid K60 utgående axel.

Med anledning av ovanstående bestämdes följande: K 60 urmonteras och sändes till NV Sde för rep. En utbytesmotor levereras till Volvo Stensjövik. DRH:n repareras vid Volvo Stensjövik. GT:n sändes till NV Sde som levererar reparerad GT direkt till P 2. Volvo färdigställer aggregatet dock utan GT och återlevererar detta till P 2. P 2 har per telefon uppmanats beställa rep. av K60 och GT vid NV Sde.

3. Laboratorienprov

Kylarinsatsen för FBTY oljekylare skall sändas till CVM för tryckfallsprov och för kvantitativ och kvalitativ analys av förureningar samt rengöring.

4. Sammanfattning

Vid inspektionen här konstaterats:

att samtliga lameller med undantag för backlamellerna var kraftigt värmeskadade, vilket lett till diverse följdskador på bussningar och tryckbrickor,

att överströmningsventilen stod delvis öppen, samt inte fungerade

att oljesilen efter kylaren var kraftigt förurenad

Primärorsaken till havariet är med stor sannolikhet att pumpgruppen vid ett tidigare tillfälle har upphört att fungera samt att systemet efter byte av denna varit så starkt förurenat att oljesilen blivit igensatt vilket lett till för låga tryck.

Evert Palmquist

Märke om
att författningsmedel
är tekniskt utvecklade

För

Märke om att författningsmedel
är tekniskt utveckladeMärke om att författningsmedel
är tekniskt utvecklade

Avstånd till förbund eller moter

Motordrivenhet	Typ	Beteckning	Förvaringsplats	Mål med avstånd	Vägledning
Konduktörsplats	Beskrivning			Mål efter förvaring	
Komponent	Beskrivning			Mål efter förvaring	
Datum för hoved författningsmedel	Garantid gäller den	Indikator vidhålls Datum för författningsmedel	Gäller för denna författningsmedel		Ovriga upplysningar
Förden/För	2011-07-01				Bränsletyp Möt fastställda krav Giltig till Antal OR stolar Högeffekts OR Antal skjutande stolar
Huvudgrupp					
Komponent	2011-07-01				

Märke om att författningsmedel är tekniskt utvecklade

Förändring i författningsrättigheter vid tekniskt utvecklade författningsmedel är en del av tekniskt utvecklade författningsmedel. Förändringen är gjord för att förhindra att tekniskt utvecklade författningsmedel kan användas för att överlämna tekniskt utvecklade författningsmedel.

Kedjeförvaring (FT) (Förvaring i kedja) (Förvaring i kedja)

Förvaring i kedja

Förändring i författningsrättigheter vid tekniskt utvecklade författningsmedel är en del av tekniskt utvecklade författningsmedel. Förändringen är gjord för att förhindra att tekniskt utvecklade författningsmedel kan användas för att överlämna tekniskt utvecklade författningsmedel.

Vidtaget märke om att

Förändring i författningsrättigheter vid tekniskt utvecklade författningsmedel är en del av tekniskt utvecklade författningsmedel. Förändringen är gjord för att förhindra att tekniskt utvecklade författningsmedel kan användas för att överlämna tekniskt utvecklade författningsmedel.

OR

Orten

Utvärderat

Tillstånd

Vidtaget märke om att tekniskt utvecklade författningsmedel

Vidtaget märke om att tekniskt utvecklade författningsmedel

Kedjeförvaring (Förvaring i kedja) (Förvaring i kedja)

Kedjeförvaring (Förvaring i kedja) (Förvaring i kedja)

Materielles överföring till tekniskt utvecklade författningsmedel

Svar från tekniskt utvecklade författningsmedel

Beskrivning av tillstånd

Skadlig tekniskt utvecklade författningsmedel

Från dag till och med till tekniskt utvecklade författningsmedel

<input checked="" type="checkbox"/> Reklamationsblankett	<input type="checkbox"/>	STRIDSFORDON/PJÄS			Order nr 360	2
Avsändare (Förband eller motsv.) P 2 Handläggare Ethy R Bergelin					Uppbördsmyndighet P 2	
Fordon/Pjäs	Typ Strv 103	nr 2359	Mil reg nr 202359	Vägmästersättning vid		
Huvudgrupp	Benämning Motoraggregat		Tillverknr 483	Mil eller mil nr	Leverans 160	km
Komponent	Benämning Pumpenhet		Tillverknr 1324	Mil eller mil nr 97050-371954	Haveri 799	km
Datum för haveri 720112	Garantitid utgår den	Tidigare utbytt enhet Datum för utbyte		Övriga upplysningar		
Fordon/Pjäs	730305			Bränsletyp Mätarställn K60 vörv 164		
Huvudgrupp				Gångtid GT tim		
Komponent	720305			Antal GT startar		
Felsättning och driftförhållande vid haveritillsfället						
<p>Vid terrängkörning på uppblött mark (tung körning), började varningslampen FBTY lysa samtidigt drog ej FBTY:n längre. Ingen växel drog.</p> <p>Senaste oljebyte utfört i december månad 1971, filtret ej bytt.</p>						

K60 i drift FT FD N höjdriktning landsväg terräng spakstyrning
 GT i drift BT BD sidriktning grusväg asfalt snö is

Felets art och omfattning Folkklass II

Inget systemtryck och smörjoljetryck fanns vid uppmätning. Drivtryck normalt.

Åtgärder IVSde: Spänor från FBTY-leveranser i pumpen,

Pumpenheten rengjord, packningar bytta, provkörd u.a.

Ao 3421.

Vidtagna åtgärder

Pumpgruppenheten utbytt av vpl mek arbtid 8 tim.

Vid bytet upptäcktes att sugrören från FBTY filtret var bemängt med snuts av obekant slag. Rören rengjordes, oljefiltret byttes (inget närmvärt nedsnutsat) Oljan byttes (den var svart och luktade illa)

Ort	Datum	Underskrift	Adress
Hässleholm	720129	Reidar Bergelin	P2

Yttrande av kundens kontrollorgan VK/A ånr 226641/5338. Översändes AB Bofors. Jmf typanm. Karlskoga 1972.06.14 Mats Jonsson	Bofors noteringar Reklamationen godkänd <input type="checkbox"/> ej godkänd <input type="checkbox"/> Reklamationen översänd till underleverantör den Materiellet översänd till underleverantör den Svar från underleverantör den Ersättning erhållen den Skadan reparerad den Ersättning levererad till förband den
--	--

Strv 103. Rapport från inspektion av demonterad FBTY
från MA nr 267

1 Inledning

Detta aggregat har varit monterat i vagn nr 143, som har körts 1309 km vid förband. Före demontering av aggregatet ur vagnen i Bofors utsattes det för onormala påfrestningar vid provkörning enligt "Haveriplan för vagn 143" daterad 1972.04.27. Därefter har aggregatet tagits isär vid VFM och inspekterats 1972.06.19.

2 Inspektionsresultat

2.1 Direktlameller (1 st stål och 2 st brons)

Bronslamellerna satt fast på ringhjulet vid demonteringen (inv. splines). Kupigheten uppgick till 4 mm på den ena och 1,6 mm på den andra. Resultatet av måttkontrollen framgår av bif. mätprotokoll bil. 11.1.

Stållamellen satt löst men var kupig ca 1 mm samt fläckvis belagd med brons.

Splines i trumma och på ringhjul för direktlamellerna var u.a.

2.2 Framlameller (3 st stål och 4 st brons)

Bronslamellerna kärvade något på ringhjulet. Trumman var kraftigt blåanlöpt. Splines i såväl trumma som ringhjulet dock u.a.

Största kupighet på bronslamell 2,1 mm men skevhet upp till 5 mm.

Största kupighet på stållamell 0,4 mm. Två av lamellerna hade fläckvis beläggning av brons.

Resultat av måttkontroll framgår av bilaga.

2.3 Terräng + backlameller, (6 st stål och 8 st brons)

P g a att lamellerna ej hade märkts upp vid demonteringen kunde terräng och backlamellerna ej särskiljas. Övriga lameller delades upp på de olika "paketen" med ledning av skadebilden och iakttagelser vid demonteringen.

Terräng och backlamellerna såg mycket bra ut, inga kärvingar hade iakttagits vid demonteringen. Resultaten från måttkontrollen framgår av bil. 1.

2.4 Övriga iakttagelser

Tryckbricka ritn 392153 mot bakre gavel var kraftigt försliten samt hade tendens till skärning.

Tryckbricka ritn 392158 hade mindre skärning mot solhjulet ritn 370740 i backplaneten.

Terrängplaneten hade skärning på två plan för planethjulens tryckbrickor.

I botten på oljesumpen samt på magnetpluggen förekom stora mängder slitpartiklar.

Oljefiltret hade en mängd slitpartiklar såväl på filterduken som i filterburken.

Oljesil efter kylare hade ett antal större slitpartiklar, dräneringssilarna var dock i det närmaste helt rena.

2.5 Laboratorieprov

Följande delar skall sändas till CVM för laboratorieprov:

Komplettert filterburk, för kontroll av öppningstryck av överströmningsventil, uppmätning av strömningsmotstånd genom filtret samt analys och mängdbestämning av slitpartiklarna i filterburken.

Kylarinsats, för uppmätning av tryckfall samt bestämning av försmutningsgrad samt analys av ev föroreningar för avgörande om dessa har passerat genom filtret eller genom överströmningsventilen.

Oljeprov taget i Bofors efter körprovet, för undersökning av försmutningsgrad.

3.2.6 Sammanfattning

Vid inspektionen har framkommit att två lamellpaket "Direkt" och "Fram" hade så allvarliga skador att efterföljande körning med hög hastighet under längre tid troligen lett till totalt haveri, d v s fastläsning p g a överhettning.

Under förutsättning att lamellerna var oskadade då provet påbörjades (trots 131 mils körning trupp) kan skadorna på direktlamellerna ha uppstått vid prov nr 6, 7 eller 11 enligt bilaga 2. Sannolikt är att de uppstod under prov nr 11 vilket genomfördes med så låg oljenivå i FBTV (ca 20 liter avtappade) att noll smörjoljettryck erhölls samt kraftig slirning under ca en min körning med K60 + GT i terräng.

Skadorna på framlamellerna kan ha uppstått vid prov nr 4, 5, 6, 7, 8 eller 11.

Genom att inga skador kunde konstateras på terräng- och backlamellerna vilka användes i prov nr 4, 5, 8, 9 och 10 kan man dra den slutsatsen att dessa prov ej förorsakat några skador på FBTV:n.

Mätprotokoll lameller

Lamell	Tjocklek m m	Kupighet m m	Diam m m utv. inv.	Ant.
Direkt				
Bronz				
Ritningsmått	3,5 ^{+0,0} _{-0,1}	-	312 ⁺⁰ _{-0,3}	251,95
Lamell nr 1	3,47	4,0	310,8	250,8
2	3,42	1,6	310,8	251,2
3				
Diff	0,03 - 0,08		- 1,2	-0,75-1,15
Stål				
Ritningsmått	2,5 ^{+0,05}	0,15	321,83	259 ^{+0,5} _{-0,0}
Lamell nr 1	2,50-3,03	1,0	319,80	257,5
2				
Diff	+0,5	+0,85	-2,0	-2
Fram				
Brons nr 1	3,40	2,10	311,4	251,3
2	3,08	0,30	314,0	254,4
3	3,45	1,15	311,8	251,4
4	2,88	0,10	312,1	251,9
Medelv.	3,20		312,3	
Diff	- 0,3		+ 0,3	
Stål nr 1	2,52 - 77	0,0	319,6	257,2
2	2,48	0,4	319,7	257,9
3	2,50	0,0	320,9	258,7
Medelv.	2,50		320,1	257,9
Diff	+ 0,0	+0,25	+ 0,3	- 1,1
Terräng+Baök				
Brons nr 1	3,51	0	311,9	
2	3,50	0	312,0	
3	3,53	0	312,0	
4	3,54	0	311,9	
5	3,57	0	311,9	
6	3,52	0	311,9	
7	3,53	0	311,9	
8	3,55	0	312,2	
Medelv.	3,53		312,0	
Diff	+0,03		+0,0	
Stål nr 1	2,50	0	321,6	
2	2,50	0	321,5	
3	2,45	0	321,5	
4	2,49	0	321,6	
5	2,49	0	321,0	
6	2,50	0	321,0	
Medelv.	2,49		321,4	
Diff	- 0,01		- 0,4	

Strv 103. Rapport från inspektion av demonterad FBTV
från MA nr 274 i vagn 157.

1 Inledning

Detta aggregat har körts totalt 2166 km varav 199 km i leveransprov och 1967 km vid trupp. Före demontering av aggregatet ur vagnen i Bofors utsattes det för onormala påfrestningar vid provkörning enligt "Haveriplan nr 2 vagn 157", se bil 5; IJ det 19:e av 20 planerade delprov erhölls fastlåsning av direktlamellerna.

FPTV:n har tagits isär vid VFM den 28 juni i närväro av undertecknad.

2 Inspektionsresultat

2.1 Direktlameller (1 st stål och 2 st brons)

Både brons och stål lamellerna kraftigt värmeskadade. Stor kupighet och skevhet samt andra måttavvikelse (se bil 12:1) Bronslamellerna satt fast på ringhjulet. Lamelltrumman dock ej blåanlöpt.

2.2 Framlameller

Inga synliga värmeskador, dock har vissa lameller otillåten kupighet (se bil 12:1) som dock troligen ej påverkar funktionen. Samtliga lameller gick lätt att demontera.

2.3 Terräng+backlameller

Inga märkbara skador, matten ligger i stort inom tillverkningstoleranserna.

2.4 Övriga iakttagelser

Samtliga silar rengjordes och filterinsatsen utbyttes före körprovet i Bofors.

Vid inspektionen hos VFM konstaterades att samtliga dräneringssilar och även silen efter oljekylaren var helt rena.

Oljefiltret hade ingen synlig försnusning och i filterburken förekom mycket obetydliga mängder av små slitpartiklar från lamellerna.

I oljesumpen förekom relativt stora mängder hårdare partiklar av varierande storlek, varför tanken rengjordes med tvättbensin som sedan tillvaratogs för laboratorieprov.

Inga följdskador kunde konstateras på bussningar och tryckbrickor. Inte ens någon märkbar försilting eller tendens till skärmning kunde observeras trots att denna FBTV har körts 2166 km vid trupp och sedan utsatts för det synnerligen hårda provet i Bofors.

2.5 Laboratorieprov

Följande mtrl. skall sändas till CVM för provning.

- 2.5.1 2 st filterinsatser varav 1 st togs ut före provet i Bofors och 1 st efter provet för kontroll av strömning motstånd och försnusningsgrad.
- 2.5.2 1 st kylarinsats för kontroll av strömning motstånd och förureningsgrad.
- 2.5.3 En burk med förurenningar ur oljesumpen för analys. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt ev förekomst av sand då påfyllningsfilter saknas i detta olje-system. Rengöring av sumpen har ej skett sedan leveransen 1968.
- 2.5.4 Oljeprov MF 200 taget före filterbytet i Bofors.

3 Sammanfattnings

Av inspektionen har framkommit att skadorna inskränkte sig till endast direktlamellerna och att inga följdskador har uppstått samt att FBTV:n i övrigt var i mycket god kondition trots den långa körsträckan och det hårda prov den har utsatts för i Bofors. En mycket intressant iakttagelse var att samtliga silar och även filtret var i det närmaste helt rena från förurenningar efter haveriet. Enligt uppgift från NV Sde är silarna som regel nästan helt igensatta vid demontering av havererade FBTV:n. Detta har man antagit vara en följd av haveriet, vilket ej överensstämmer med nu gjorda iakttagelser.

Provet har även visat att iläggning av växelläge BT 5 ggr vid samkörning och med 2 000 rpm på K60 ej har lett till några skador på dessa lameller. Ej heller har iläggning av växeln FT vid 3 000 rpm på K60 medfört några skador på lamellerna.

Evert Palmquist

Evert Palmquist

Mätprotokoll lameller

	Lamell	Tjocklek m m	Kupighet m m	Diam m m		Ant.
				utv.	inv.	
Direkt	Brons	Nockring	-	0,38	-	"
		Stoppring	-	0,70	-	"
		Ritningsmått	$3,5^{+0,0}_{-0,1}$	-	$312^{+0}_{-0,3}$	251,95
		Lamell nr 1	3,37	3,16	310,6	250,5
		2	3,36	3,30	310,9	250,7
		3	-	-	-	Kraftiga värme meknader
		Medolv.	-	-	-	
		Diff	-	-	-	
	Stål	Ritningsmått	$2,5^{+0,05}_{-0,05}$	0,15	321,03	$259^{+0,5}_{-0,0}$
		Lamell nr 1	2,55	3,50	319,4	257,10
		2	-	-	-	
Från	Brons	Medolv.	-	-	-	
		Diff	-	-	-	
		Nockring	-	0,10	-	"
		Stoppring	-	0,30	-	"
		Lamell nr 1	3,53	0,47	311,9	251,6
		2	3,49	0,85	311,6	251,6
		3	3,50	0,20	312,0	251,8
		4	3,54	0,12	311,9	251,7
		Medolv.	-	-	-	
		Diff	-	-	-	
Terräng	Stål	Lamell nr 1	2,48	0,03	320,8	258,9
		2	2,50	0,06	321,0	259,0
		3	2,50	0,23	321,3	259,2
		Medolv.	-	-	-	
		Diff	-	-	-	
	Brons	Nockring	-	0,00	-	"
		Lamell nr 1	3,56	0,08	312,00	251,6
		2	3,51	0,00	311,8	251,8
		3	3,51	0,11	311,8	251,6
		4	3,51	0,15	311,9	251,7
	Medolv.	-	-	-	-	
	Diff	-	-	-	-	
Pack	Stål	Lamell nr 1	2,49	0,05	321,3	259,2
		2	2,49	0,00	321,5	259,0
		3	2,50	0,10	321,5	259,4
		Medolv.	-	-	-	
		Diff	-	-	-	
	Brons	Nockring	-	-	-	"
		Lamell nr 1	3,52	0,09	311,6	251,6
		2	3,48	0,32	311,6	251,6
		3	3,47	0,00	311,5	251,5
		4	3,53	0,09	311,8	251,4
	Medolv.	-	-	-	-	
	Diff	-	-	-	-	
Stål		Lamell nr 1	2,50	0,12	321,2	259,1
		2	2,50	0,14	320,7	258,6
		3	2,50	0,33	321,7	259,7
		Medolv.	-	-	-	

FÖRSVARETS MATERIELVERK
Huvudavdelningen för
ärémateriel
Fordonskontrollen
Stridsfordonsmateriel
Bofors

RAPPORT
Karlskoga
1972.09.15

A:Q M523/3 (F)
Blad 1 (4)

Fbing Evert Palmquist

Strv 103. Rapport från inspektion av demonterad FBTV från MA 206
i vagn 2123 vid P 4

1. Inledning

Detta aggregat har körts totalt 1120 km i tre olika vagnar vid P 4. Före demonteringen av aggregatet ur vagnen i Bofors utsattes det för onormala påfrestningar vid provkörning enligt "Haveriplan nr 3 vagn 2123" se bilaga 1.

Redan efter första delprovet av planerat tio erhölls missfunktion hos FBTV:n vilket yttrade sig så att FD inte kunde läggas in förrän vid tredje försöket. Efter fem minuter körning på FD kunde vagnen icke köras på terrängväxlarna men däremot på direktväxlarna, varför provet fick avbrytas. Dagen efter då vagnen skulle lastas på transportvagn fungerade ingen växel. FBTV:n har tagits isär vid VFM den 12 september 1972 i närväro av undertecknad.

2. Åtgärder före demontering

Komplett transmissionsgrupp sattes upp i provrigg för kontrollkörning.

Första iakttagelsen var att pumpgruppen hade skurit. Trots att drivtrycket ökades till ca 70 kp/cm² startade ej pumparna. Erforderligt moment för att vrida axeln, uppmättes till 350 kpcom. Rotorpumpen för systemtrycket demonterades varvid kraftig försmutsnings samt omfattande skärningar i gaveln konstaterades. Partiklar från bromslamellerna satt fastklämda i lättmetallgaveln. Efter rengöring, putsning av skärrepor och hopmontering erhölls ett moment av 26 kpcom. Mycket ojämnn gång kunde dock fortfarande märkas.

Efter återmontage av pumpgruppen startade denna vid ett drivtryck av 8 - 11 kp/cm², varefter normala system och smörjoljetryck erhölls. Även trycken för de enskilda servona var u.a.

Vid startförsök med elmotor i växelläge BT brändes säkringarna för provriggens elmotor av. Efter byte av säkringar konstaterades att transmissionsgruppen kunde köras på direktväxlarna men ej på terrängväxlarna. Alltså samma resultat som efter provet i Bofors.

3. Inspektionsresultat

3.1 Direktlameller (En stycken stål och två broms)

Både broms och stållamellerna kraftigt värmeskadade. Lamelltrumman något blåanlöpt.

3.2 Framlamellerna

U.a. med undantag för fläckvisa skärningstendenser på enstaka lameller.

3.3 Back- och terränglameller

U.a. enligt mätprotokoll. Stållamellerna hade dock en blåaktig färgton vilket kan bero på mycket hög yttemperatur under mycket kort tid. Ingen skevhet eller annan formförändring förelåg vilket är normalt då lamellerna är blåanlöpta.

Det bör observeras att dessa lameller var i funktion vid prov nr 4 d v s vid iläggning av BT vid K 60-varv 3 500 rpm samkörning.

3.4 Silar och filter

Filterinsats (bytt före provet i Bofors, även oljan bytt). Obetydlig försmutsning dock syntes viss mängd lamellpartiklar på filterytan.

Överströmningsventilen stod öppen två mm. Genom försiktig demontering kunde ventiltillrikens läge på spindeln mätas upp. För att återföra ventiltallriken till ytterläge (stängt läge) erfordrades uppskattningsvis en kraft av 10 kp. Vid återföring till öppet läge fastnade den på nytt. Först efter upprepade rörelser fram och tillbaka återfördes den av fjäderkraften. Säväl spindeln som hållet i ventiltallriken hade kraftiga bearbetningsränder. De längsgående reporna var dock mycket få i förhållande till vad som observerats på andra ventiler. Detta tyder på att den nu aktuella ventilen har stått öppen under lång tid kanske redan från leveransen. Orsaken till kärvningen var partiklar mellan spindel och tallrik.

Filterburken innehöll stora mängder partiklar från lamellerna (ren gjord före provet i Bofors).

Silen efter oljekylaren innehöll en viss mängd större partiklar av varierande färg och utseende dock ej i så hög grad att någon märkbar skillnad i oljegenomströmning kunde märkas vid jämförelse med ren sil. 0,4 l olja rann igenom på åtta å tio sekunder vid påfyllning direkt i silhuset.

3.5 Lamelltrumma

Innan dräneringsventilerna demonterades provtryckes dessa med 150 kp/cm² på samma sätt som sker i montagekontrollen. Ventilernas täthet var mycket god, bättre än normalt för nya ventiler. Ett visst läckage förekom dock mellan täcklocken och trumman på samtliga ventiler vilket ej är vanligt.

Efter provtryckningen demonterades täcklocken varvid upptäcktes att tre av fyra ventiler satt fast i intrryckt läge d v s stängt läge = det läge de erhåller vid provtryckningen. En av de två ventilerna för direktservot satt lös övriga fick dras ut med tång, varvid relativt stor kraft (åtskilliga kp) fick anbringas. Kraftig kärnning märktes ända tills ventilerna var helt utdragna ur sina hål. De var bemängda med smuts i form av en mycket finkornig massa liknande slippasta. Fjädern till en av ventilerna var till hälften helt fylld med denna massa. En av fjädrarna (till fram servo) hade endast 14 fjädervarv under det att övriga hade 20 - 21 varv. Fjäderkrafterna uppmättes till:

Framservo fjäder nr 1 P vid L ₁ = 1,43 kp, L ₂ = 3,27 kp		
"-	2 "-	L ₁ = 1,25 kp, L ₂ = stum vid L = 19,5 mm
Direkt servo "-	1 "-	L ₁ = 1,20 kp, L ₂ = " - 19,2 "-
"-	2 "-	L ₁ = 1,35 kp, L ₂ = " - 19,3 "-
Fordran	"	L ₁ = 1,18 ± 0,1 vid L ₂ = 3,36 ± 0,34
L ₁ = 25,5 mm L ₂ = 19,0 mm		

Det bör observeras att 52 % av alla ventilfjädrar har bytts ut p g a för låga fjäderkrafter på 0,3 å 0,4 kp vid L = 25,5. Dessutom hade ett antal av dessa fjädrar för lång stum längd så att de ej kunde tryckas ihop till på ritningen angiven komprimerad längd vid vägningen. De var alltså fel tillverkade.

3.6 Övriga iakttagelser

Terrängplanetens nällager kärvade så att det fordrades stor kraft att vrinda loss hjulen. Efter ett antal vridningar fram och åter gick de dock normalt. Orsaken är smutspartiklar mellan närlarna och lagerbanorna.

I övrigt förekom diverse följdskador på bussningar och tryckbrickor. Bl a var bricka ritn 370739 sliten och värmeskadad. Kolvringarna för fram servot var kraftigt slitna. Samtliga kolvringar hade försmutsning i spåren, vissa kärvade kraftigt.

4. Laboratorieprov

- 4.1 Kylarinsatsen skall sändas till CVM för kvantitativ och kvalitativ analys av föroringningar samt rengöring.

4.2 En sliten kolvring har överlämnats till CVM för fastställande av orsakerna till förslitningen.

4.3 Tre nållager har överlämnats för samma ändamål. Nållagren har bytts ut till 73 % i de ombyggda motoraggregaten.

5. Sammanfattning

Provets har på ett utomordentligt bra sätt bekräftat att havarierna uppstår p g a föroringningar i oljan vilka leder till missfunktion hos pumpar, filter och ventiler. Provets har även bekräftat att en enstaka växling vid K 60-varv = 3 500 på växelläge BT icke medför skador på dessa lameller. Prov enligt haveriplan nr 3 bör upprepas varvid överstämningsventilen i filterburken skall vara pluggad.

Evert Palmquist
Evert Palmquist

FBTV haveriplan nr 3 vagn nr 2123

Vagn nr 2123 med MA nr 206 som har körts 1 120 km på trupp.

1. Kontrollera system - smörjolje och PG-tryck.
2. Byt filterinsats (tag vara på insatsen för lab.prov) och olja samt inspektera magnetpluggen. Tag ut $\frac{1}{2}$ l olja för prov.
3. Upprepa tryckkontrollen såväl vid separatkörning K 60 som GT. Mät trycken vid tomgång och stall.
4. Samkörning, K 60 varv = 3 500 rpm. Växelspanken i mellanläge mellan N och BT, vagnen obromsad uppställd på grusunderlag eller i terräng, kolla fritt bakom vagnen. Släpp upp gaspedalen och peta in växeln i BT samt öka gaspådraget på nytt. Kör vagnen med max möjliga hastighet under 5 min på körbanan. Kontrollera trycken.
5. Samkörning K 60 varv 3 500. Växelspanken i mellanläge mellan FT och FD, vagnen obromsad uppställd på asfaltunderlag. Släpp upp gaspedalen och peta in växeln i FD samt öka gaspådraget på nytt. Kör vagnen med max möjliga hastighet på FD under 5 min. Kontrollera trycken.
6. Upprepa prov nr 4 och 5 växelvis fyra gånger.
7. Kontrollera funktionen på samtliga växlar.
8. Demontera oljefiltret för laboratorieprov.

Evert Palmquist

Organisationsenhet	Datum	Registr. nr
Teknisk sektion apparater	18 sept 1972	U 490-146
Ärende Strv 103 Filter VOLVO-370750 K Tryckfallsmätning av filterinsatser F7050-371753	Tjänsteställe 493 Utfärdare F Hansson/ <i>G. H.</i>	

Översändes till FMV-A

FFV-CVM beteckning:

Malmslätt den 19 sept 1972

M523: 35

FÖRENADE FABRIKSVERKEN

CVM

Teknisk sektion apparater

Ragnar Peterson

Enligt uppdrag

BESTÄLLNINGSDATA

Se bilaga 1.

MATERIEL

Filter VOLVO-370750 K tillv nr saknas

SPECIELLA UPPGIFTER

Ref punkt 46.1 och 46.2 i protokoll nr 2 (490/72:18 den 1.6.1972)

Antal kölda mil framgår av bilaga 1.

Provningsdata framgår av bilaga 2.

Schema över provriggens utförande framgår av bilaga 2 och 3.

Filterinsatsen från MA 231 ej riggprovad på grund av att den måste förstöras vid laboratorieundersökningen.

SAMMANFATTNING

1. Vid oljeflödet 85 l/min och oljetemperaturen 40°C hade en fabriksny filterinsats ett tryckfall av 0,17 kp/cm². Av sex använda insatser hade två mycket höga tryckfall, 0,53 resp 0,49 kp/cm², medan de övriga fyra hade tryckfall lika med fabriksny insats.
2. Som framgår av diagram 1, bilaga 5 ger en fabriksny eller en obetydligt försmutsad insats ett undertryck av -0,40 kp/cm² vid flödet 85 l/min och oljetemp 40°C. Vid oljetemp 0°C och samma flöde blir undertrycket uppskattningsvis -0,7 till -0,8 kp/cm². Under förstnämnda förutsättning (40°C oljetemp) har en normalt inreglerad överströmningsventil just öppnat. Under sistnämnda förutsättning (0°C oljetemp) måste en stor del av oljemängden passera ofiltrerad genom överströmningsventilen.

3. Enligt uppgift skall överströmningsventilens öppningstryck vara nom $0,35 \text{ kp/cm}^2$ med minus-tolerans.

Två av de tre provade överströmningsventilerna hade för lågt öppningstryck i ankomstskick. Även efter rengöring hade en ventil (MA 274) så lågt öppningstryck som $0,19 - 0,24 \text{ kp/cm}^2$.

Överströmningsventilens konstruktion medger att små partiklar kan komma in mellan ventiltallriken och dess styrtapp med risk för fastlåsning av ventilen i öppet läge.

UTFÖRANDE OCH RESULTAT

Nedan angivna detaljnummer är hämtade ur reservdelskatalog M 7776/000880. Siffrorna inom parentes, t ex (07/026), hänvisar till bild och pos i nämnda katalog.

Fabriksny filterinsats från Mv/Sde

Efter ett antal "inkörningsprov" provades rubr filterinsats. Erhållna värden redovisas i bilaga 4.

Filtret har provats vid två olika tillfällen. Värdena inom parentes, som gäller för pluggad överströmningsventil, upptogs den 6.9.72, övriga värden den 15.8.72 och gäller för "normalt" filter, dvs med överströmningsventilen i normal funktion.

Värdena i tabell 1 redovisas också i diagrammen 1 och 2 bilaga 5 och 6.

Diagram 1 visar tryckfallet (ΔP) över filtret som funktion av oljetemperaturen.

Diagram 2 visar tryckfallet som funktion av oljeflödet.

Övriga filterinsatser

Dessa har provat vid oljetemperaturen ca 40°C och vid flödena 35, 60 och 85 l/min. Resultaten redovisas i tabell 2, bilaga 7.

Detta reducerade provningsprogram har bestämts i samråd med fbing E Palmquist FMW-A:Vk/A.

Som frmagår av tabell 2 är det använd insats från Mv/Sde och MA 515 som har onormalt stort tryckfall. De övriga fyra insatsernas tryckfall överstiger inte de värden som erhölls för fabriksny insats.

Från Bofors avd KKA meddelande 72.08.10 till E Palmquist citeras följande:

- * Tryckfall över filterinsats AC PF 133 vid 70 Lit/min (mot-svarar ca 3000 r/m på pumpgruppen), olja MF 200 (värden uppmätta av ΔP):

Nytt filter

Oljetemp $+70^\circ\text{C}$	-	$0,06 \text{ kp/cm}^2$
"	$+15^\circ\text{C}$	-
"	-15°C	-

Begagnat filter (kört 68 km)

Oljetemp $+75^\circ\text{C}$	-	$0,18 \text{ kp/cm}^2$
"	0°C	-

Med hjälp av tabell 1 digram 1 och 2 kan man interpolera fram, att tryckfallet på det fabriksnya filtret från Mv/Sde blir ca $0,07 \text{ kp/cm}^2$ vid flödet 70 l/min och oljetemperaturen 70°C , och ca $0,18 \text{ kp/cm}^2$ vid oljetemperaturen 15°C . Alltså relativt god överensstämmelse med Bofors data för nytt filter.

Överströmningsventilernas öppningstryck

Öppningstrycket bestämdes genom att filtret placerades vågrätt och med utloppsöppningen uppåt. Olja fylldes på genom utloppsöppningen tills att nivån låg ungefär 1 mm under öppningens plan. Centrumhålet i filterhuset var pluggat. Där efter ökades inloppstrycket tills att vätskenivån började stiga snabbt. Öppningstrycket bestämdes även med hydraulolja HX22. Erhållna värden redovisas i tabell 3.

Filtret 274 hade mycket lågt "öppningstryck" i ankomstskick, eller rättare, kraftig läckning som uppfattades som att ventilen började öppna. En färgflaga låg mellan tallriken och huset. Efter rengöring erhölls ett högre öppningstryck. Även ventilen från separat filter från Mv/Sde visade instabila värden på grund av att förureningar fanns i den. Denna instabilitet visade sig också vid tryckfallsmätningen av filterinsatsen. Man fick nämligen stora avvikelser i tryckfall (AP) vid olika provningstillfällen. Först sedan överströmningsventilen blockerats erhölls stabila värden.

Undersökning av överströmningsventilerna från MA-267 och MA-274 visade inget onormalt. Dock är konstruktionen sådan att risk för att ventiltallriken skall låsa fast på styrtappen på grund av förureningar.

Två märken fanns på styrtappen till MA-267.

Fjäder 370749 (07/023) från MA 274 mättes upp och erhållna värden visar att fjädern uppfyller ritningens krav.

Enligt uppgift skall öppningstrycket för överströmningsventilen vara nom $0,35 \text{ kp/cm}^2$, (beräknat värde).


Eftersom fjädern har en minustolerans av 10% skulle ventilens öppningstryck vara $0,35 \pm 0,035 \text{ kp/cm}^2$.

Av ovanstående skulle man alltså dra slutsatsen att ventilens öppningstryck är fel injusterat eller att öppningstrycket inte injusteras utan helt bestämmes av fjäderns inspänning utan att justerbrickor monteras.

Ragnar Peterson
Enligt uppdrag

A v s e r	B e s t n r d a t u m	R e f	K ö r d a m i l
Fabriksny insats från Mv/Sde		Erh underhand från Skövde enl följesedel 20407 d 25.5.72	-
Använt insats från Mv/Sde (MA 1 nr 236)		Erh underhand från Skövde enl följesedel 20407 d 25.5.72	Uppgift saknas
MA 267	FMV-A:VK/A d 30.6.72	?	131
MA 274 Utbytt <u>före</u> prov i Bofors	FMV-A:VK/A d 30.6.72	Dnr 226 614 Rapport Karlskoga 1972.06.30	217
MA 274 Utbytt <u>efter</u> prov i Bofors	FMV-A:VK/A d 30.6.72	Dnr 226 614 Rapport Karlskoga 1972.06.30	-
MA 513	FMV-A:VK/A d 30.6.72	Dnr 226 614 Rapport Karlskoga 1972.06.30	77
MA 515	FMV-A:VK/A d 30.6.72	Dnr 226 614 Rapport Karlskoga 1972.06.30	30

Bilaga 2

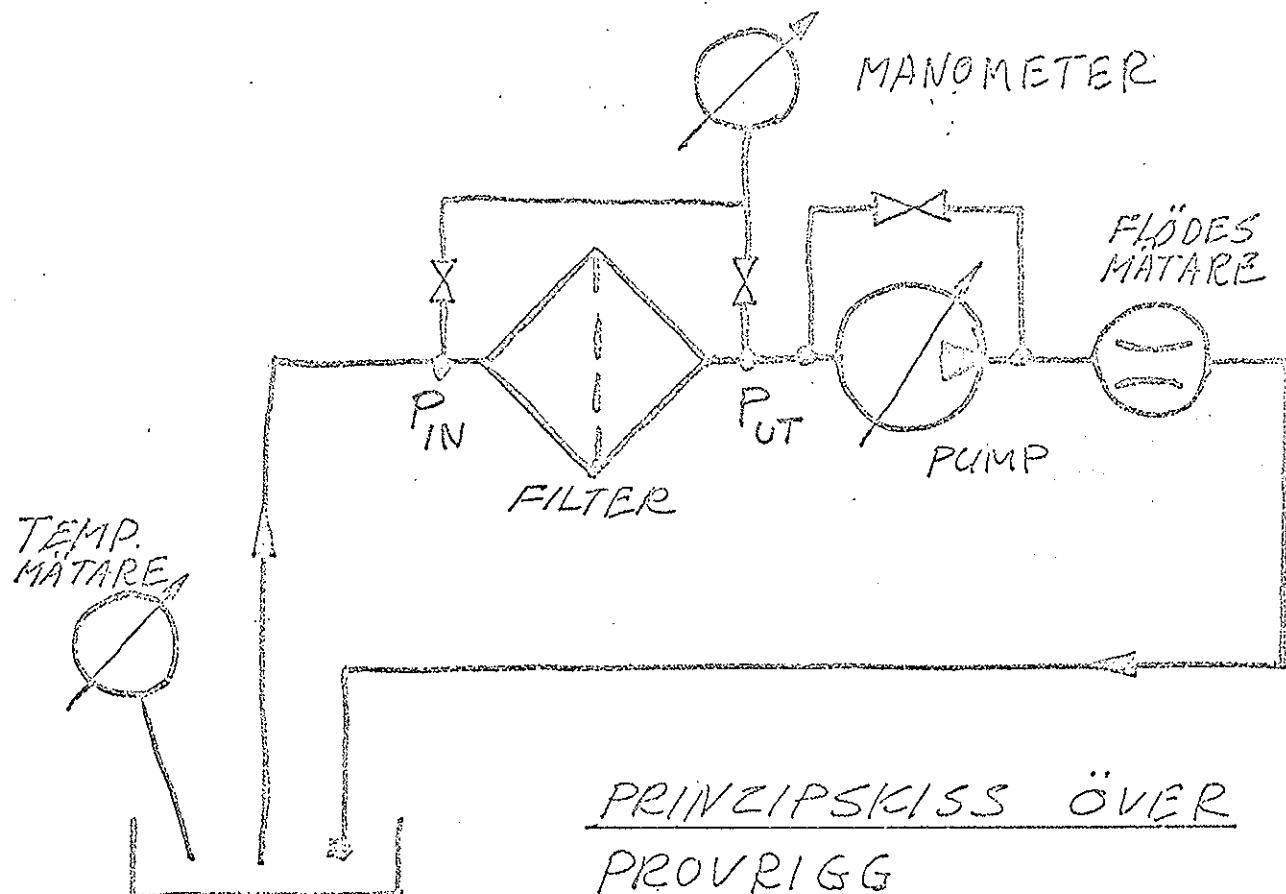

Provningsdata

Olja: MF 200

Oljetemp.: 20, 40
resp. 60 °C

Flöde: 35, 60 och
85 l/min.


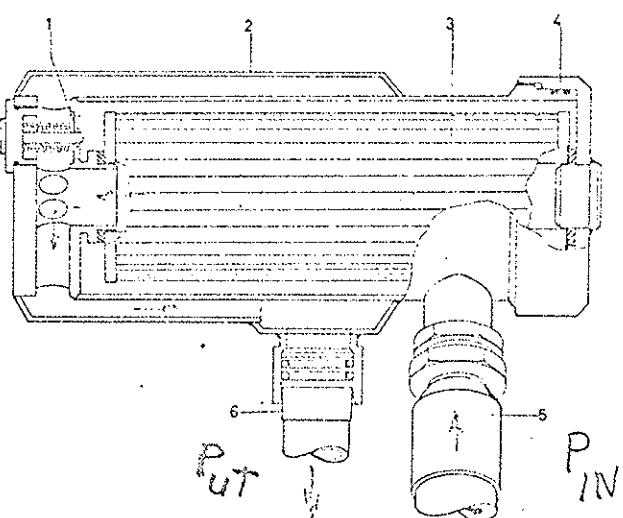


Bild 104. Oljefilter

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Ventil | 4. Lock |
| 2. Hus | 5. Ingående anslutning |
| 3. Filterinsats | 6. Utgående anslutning |

Bilaga 3

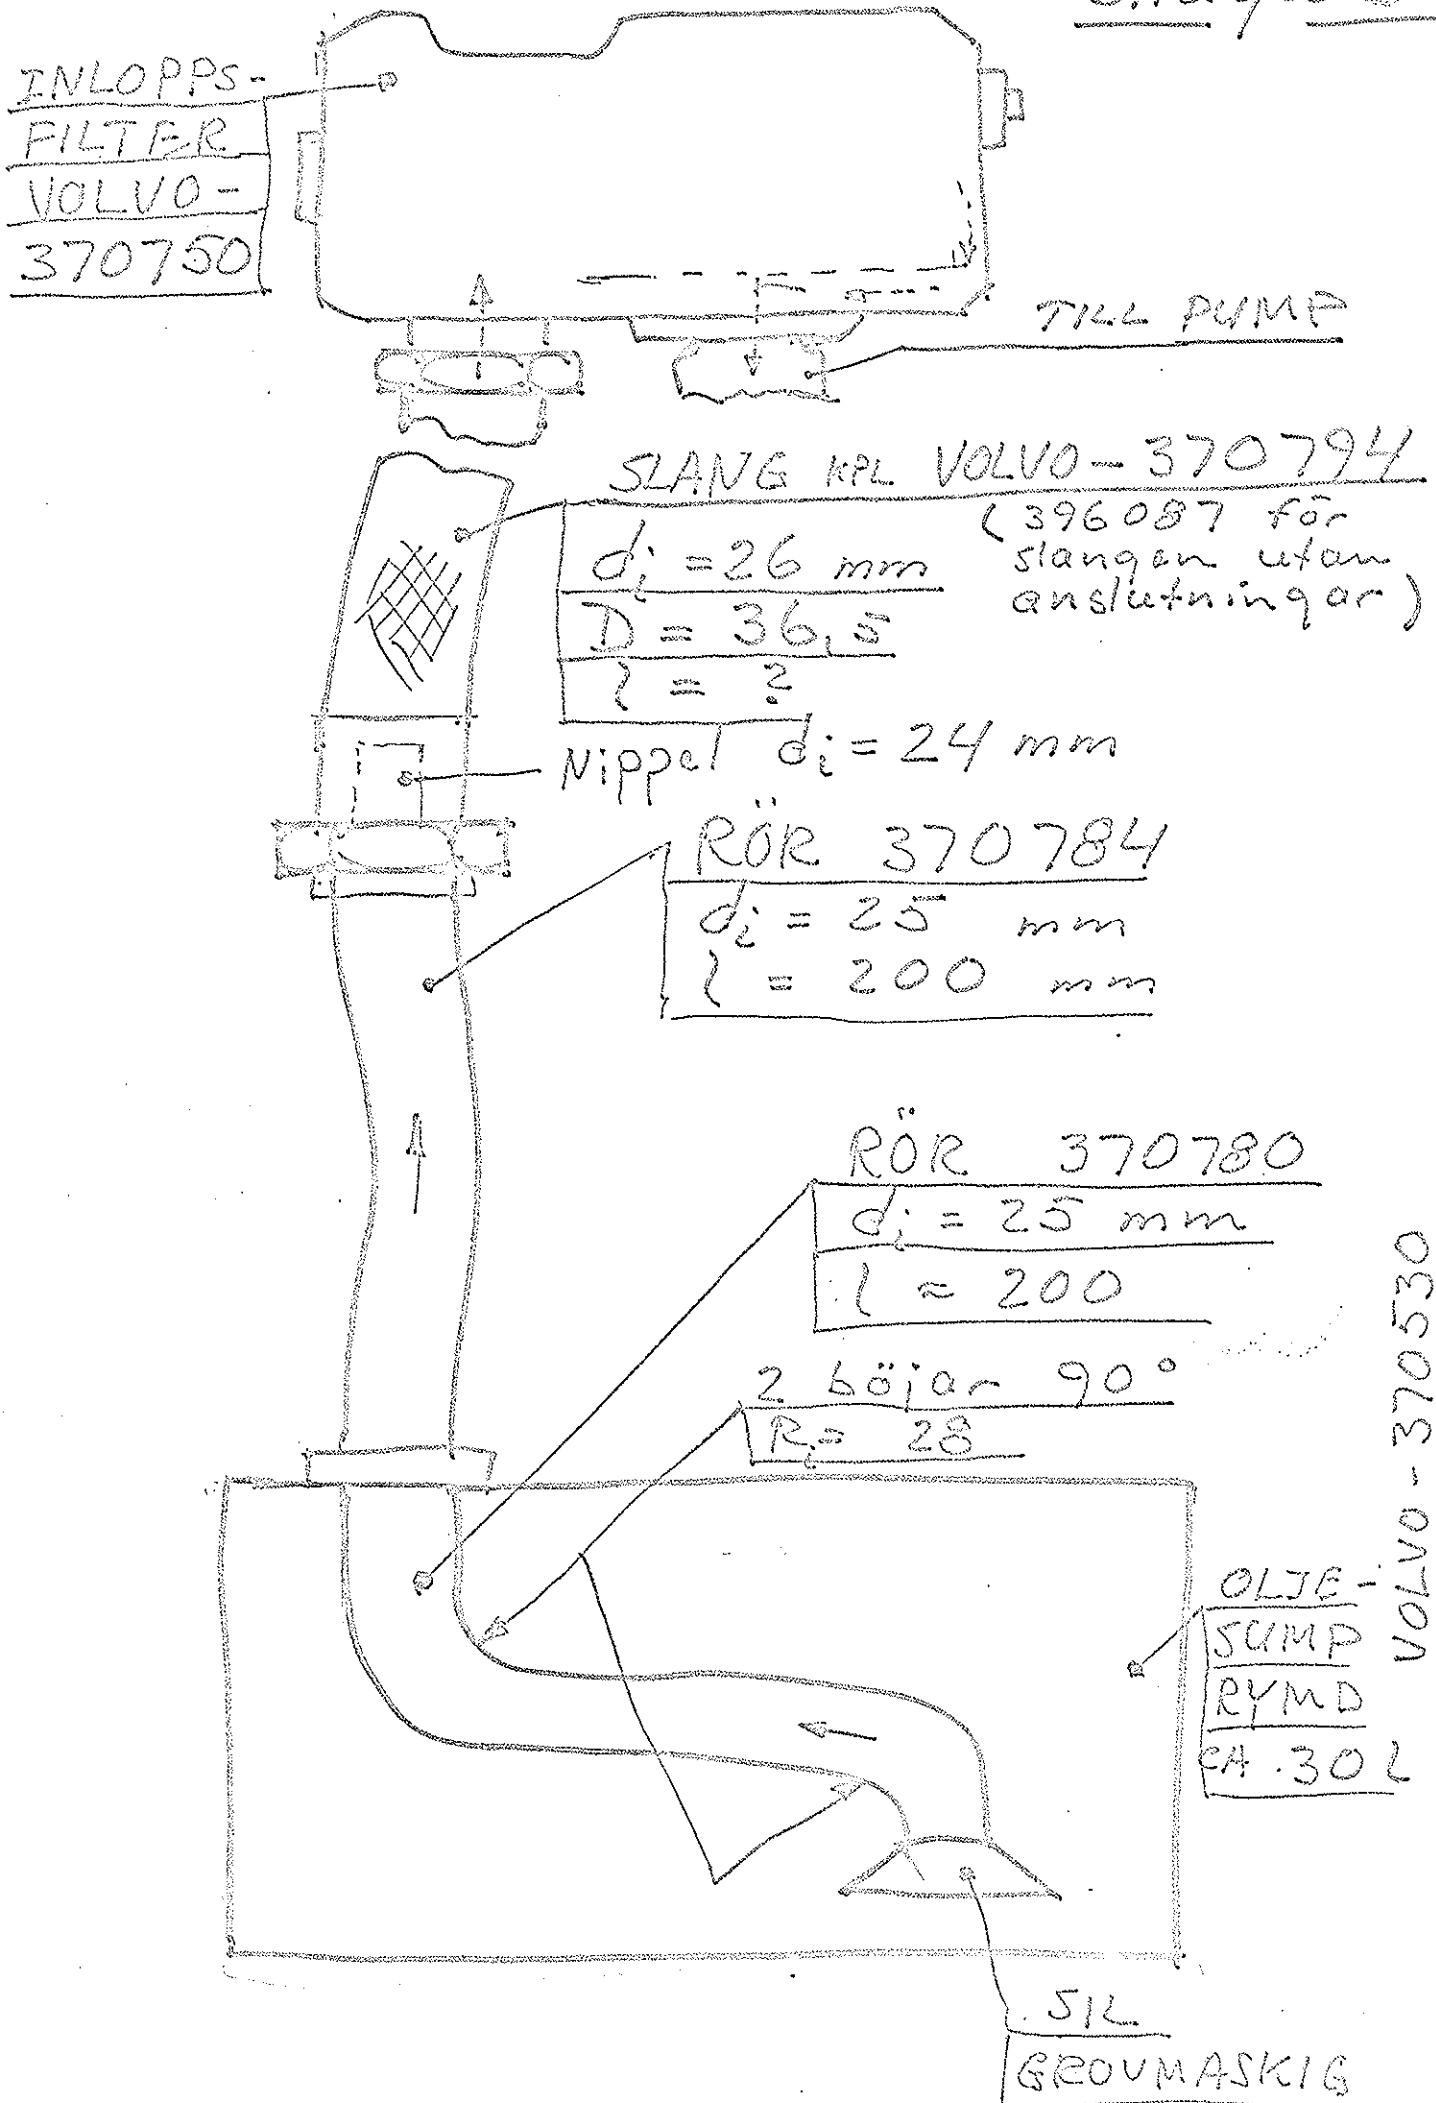

Tryckfalls mätning över filterinsats F7050-371753
i filter VOLVO - 370750

Fabriksny filterinsats från MV/5de


Tabell 1

Q flöde l/min	t_{IN} oljetemp (inlopp) $^{\circ}\text{C}$	P_{IN}	P_{UT} undertryck kP/cm^2	ΔP tryck- fall kP/cm^2
35	25 (23)	-0,08 (-0,10)	-0,10 (-0,16)	0,02 (0,06)
60	25 (22)	-0,20 (-0,19)	-0,32 (-0,31)	0,12 (0,12)
85	25 (22)	-0,22 (-0,30)	-0,40 (-0,54)	0,18 (0,24)
35	40 (39)	-0,11 (-0,09)	-0,13 (-0,13)	0,02 (0,04)
60	40 (39)	-0,15 (-0,16)	-0,20 (-0,26)	0,05 (0,10)
85	40 (39)	-0,20 (-0,23)	-0,35 (-0,40)	0,15 (0,17)
35	60 (59)	-0,07 (-0,08)	-0,10 (-0,11)	0,03 (0,03)
60	60 (59)	-0,12 (-0,13)	-0,18 (-0,20)	0,06 (0,07)
85	60 (60)	-0,20 (-0,18)	-0,30 (-0,31)	0,10 (0,13)


 Se diagram 2


 Se diagram 2

Värden inom parentes gäller
för pluggad överströmningsventil.
F7050-370748

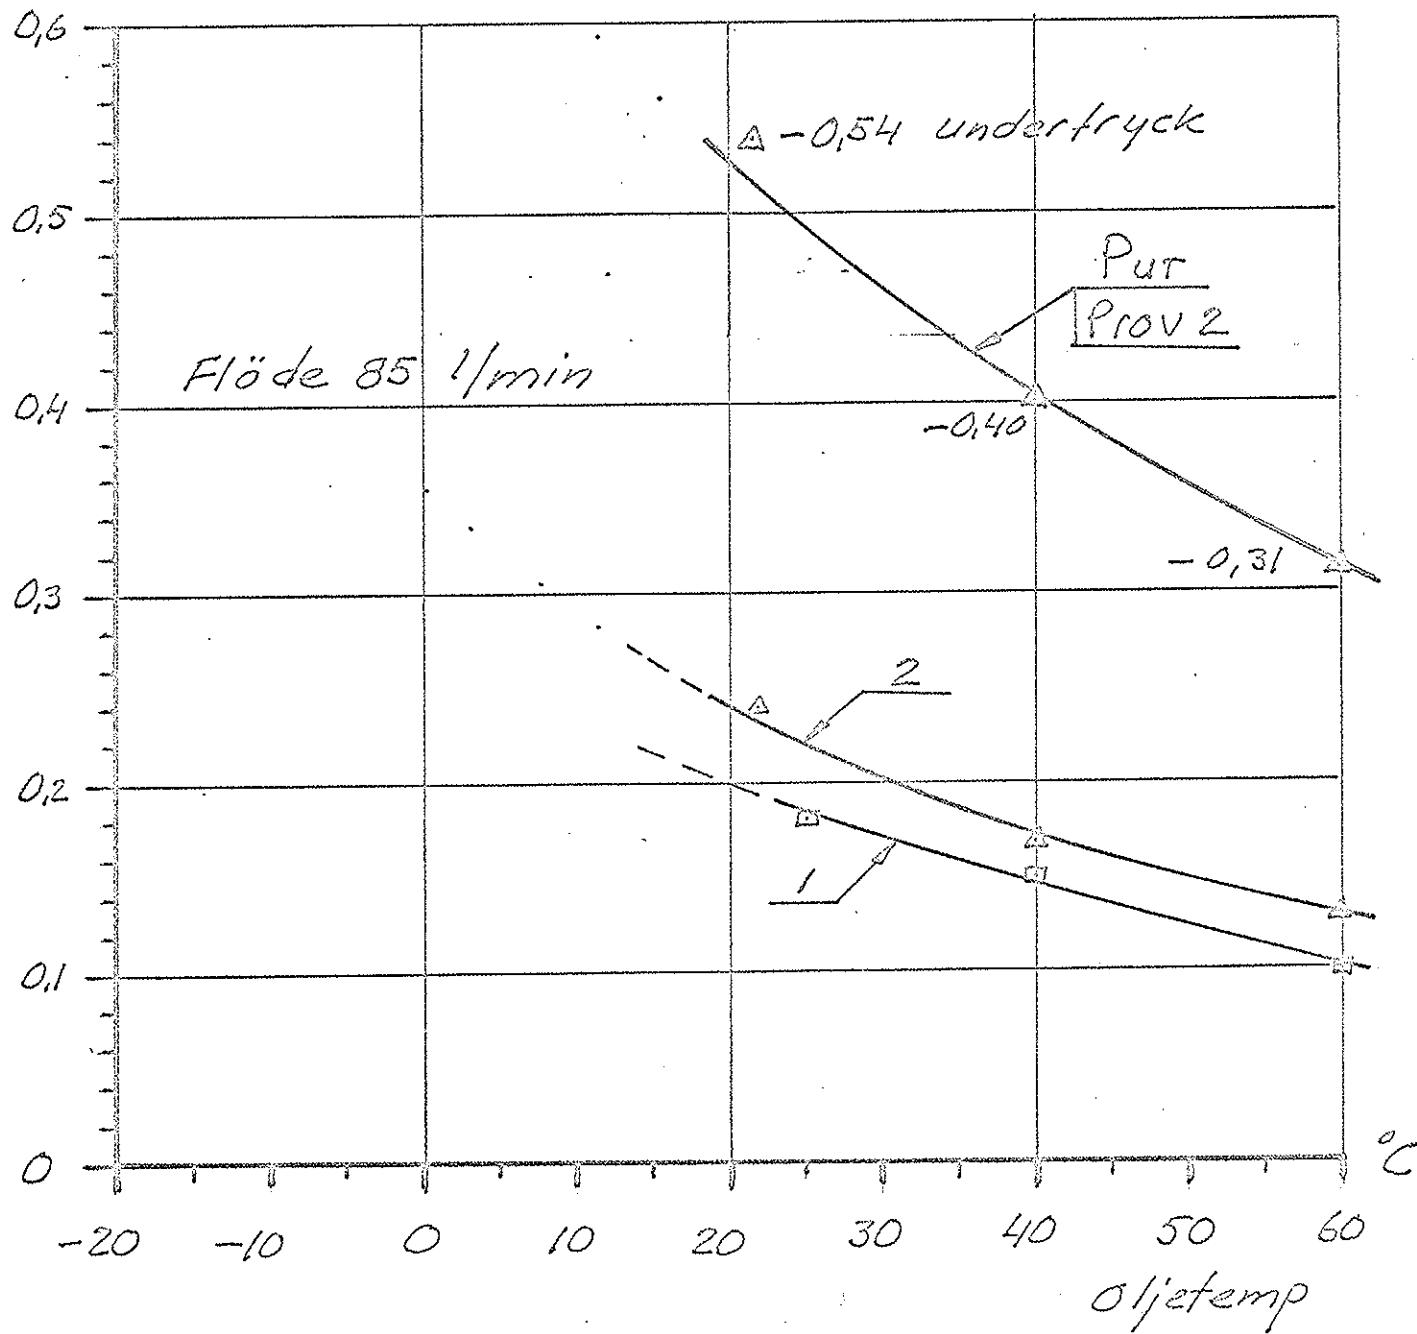Fabriksny filterinsats från MV/5deTryckfall ΔP kp/cm²Diagram 1
(ref. tabell 1)


Prov 1. Översvämningsventilens
öppningstryck 0,22 kp/cm²

Prov 2. "Pluggad" överströmn. ventil

Fabriksny filterinsats från Mulse

Tryckfall: ΔP
kp/cm²

Diagram 2
(ref. Tabell 1)

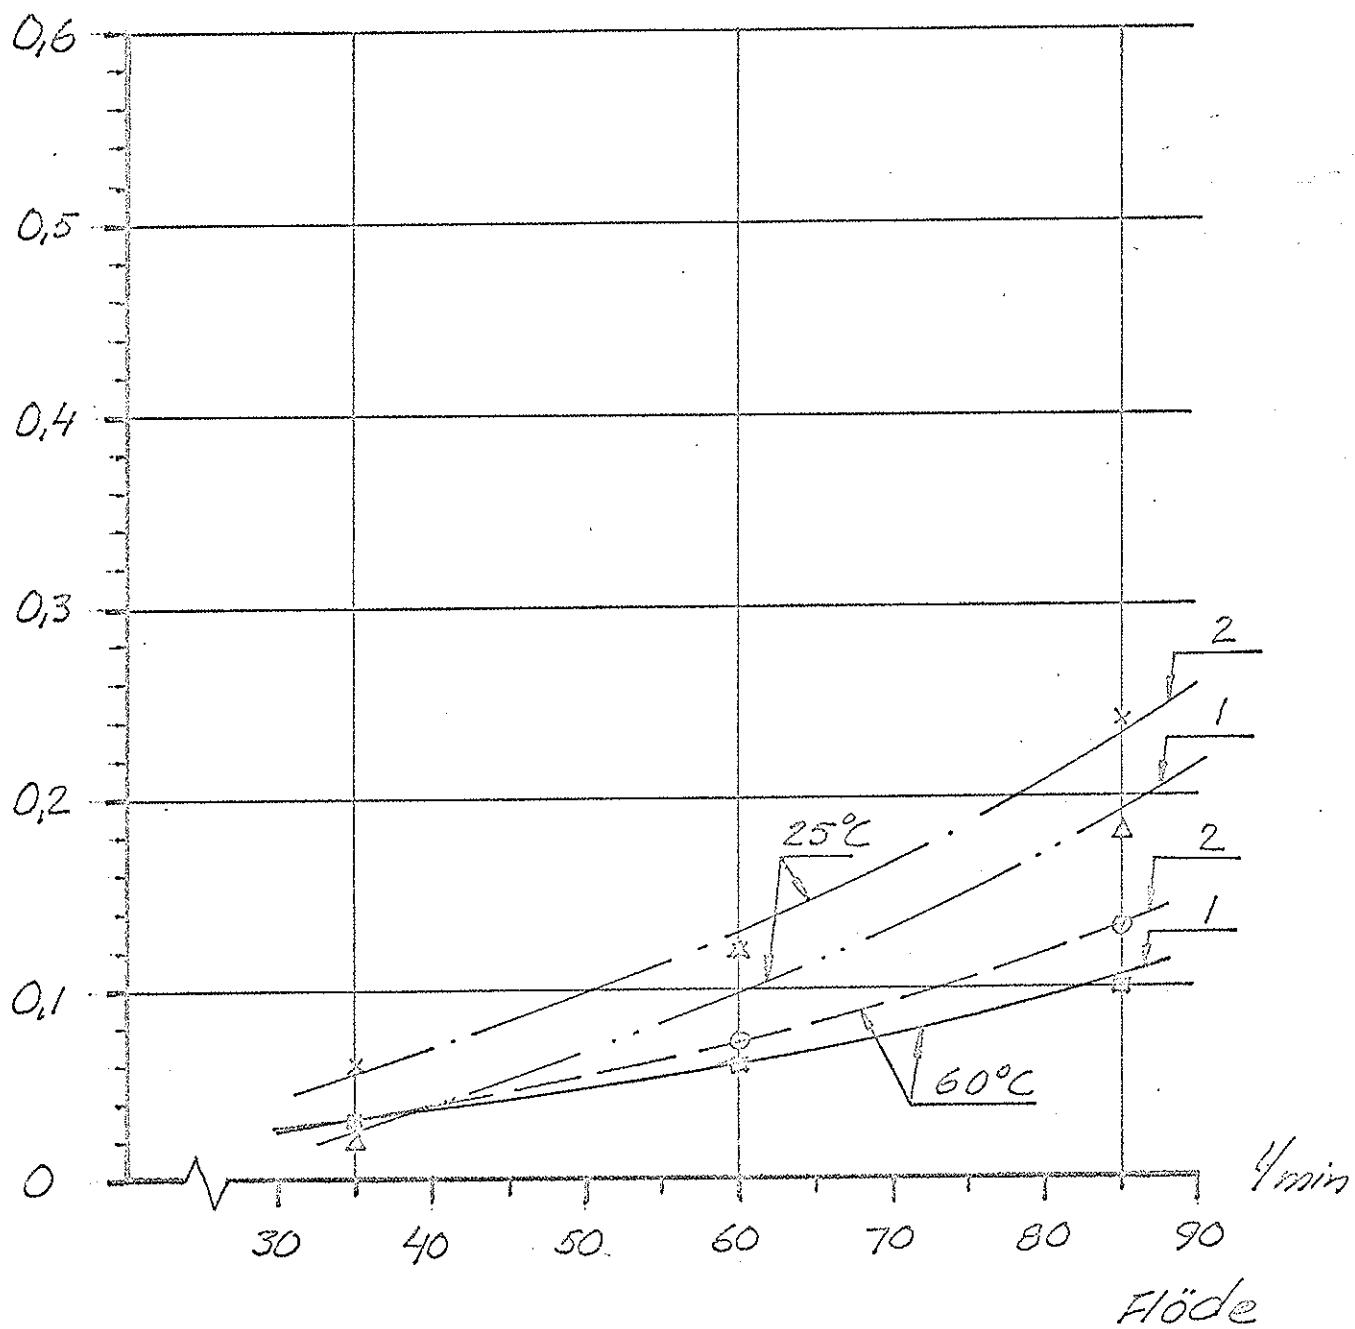

Prov 1. Översvämningsventilen
öppningstryck 0,22 kp/cm²

Prov 2 Plugged översvämn. ventil

Tabel 11 2. Se *)

Bilaga 7.

Använt insats från MV/Sde (MA 1 nr 236)

* Överst römningsventilen har varit
"fluggrad" vid samma tider prov

F&V - 2011-493
den 8.9.1972 F.H.

Q flöde l/min	t_{IN} oljetemp (ihoppl) °C	P_{IN}	P_{UT}	ΔP tryck- fall kp/cm²
35	40	-0,09	-0,30	0,21
60	40	-0,15	-0,55	0,40
85	40	-0,21	-0,74	0,53

0,04
0,10
0,17

Fabrikens insats vid 40°C
se tabell 1.

MA nr 267

35	40	-0,09	-0,14	0,05
60	40	-0,14	-0,23	0,09
85	40	-0,22	-0,39	0,17

MA nr 274. Utbytt före prov vid Borfors

35	40	-0,09	-0,14	0,05
60	40	-0,15	-0,25	0,10
85	40	-0,22	-0,40	0,18

MA nr 274 Utbytt efter prov vid Borfors

35	39	-0,09	-0,13	0,04
60	40	-0,15	-0,24	0,09
85	40	-0,22	-0,38	0,16

MA nr 513

35	43	-0,09	-0,12	0,03
60	43	-0,15	-0,24	0,09
85	43	-0,21	-0,36	0,15

MA nr 515

35	42	-0,08	-0,29	0,21
60	42	-0,14	-0,51	0,37
85	43	-0,21	-0,70	0,49

"Överströmningsventilens öppningstryck."

"Pluggad" filterinsats.

Tabell 3

Filtnr märkt	Öppningstryck, kp/cm ²		Anm.
	I ankomst	Efter rengöring	
	Motorolja MF 200	Motorolja MF 200	
Separatfilter från Nyföde Filter nr 267	0,22 0,22 0,22	0,30 0,32 0,32	Enligt Bofors ... 111 1
267	0,35 0,35 0,35	0,35 0,35 0,35	Den räknade till E. Palmquist är öppnings- trycket för över- strömningsventilen nom. 0,35 kp/cm ² beräknat värde.
274	0,09 0,05 0,05	0,19 0,24 0,22	

1) En förglaga låg mellan ventila-
tionsrören och sötet i huset.

Tabell 4 Fjäder 370749

Från Filterhus	Fjäderlängd mm	Fjädertryck kp	Data enl. ritning 370749
274	20	1,04	—
	25	0,67	0,65 ± 0,065 kp
	30	0,34	—
	35,5	0	34 mm
	Uppmätt fjäder- konstant 0,07 kp/mm		Fjäderkonstant 0,072 kp/mm

Organisationsenhet	Datum	Registr. nr
Teknisk sektion apparater	18.9.1972	U 490-147
Ärende Strv 103 Kylarinsats F7050-371075 för FBTV Tryckfallsmätning av kylarinsats.	Tjänsteställe 493 Utfördare F Hansson/ <i>GHa</i>	

Översändes till FMV-A

FFV-CVM beteckning:

Malmslätt den 19 sept 1972

M523: 36

FÖRENADE FABRIKSVERKEN

CVM

Teknisk sektion apparater

R Peterson

Enligt uppdrag

BESTÄLLNINGSDATA

Se bilaga 1.

MATERIEL

Kylarinsats F7050-371075 för olja (MF 200) till FBTV. Tillv nr saknas.

SPECIELLA UPPGIFTER

Ref punkt 46.4 i protokoll nr 2 (490/72:18 den 1.6.1972.)

Antal körda mil framgår av bilaga 1.

Oljekylaren från MA 444, och enligt uppgift rengjord vid Mv/Sde, kom från Mv/Boden, avd 08/31 den 18.8.1972 med noteringen: "Översändes för undersökning beträffande föroreningar enligt överenskommelse med fbing E Palmquist FMV-A:Vk/A, Karlskoga."

AB Bofors har mätt tryckfall mellan 0,12 och 0,34 kp/cm² vid flödet 30 l/min och oljetemp 120°C. (Ref fbing E Palmquist vid besök CVM den 14.9.1972), på andra kylarinsatser.

SAMMANFATTNING

Uppmätta tryckfall i ankomstskick och efter rengöring framgår av bilaga 2.

Högsta tryckfall i ankomstskick hade MA 513 med värdet 2,13 kp/cm², vid flödet 85 l/min.

UTFÖRANDE OCH RESULTAT

Nedan angivna detaljnummer är hämtade ur reservdelskatalog M 7776/000880. Siffrorna inom patentes, tex (05/006), hänvisar till bild och pos i nämnda katalog.

Tryckfallen över kylarna vid oljetemp $40-45^{\circ}\text{C}$ och oljeflödena 35, 60 och 85 l/min (olja typ MF 200) redovisas i tabell 1, bilaga 2, Jfr även diagram 1, bilaga 3.

Enligt önskemål från FMV-A:VK/A (E Palmquist) skulle mottrycket efter kylarinsatsen hållas omkring 10 kp/cm^2 . Vår utrustning medgav inte högre mottryck än $1 - 2 \text{ kp/cm}^2$. Prov med kylarinsats från MA 444 visade att tryckfallet blev detsamma vid 1 resp 2 kp/cm^2 i mottryck. De avvikelser som uppmättes i detta fall är att hämföra till mätfel.

OBS! Kylarinsatsen från MA 444 har varit i Mv/Sde för rengöring innan den sändes till CVM.

I samband med provningen har eventuelle föroringningar samlats upp i ett filter VOLVO-370750 K, som var placerat efter kylaren. Efter det att en kylarinsats provats färdigt byttes filterinsatsen och ev föroringar i huset togs tillvara i en flaska.

Filterinsatsen och oljeproven har sänts till Materiallaboratoriet för analys. (Ref 493 best till 625 den 22.8.1972).

Kylarinsatserna har rengjorts och därefter riggprovats med avseende på tryckfall.

ΔP efter rengöringen redovisas också i bilaga 2.
Avvikelserna i tryckfall beror med säkerhet på mätfel.

R Peterson
Enligt uppdrag

F r å n m o t o r a g g r .	B e s t . n r D a t u m	R e f .	K ö r d a m i l
231	-	FMV-A:VK/A meddelande den 2.5.1972	9
267	FMV-A:VK/A den 30.6.1972	?	131
274	-" -	D nr 226 641 Rapport Karlskoga 1972.06.30	217
444	-" -	Tidigare rengjord vid Mv/Sde	-
513	-" -	D nr 226 614 Rapport Karlskoga 1972.06.30	77
515	-" -	-" -	30

Tabell 1.

Bilaga 2.

Motor-aggregat nr	Q flöde l/min	t_{IN} oljetemp (inlopp) $^{\circ}\text{C}$	P_{IN} kP/cm^2	P_{ur} kP/cm^2	ΔP tryck- fall kP/cm^2	ΔP efter renög- ring
MA 231	35	38	1.62	1.0	0.62	0.54
	60	38	2.29	1.0	1.29	1.15
	85	40	2.81	1.0	1.81	1.98
MA 267	35	40	1.47	1.0	0.47	0.42
	60	40	1.94	1.0	0.94	0.95
	85	39	2.60	1.0	1.60	1.55
MA 274	35	41	1.51	1.01	0.50	0.46
	60	40	2.02	1.01	1.01	0.89
	85	40	2.49	1.0	1.49	1.58
MA 444 Rengjord vid Mv/Sde mottryck $2 \text{kP}/\text{cm}^2$	35	43	1.4	1.0	0.40	0.43
	60	43	1.92	1.0	0.92	0.97
	85	43	2.56	1.0	1.56	1.63
	35	43	2.42	2.0	0.42	—
	60	43	2.86	2.0	0.86	—
	85	42	3.52	1.98	1.54	—
MA 513	35	45	1.58	1.0	0.58	0.69
	60	43	2.40	1.0	1.40	1.50
	85	45	3.15	1.02	2.13	2.35
MA 515	35	42	1.68	1.0	0.68	0.71
	60	43	2.29	1.0	1.29	1.37
	85	42	3.0	1.0	2.0	2.20


Tryckfalls mätning över kylarinsats

F7050 - 371075 för olja (MF 200)

till FBTV.

Tryckfall ΔP
kp/cm²

Diagram 1.
(ref tabell 1.)

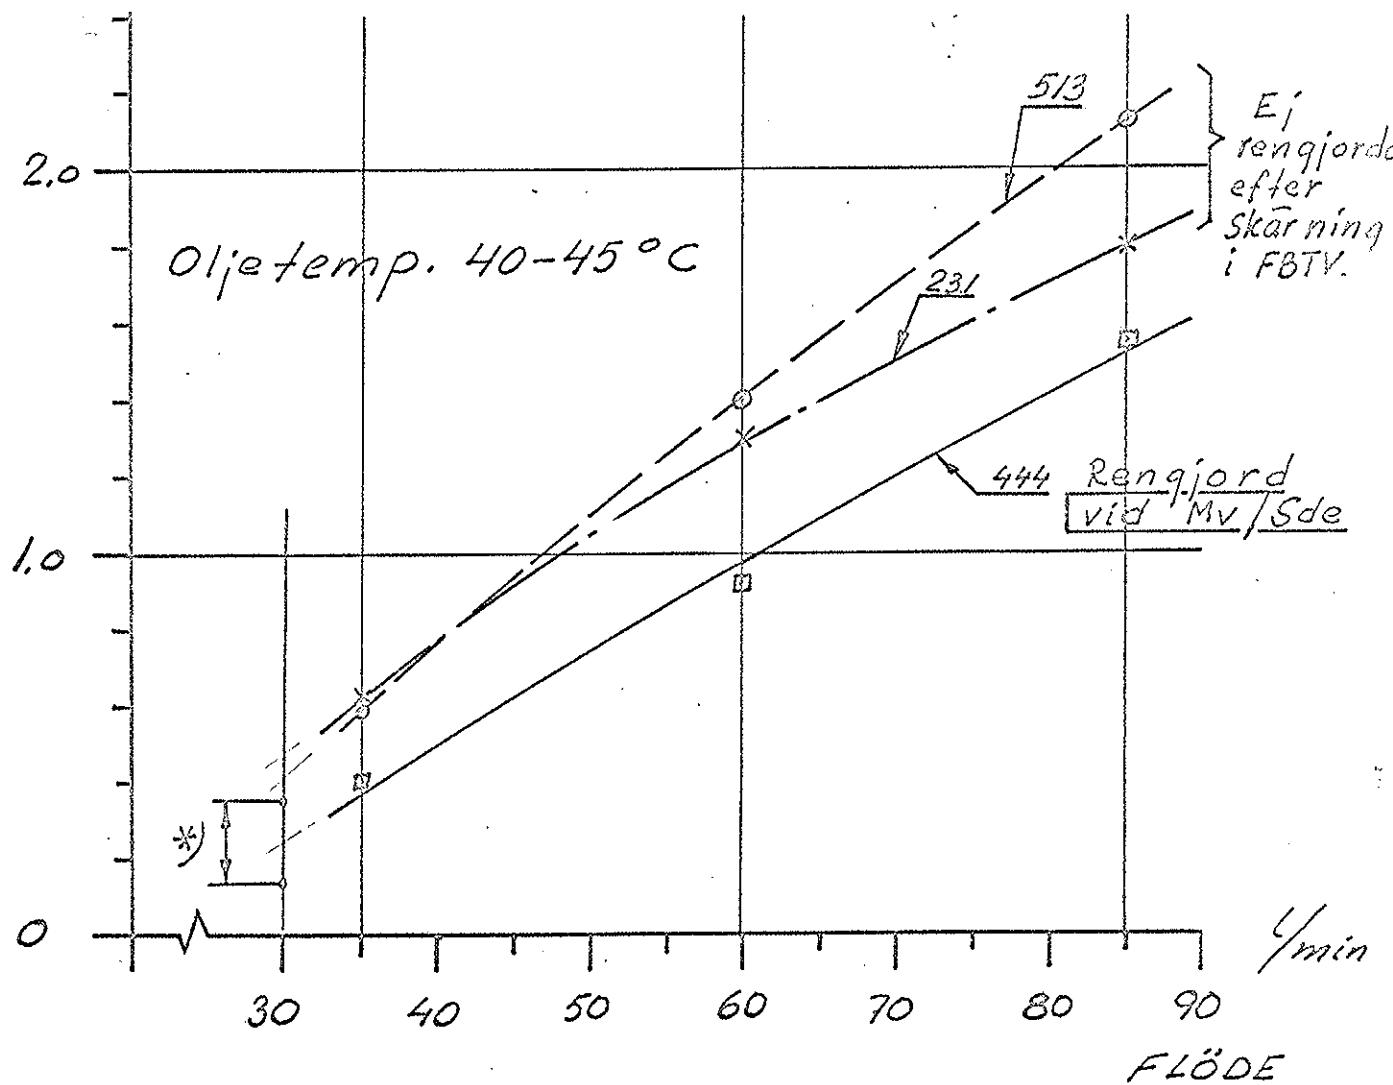

*) Värden upptagna vid AB Bofors
på andra kylarinsatser av denna
typ, och vid oljetemp 120 °C